

آشنایی با جوش، فرآیندهای جوشکاری و ضوابط طراحی و اجرایی

مدرس: علی شهماری

انواع قرارگیری قطعات در اتصالات جوشی

Types of joints in welding

به طور معمول اتصالات جوشی به ۵ نوع

تقسیم می شوند:




اتصال لب به لب

Butt joint




اتصال گونیا

Corner joint

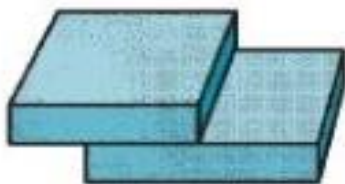

اتصال پوششی

Lap joint

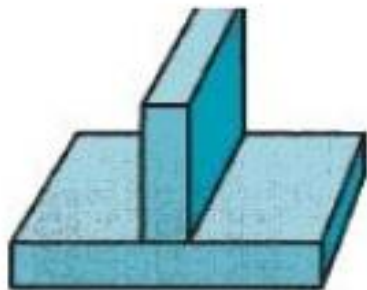

Tee joint

اتصال سپری



Edge joint

اتصال پیشانی


انواع جوش

جوش ها به ۴ دسته مشخص تقسیم می شوند

Types of welds

(۱) جوش گوشه

1) Fillet weld

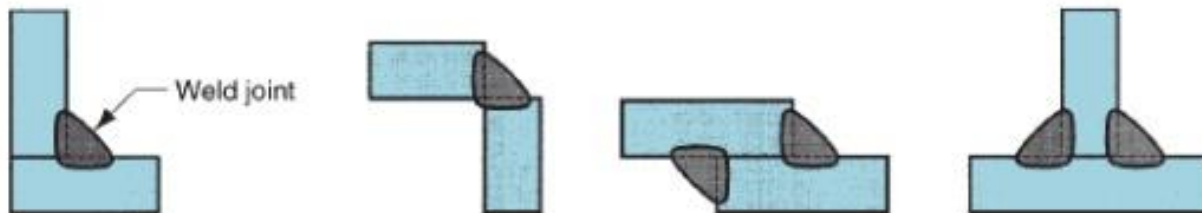

Fillet weld on corner joint

جوش گوشه در
اتصال گونیا

Fillet weld
on lap joint

جوش گوشه در
اتصال پوششی



Fillet weld
on T-joint

جوش گوشه در
اتصال سپری

انواع جوش

(۱) جوش گوشه

$$t_e = 0.707D$$

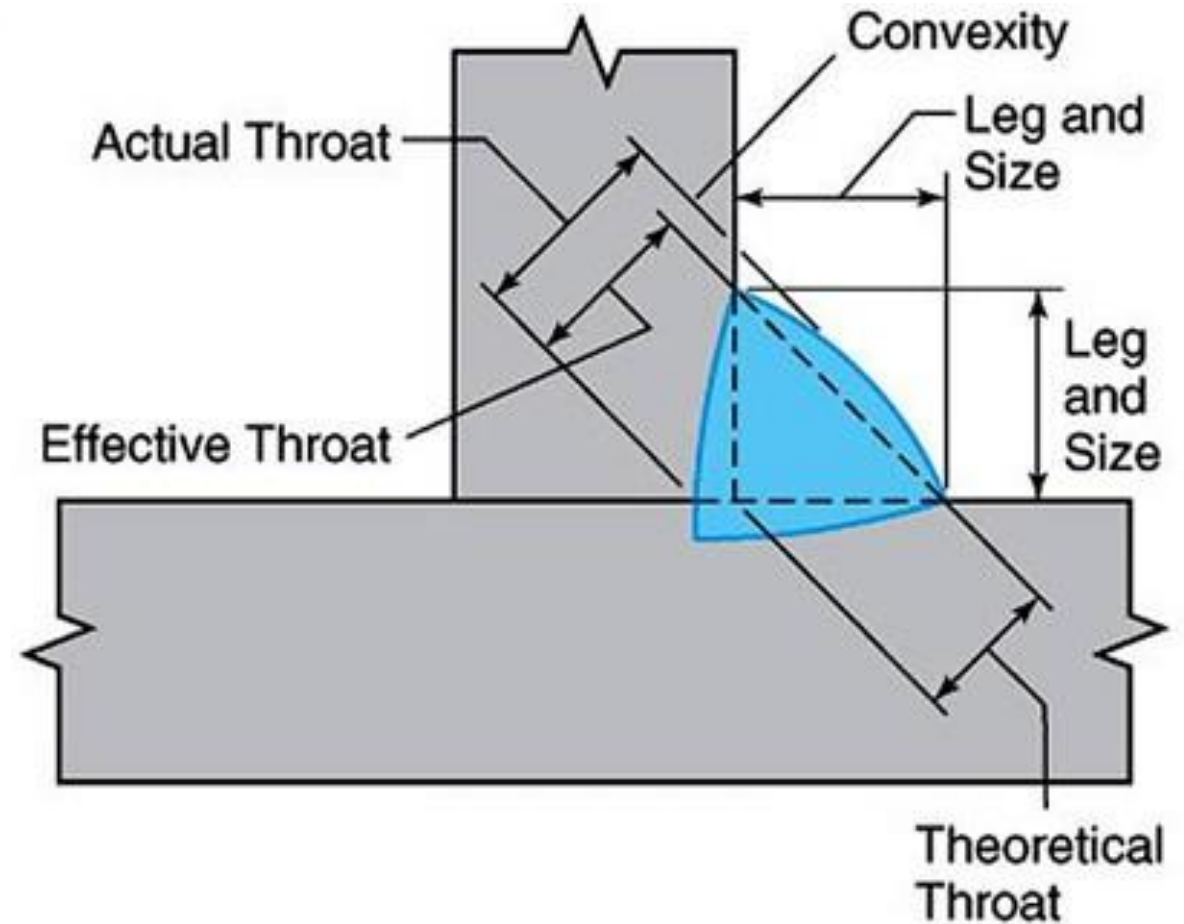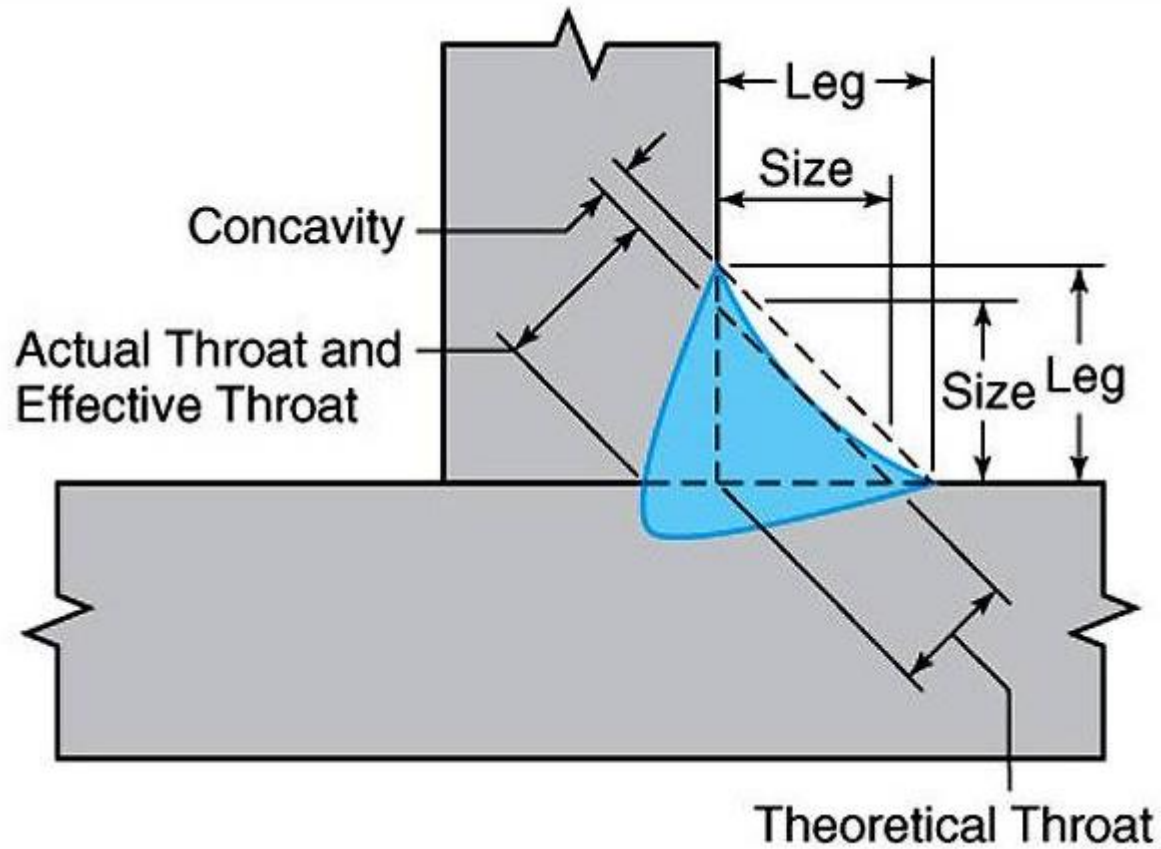

انواع جوش

(۲) جوش شیارى

Butt Joints - Edge Preparation & Weld Type



Single Square Groove

ساده



Single Bevel Groove

نیم جناغى یکطرفه



Double Bevel Groove

نیم جناغى دوطرفه



Single-V Groove

جناغى یک طرفه



Double-V Groove

جناغى دوطرفه



 
Single-J Groove

نیم لاله‌ای یک طرفه



Double-J-Groove

نیم لاله‌ای دوطرفه



Single-U Groove

لاله‌ای یک طرفه



Double-U Groove

لاله‌ای دوطرفه

انواع جوش

۲) جوش شیاری (طراحی درز)

فصل مشترک دو قطعه که مصالح جوش در امتداد آن رسوب می نمایند، درز^۱ جوش نامیده می شود. هندسه درز، از عوامل مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد و کیفیت جوش است. هندسه درز با سه پارامتر زیر تعریف می شود:

الف: زاویه پخی لبه

ب: بازشدگی یا دهانه ریشه (R)

پ: پیشانی یا ضخامت ریشه

انواع جوش


۲) جوش شیاری (طراحی درز) - دهانه یا بازشدگی ریشه (R)

در شکل ۴ - ۵ دهانه ریش (R) که همان فاصله بین دو لبه در محل ریشه درز می باشد، نشان داده شده است. دهانه ریشه برای این منظور به کار می رود که الکتروود بتواند به ریشه جوش برسد. هر قدر که زاویه پخی لبه ها کم باشد، برای اینکه یک ریشه خوب به دست آید، باید دهانه ریشه (R) را بیشتر در نظر گرفت.

اگر دهانه ریشه خیلی کوچک باشد جوش ریشه خیلی مشکل خواهد بود و باید از الکترودهای نازک استفاده شود و استفاده از الکترودهای نازک باعث کندی کار خواهد شد.

انواع جوش

(۲) جوش شیارى (طراحى درز) - دهانه یا بازشدگی ریشه (R)

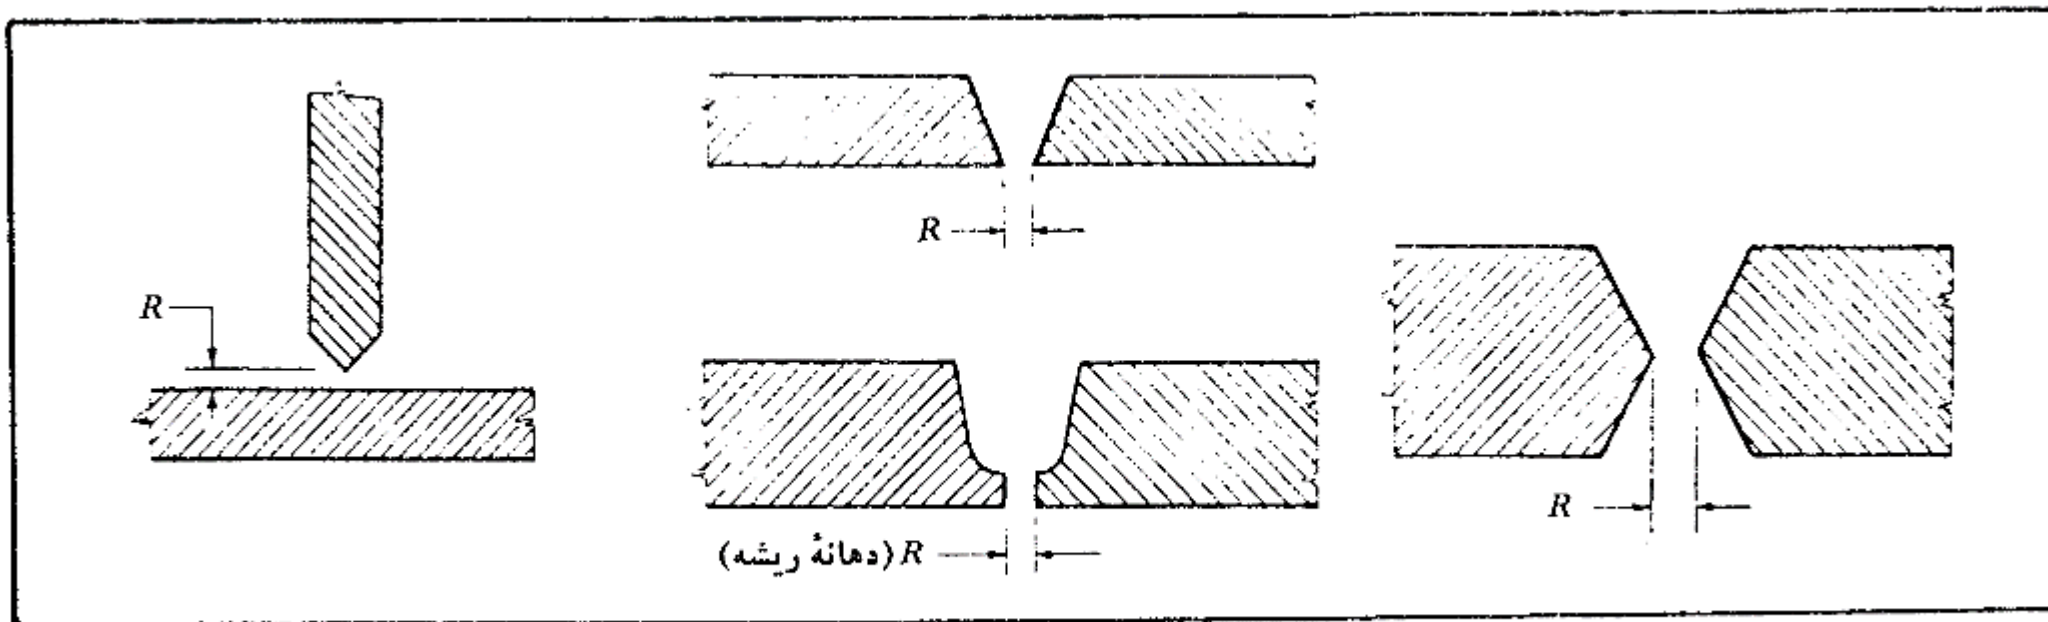

شکل ۴ - ۵ - دهانه یا بازشدگی ریشه.

انواع جوش


۲) جوش شیارى (طراحی درز) - دهانه یا بازشدگی ریشه (R)

شکل ۴ - ۶ نشان می دهد، که چگونه وقتی زاویه پخی لبه کم می شود، دهانه ریشه باید افزایش یابد.

وقتی که دهانه ریشه زیاد می گردد، باید از تسمه پشت بند استفاده شود. هر سه وضعیت نشان داده شده در شکل ۴ - ۶ قابل قبول هستند و هر سه برای یک جوشکاری خوب مساعد می باشند، ترجیح یکی بر دوتای دیگر فقط بر مبنای مقایسه اقتصادی خواهد بود.

انواع جوش


(۲) جوش شیارى (طراحى درز) - دهانه یا بازشدگی ریشه (R)

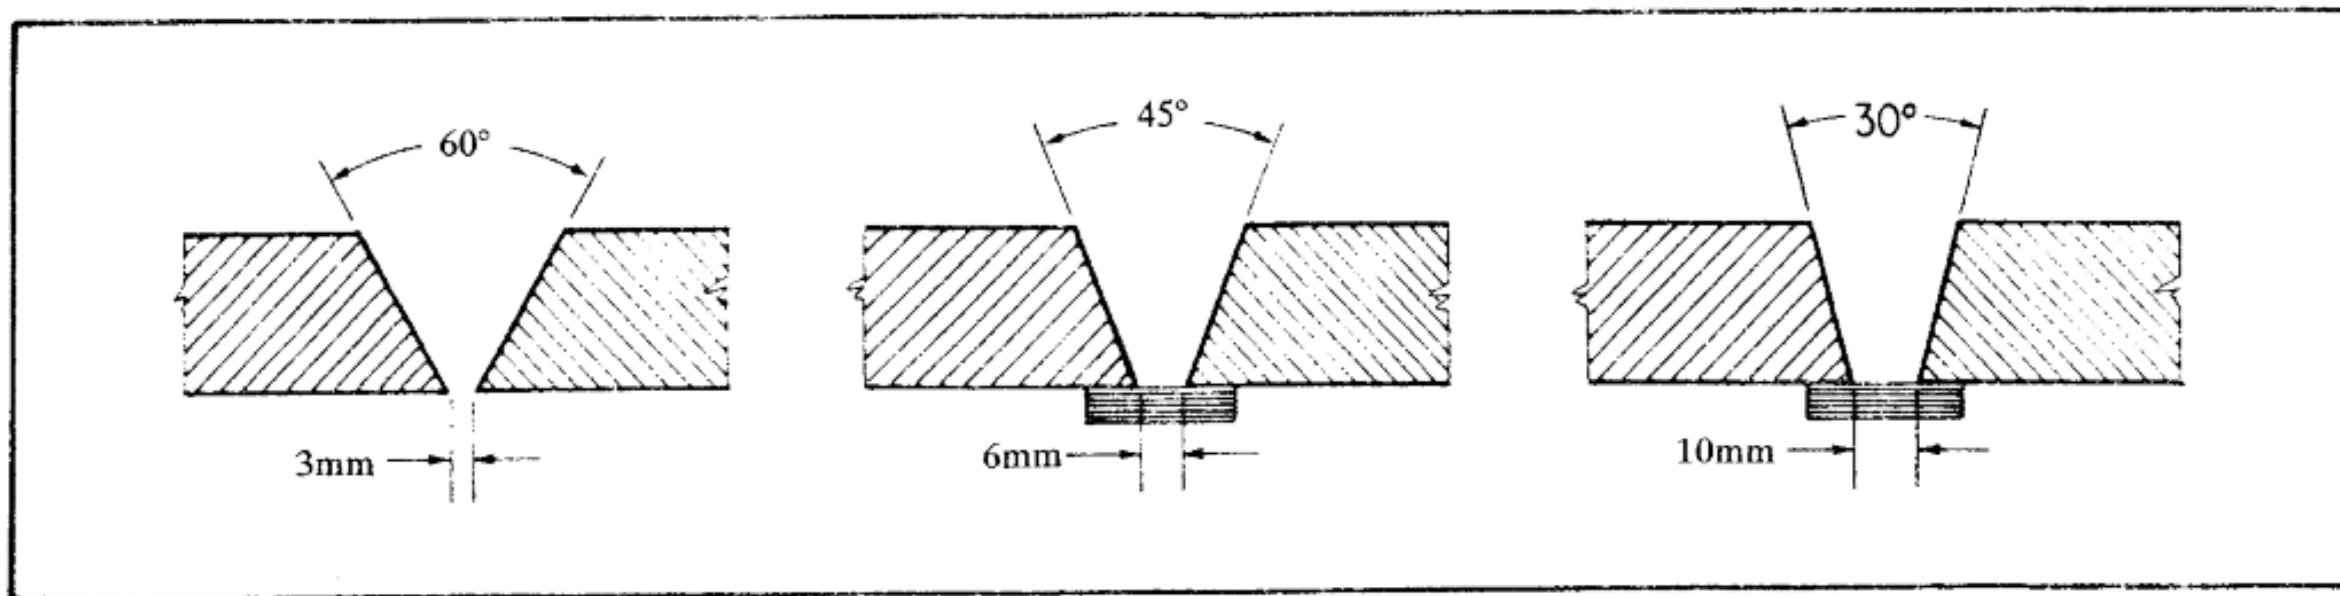

شکل ۴ - ۶ - تسمه پشت بند.

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) - دهانه یا بازشدگی ریشه (R)

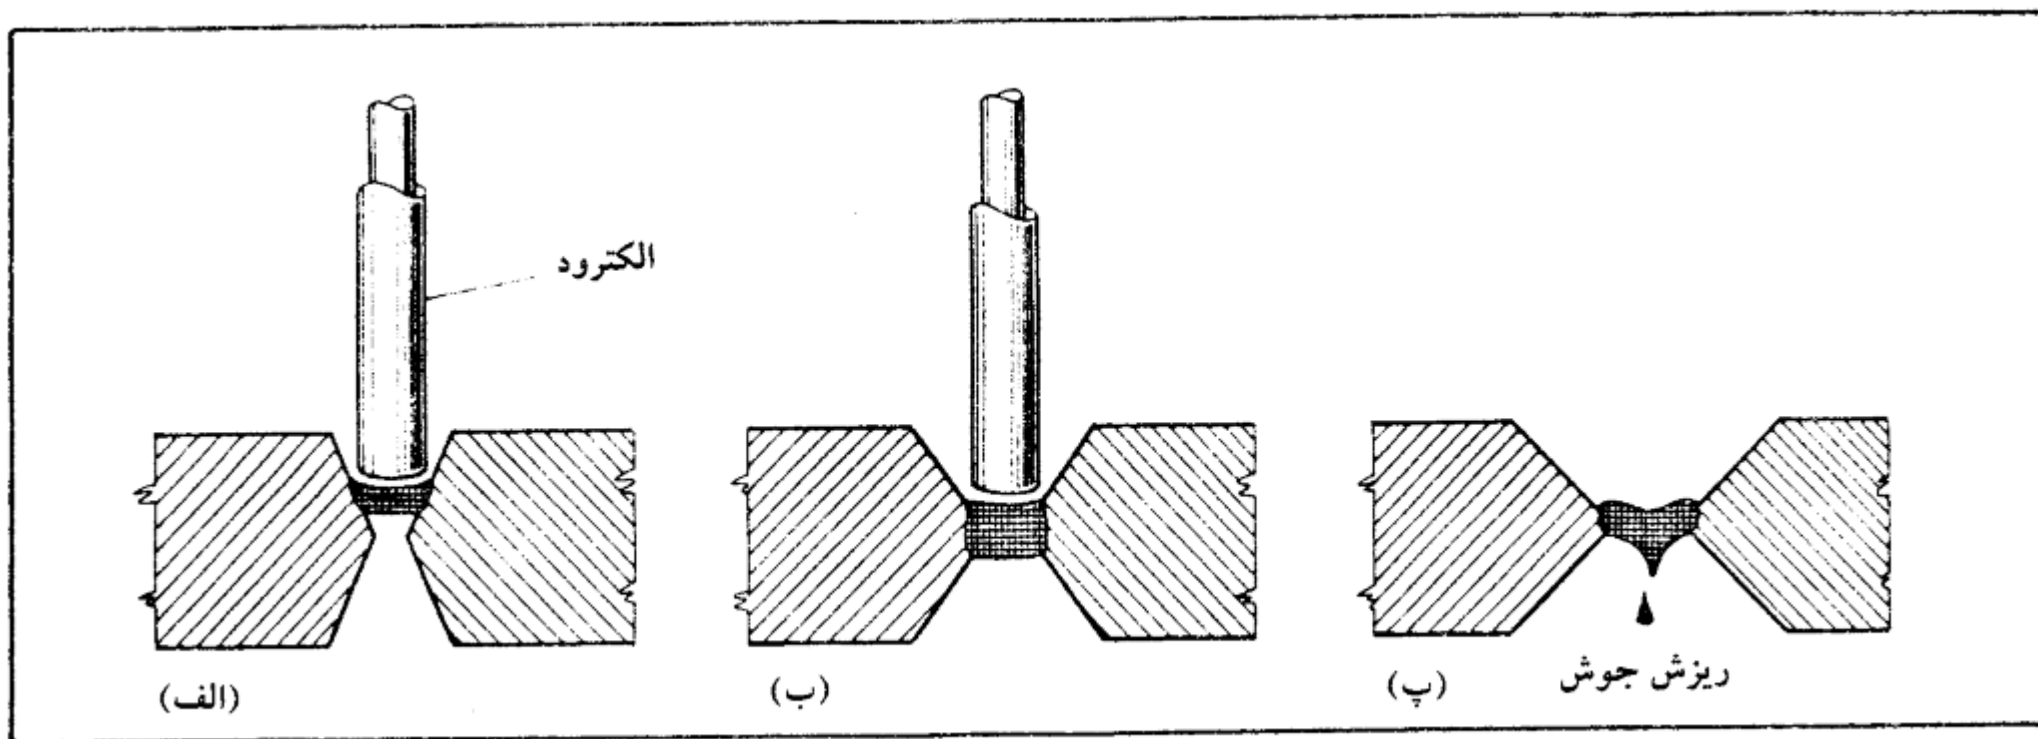

شکل ۴ - ۷

انواع جوش

۲) جوش شیاری (طراحی درز) - دهانه یا بازشدگی ریشه (R)

شکل ۴ - ۷ - الف، حالتی را نشان می‌دهد که فاصله لبه دو قطعه و همچنین زاویه پخی لبه‌ها کم می‌باشد. این حالت برای جوشکاری خوب نیست زیرا جوش بین دو لبه پل زده، تفراله و خاکستر جوشکاری پس از انجام عملیات جوشکاری در محل ریشه اتصال باقی می‌ماند و حذف آنها از روی جوش برای جوش طرف دوم وقت‌گیر خواهد بود.

شکل ۴ - ۷ - ب، نشان‌دهنده یک فرم صحیح لبه‌ها قبل از شروع به جوشکاری می‌باشد. این جوش باعث یک امتزاج و ترکیب خوب مصالح در ریشه خواهد شد. تولید خاکستر جوشکاری در این حالت به حداقل مقدار خود خواهد رسید.

انواع جوش

۲) جوش شیاری (طراحی درز) - دهانه یا بازشدگی ریشه (R)


شکل ۴ - ۷ - پ، نشان می‌دهد که چگونه فاصله زیاد لبه‌ها در هنگام جوشکاری باعث ریزش جوش از زیر آن می‌گردد. در کارخانه‌ها برای اینکه از ریزش جوش جلوگیری بکنند از تسمه‌های فاصله‌دهنده با اندازه معین استفاده می‌کنند.

۲) جوش شیاری (طراحی درز) تسمه‌های پشت‌بند

وقتی که جوشکاری از یک طرف بوده و فاصله لبه‌ها نیز زیاد باشد، از تسمه‌های پشت‌بند استفاده می‌شود. تسمه‌های پشت‌بند در اشکال ۴ - ۸ - الف، ب و پ، نشان داده شده‌اند. این تسمه‌ها پس از انجام عملیات جوشکاری در جای خود باقی می‌مانند و جزیی از اتصال می‌شوند.

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) تسمه‌های پشت‌بند

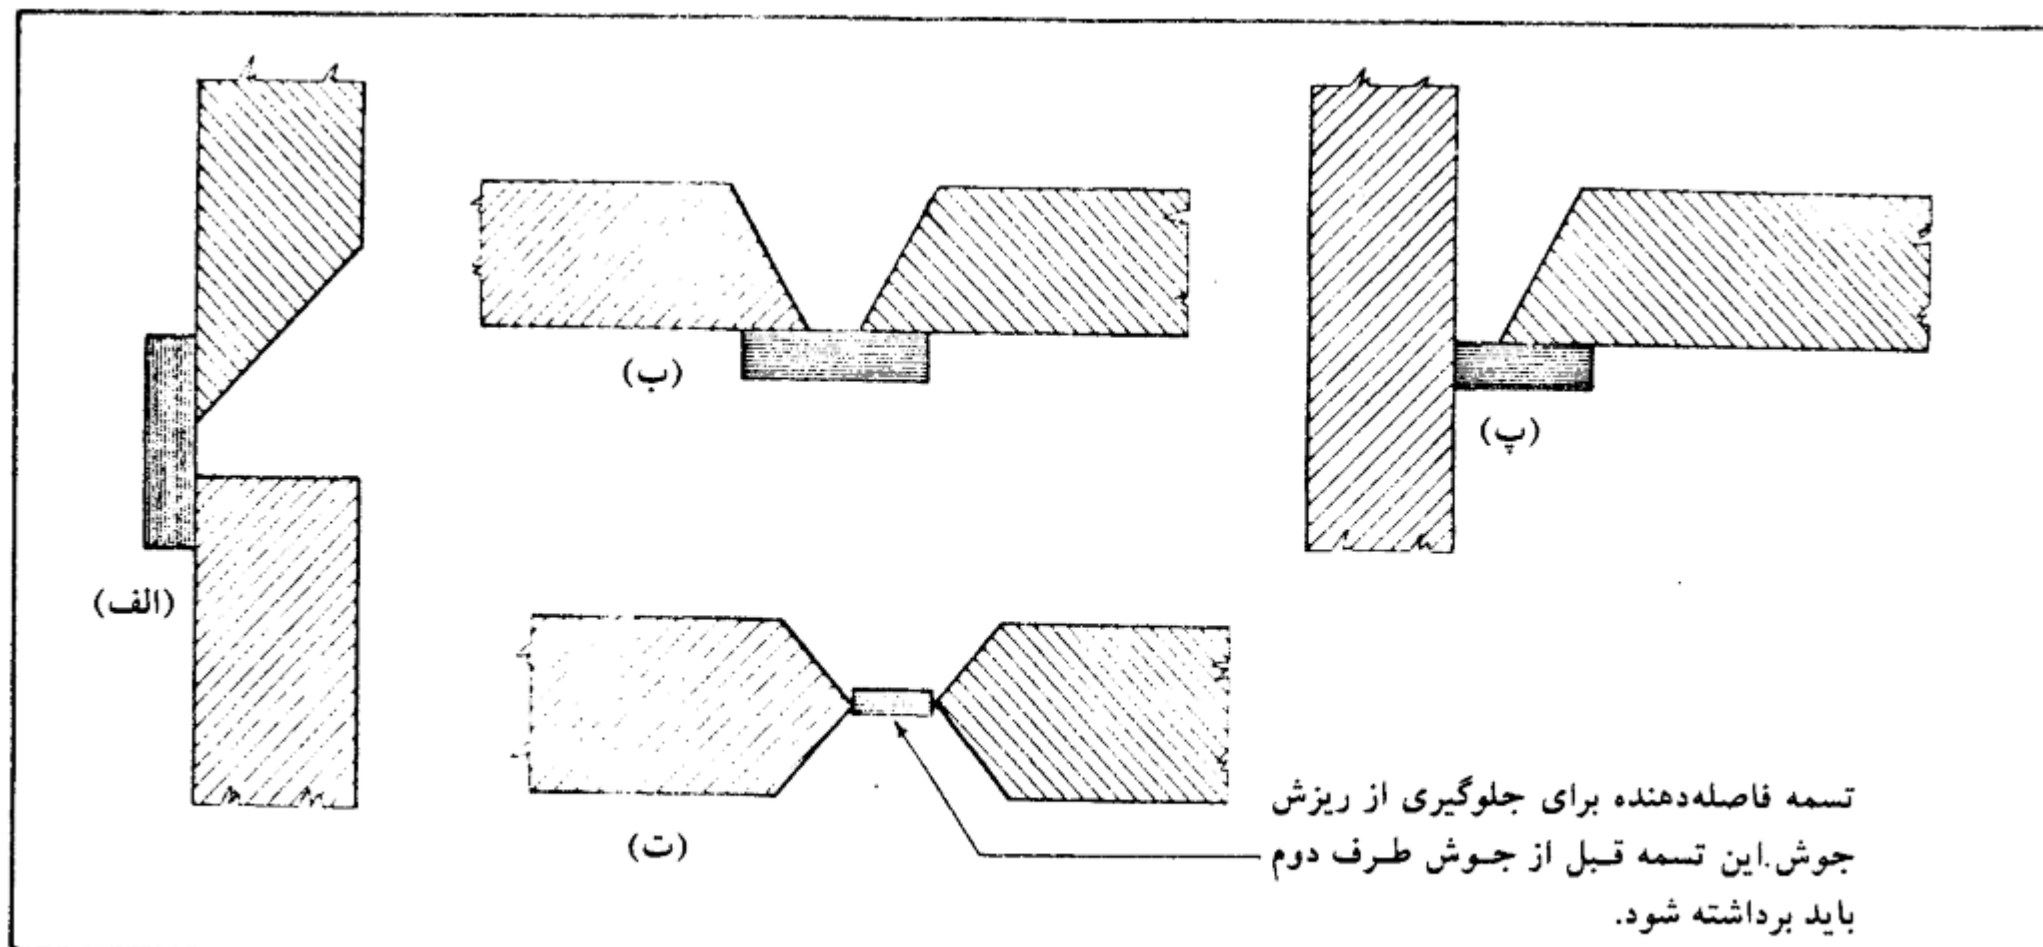

انواع جوش


(۲) جوش شیاری (طراحی درز) تسمه‌های پشت‌بند

تسمه‌های فاصله‌دهنده اغلب در درزهای جناغی دورو (X) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این حالت قبل از جوشکاری طرف دوم، نیاز به سنگ زدن ریشه می‌باشد.

جنس تسمه‌های پشت‌بند با مصالح اصلی سازگار باشد. برای تثبیت این تسمه‌ها، قبل از انجام عمل جوشکاری از خال‌جوش‌های متناوب استفاده می‌شود. این خال‌جوش‌ها در هر دو طرف تسمه پشت‌بند به صورت چپ و راست داده می‌شوند تا ایجاد تنش‌های اضافی نکنند. در ضمن، این خال‌جوش‌ها نباید درست مقابل یکدیگر قرار گیرند (شکل ۴ - ۹).

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) تسمه‌های پشت‌بند

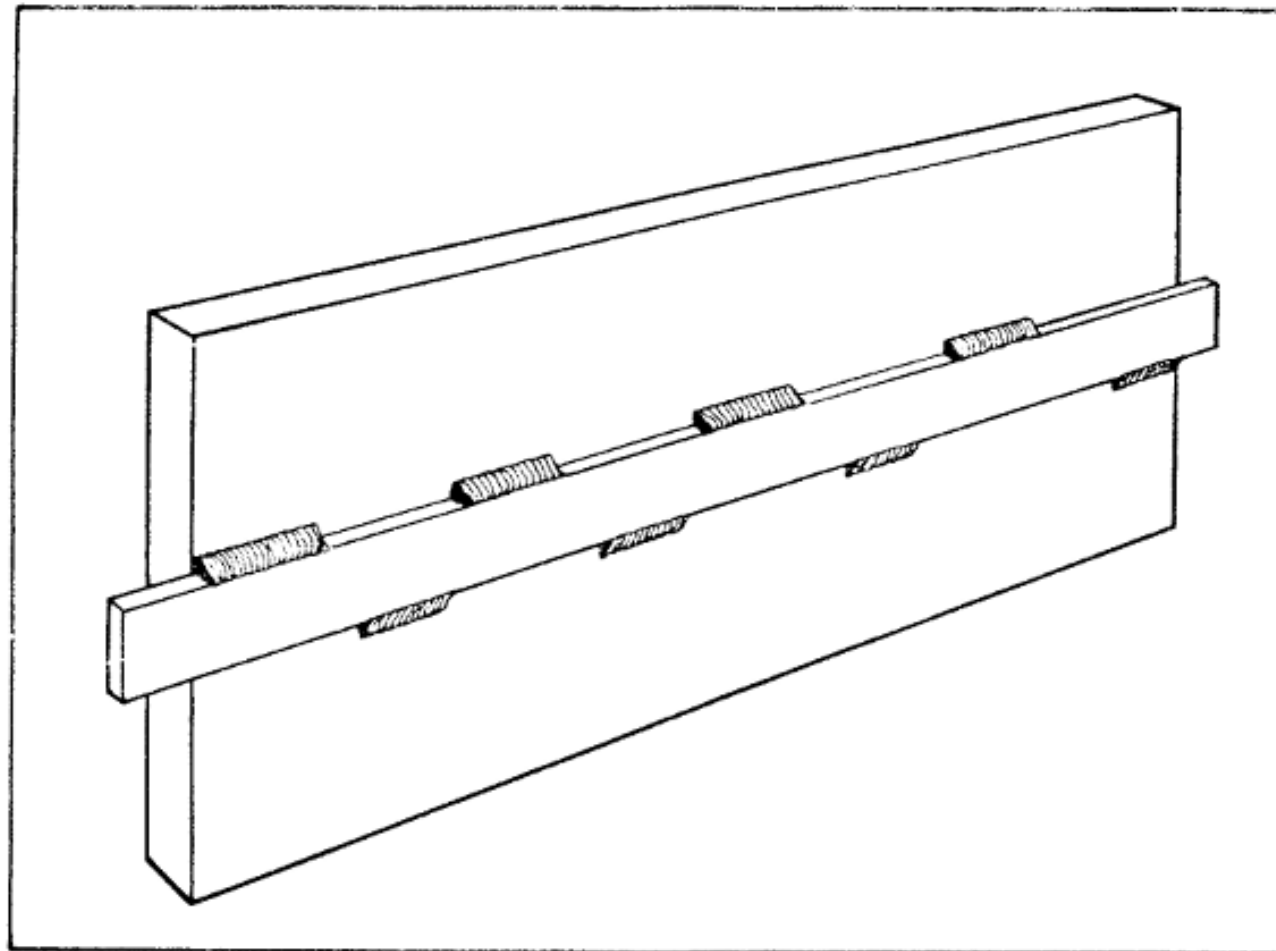


شکل ۴ - ۹ - اجرای خال جوش‌های متناوب برای اتصال تسمه پشت‌بند.

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) تسمه‌های پشت‌بند

تسمه‌های پشت‌بند باید کاملاً به زیر ورق بچسبند و گرنه باعث به وجود آمدن تفرقه جوشکاری در ناحیه ریشه جوش می‌شوند (شکل ۴ - ۱۰).

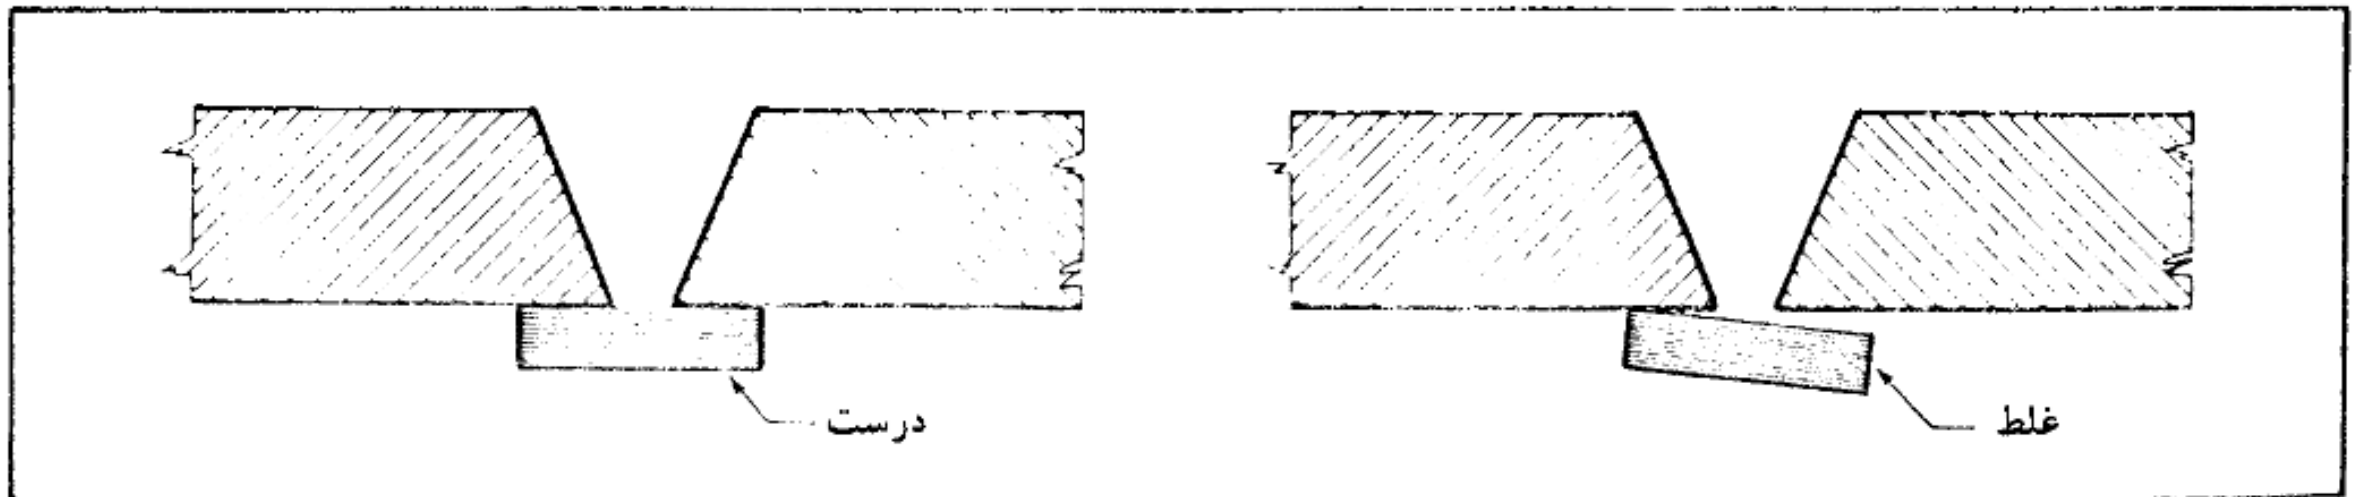


شکل ۴ - ۱۰

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) گرده جوش

در درزهای لب به لب یک تحدب اسمی (تقریباً $1/5$ میلی متر بالای سطح تراز) لازم است (شکل ۴-۱۱-چپ).

مقدار زیاد این تحدب فایده‌ای ندارد و باعث افزایش هزینه جوشکاری می‌شود (شکل ۴-۱۱-راست). باید دقت شود که هم ارتفاع و هم پهنای گرده حداقل گردد.

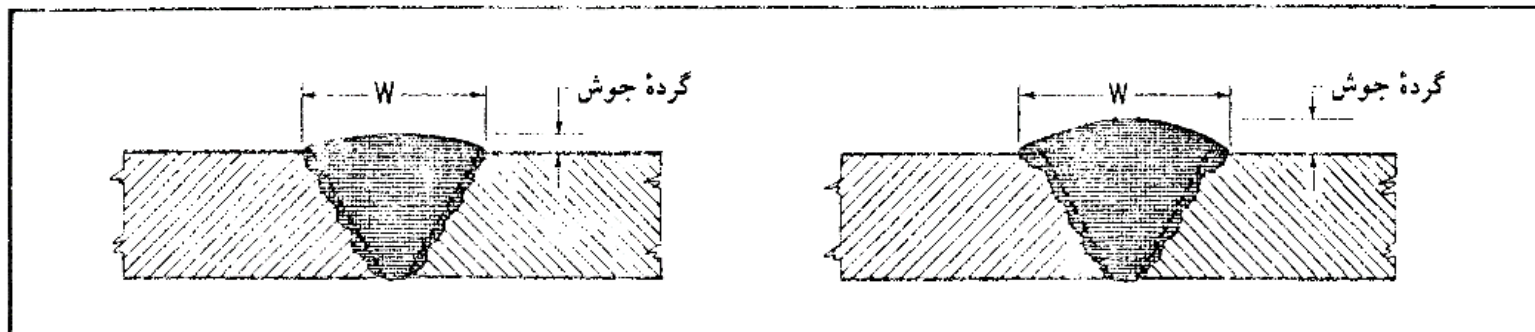


شکل ۴-۱۱

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) ضخامت ریشه جوش


برای اینکه از سوختن ریشه جوش و همچنین از ریزش جوش جلوگیری شود، به جای اینکه لبه جوش در محل ریشه به صورت تیز باشد، ضخامتی برای آن قائل می‌شوند که آن را ضخامت ریشه^{۱۴} یا پیشانی می‌نامند (شکل ۴ - ۱۲). اگر لبه درز در محل ریشه تیز باشد، برای سوختن و ریزش خیلی مستعد است، مخصوصاً اگر فاصله لبه نیز مقداری زیاد باشد (شکل ۴ - ۱۳).

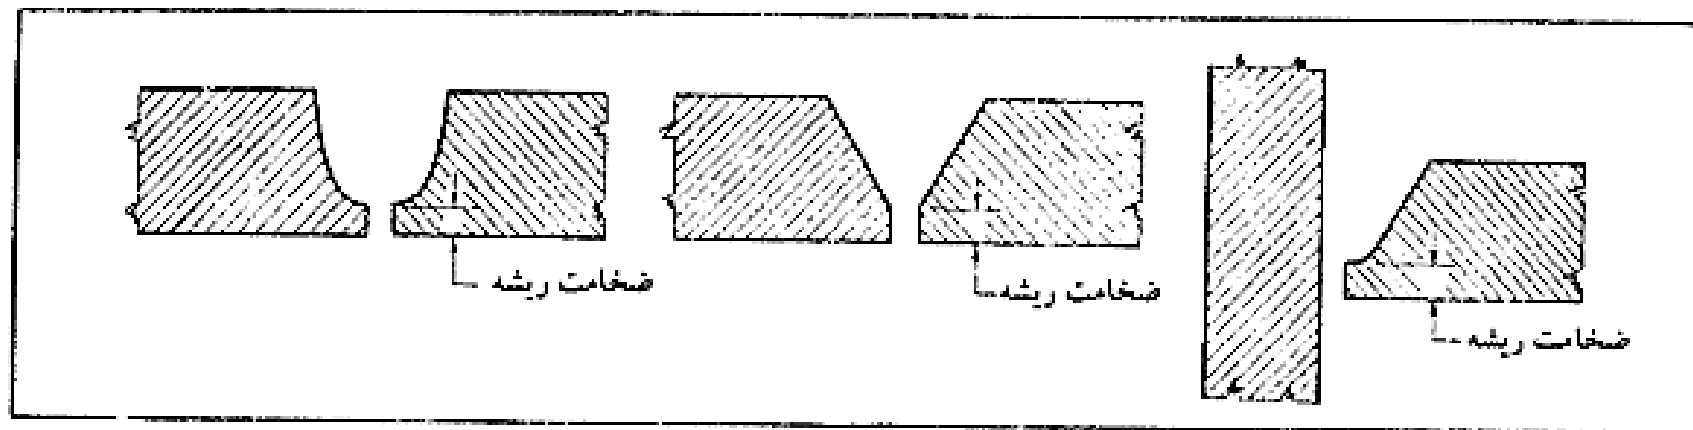

شکل ۴ - ۱۲ - ضخامت ریشه.

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) ضخامت ریشه جوش

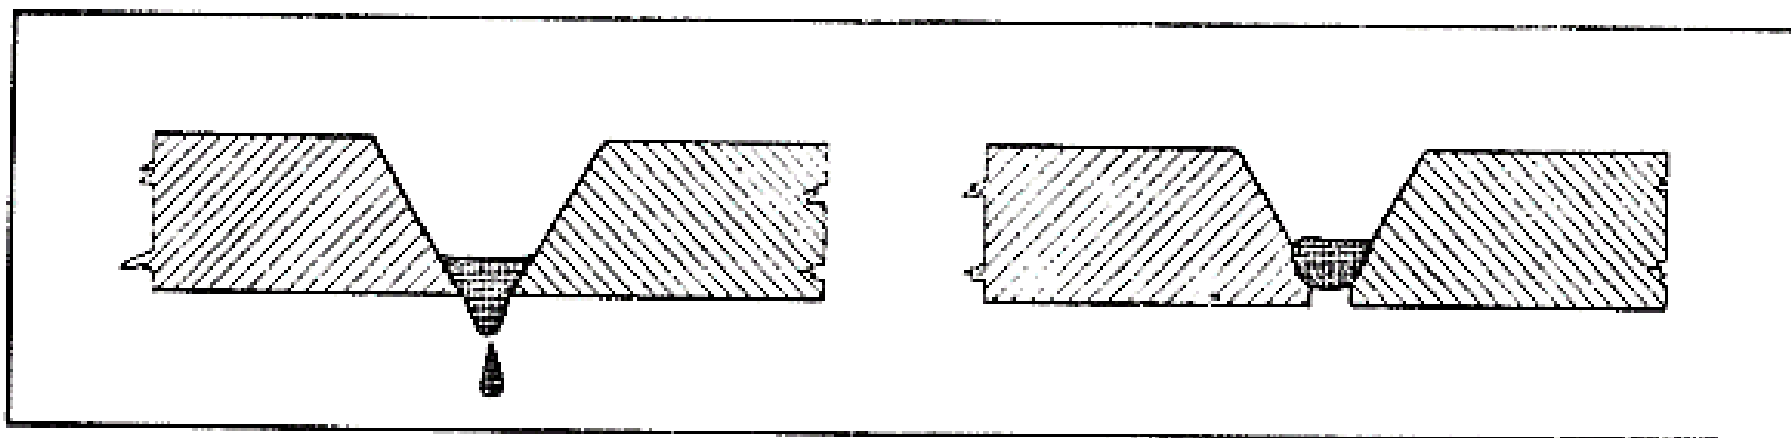


شکل ۴-۱۳

البته در آوردن ضخامت ریشه در عمل وقت گیر و پرکار است و به دو برش و یا یک برش و یک سنگ زدن نیاز دارد. وقتی منظور به دست آوردن جوش صد درصد (تمام قدرت) بوده و لبه نیز دارای ضخامت ریشه باشد، قبل از جوش روی دوم (پشت کار) احتیاج به سنگ زدن ریشه است.

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) ضخامت ریشه جوش

وقتی که از تسمه‌های پشت‌بند استفاده می‌شود، دیگر نباید ضخامتی برای ریشه در نظر گرفت (شکل ۴ - ۱۴). زیرا در این حالت یک فضای خالی پیدا می‌شود که در هنگام جوشکاری درون آن پر از گاز می‌گردد.

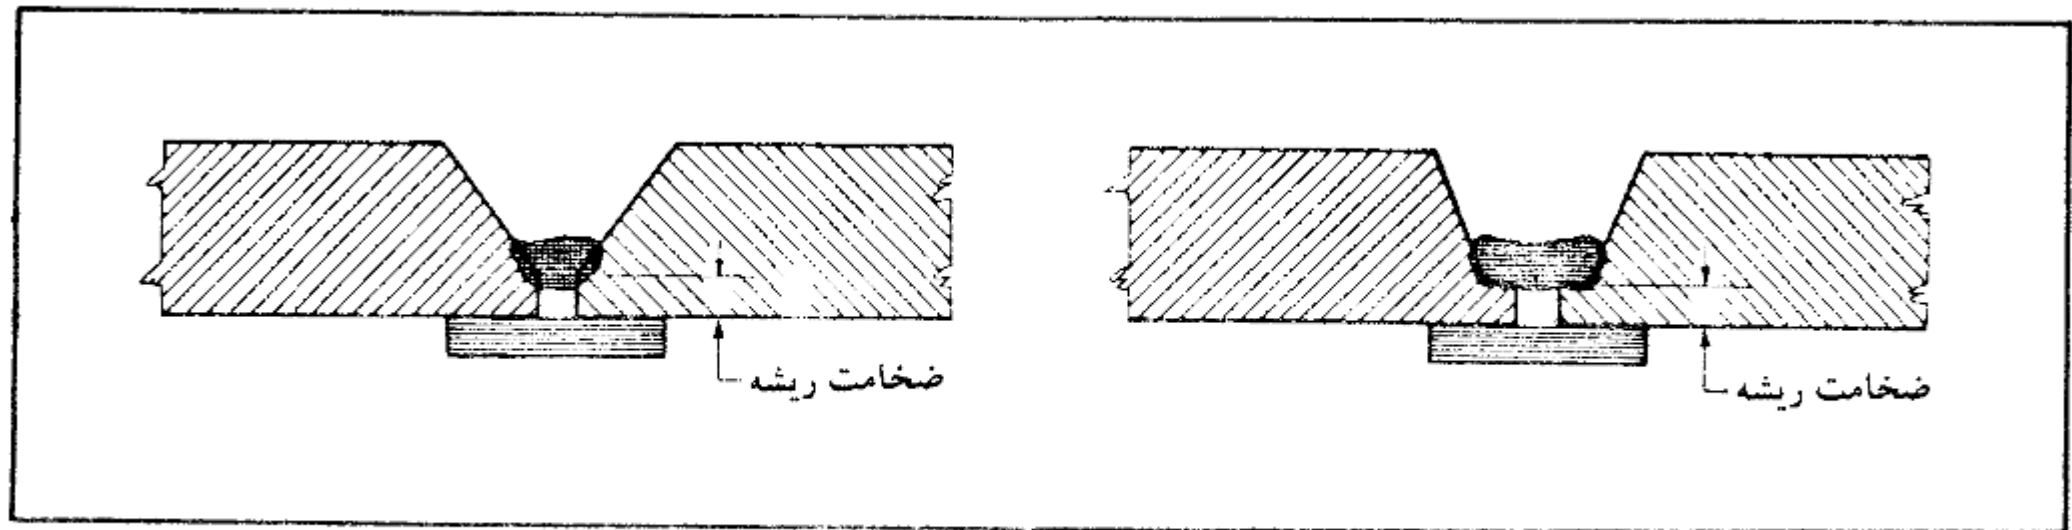

شکل ۴ - ۱۴

انواع جوش


(۲) جوش شیاری (طراحی درز) ضخامت ریشه جوش

فلسفه اصلی از پخ زدن لبه ایجاد دسترسی برای جوشکاری در تمام ضخامت، و همچنین مطمئن شدن از ذوب و امتزاج کامل در تمام سطح مقطع می باشد. یک دسترسی خوب، با افزایش زاویه پخی، و افزایش دهانه ریشه به دست می آید که همیشه ترکیبی از آنها یک راه حل خوب به دست می دهد (شکل ۴ - ۱۵).

زاویه پخی بستگی به محل کار و زاویه ای که الکتروود در محل کار می تواند داشته باشد، دارد (شکل ۴ - ۱۶). همان طوری که در شکل نشان داده شده، زاویه پخی حداقل برابر با 45° توصیه می شود.

انواع جوش


(۲) جوش شیاری (طراحی درز) ضخامت ریشه جوش

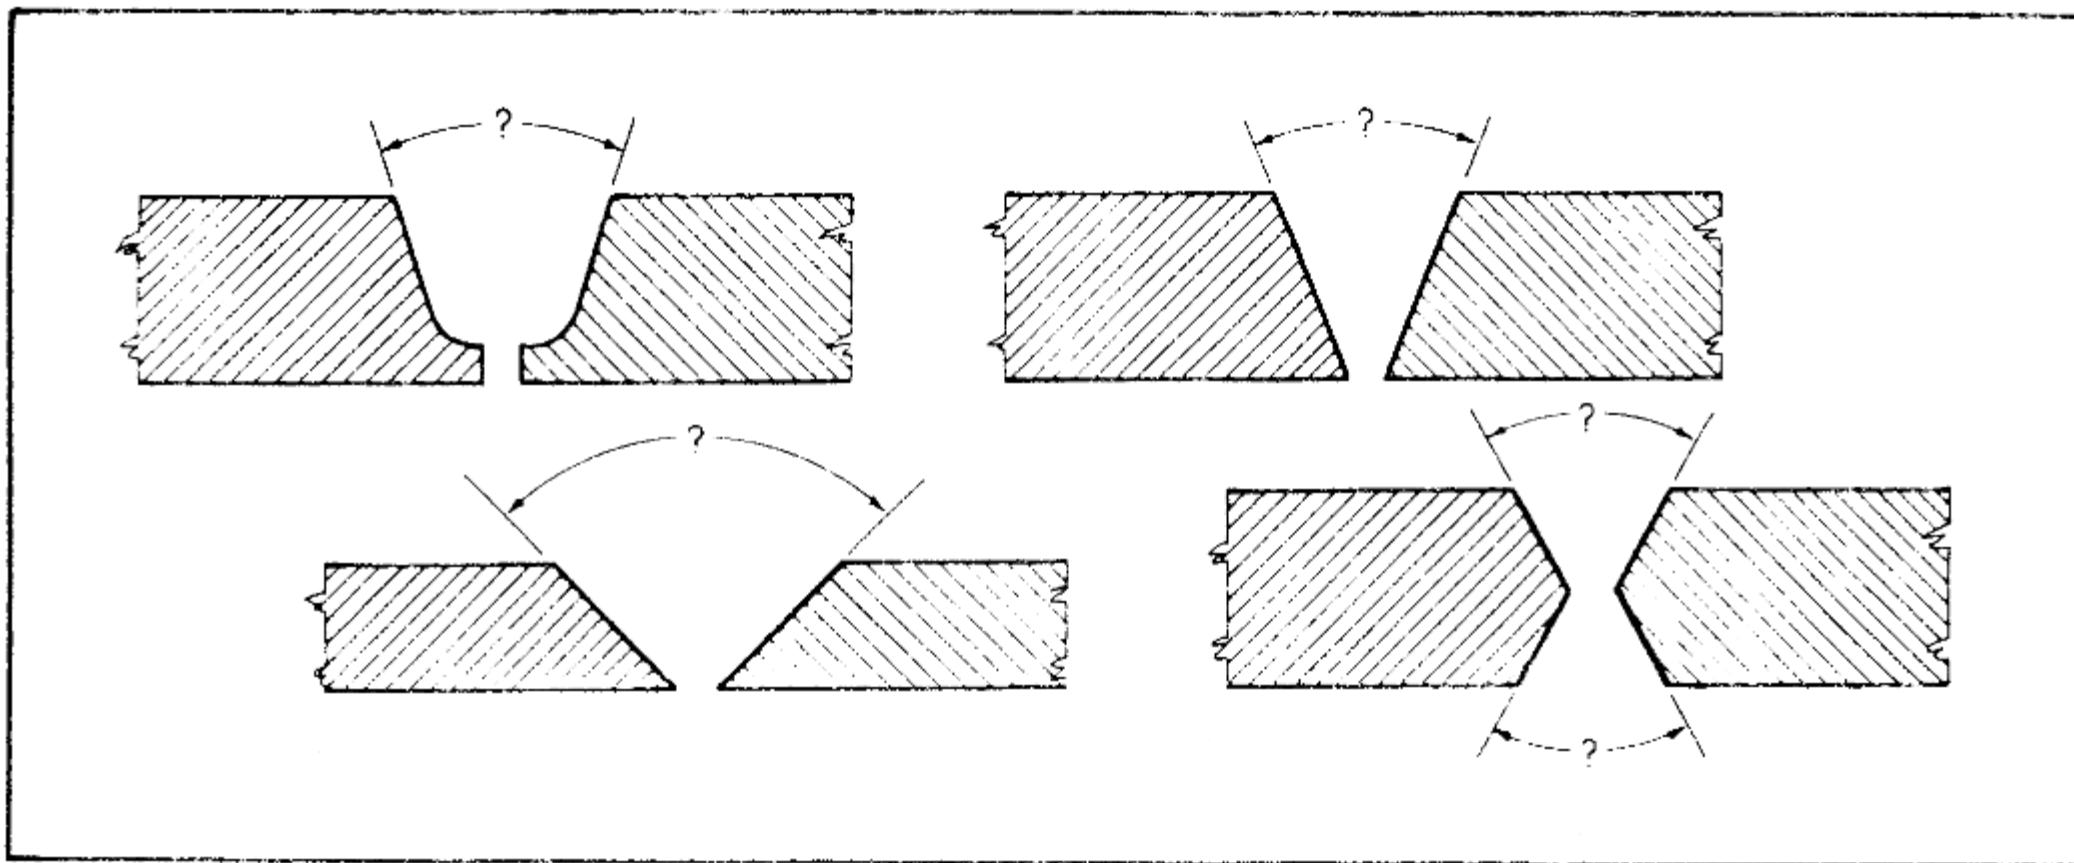

شکل ۴ - ۱۵ - زاویه پخی

انواع جوش

(۲) جوش شیارى (طراحى درز) ضخامت ریشه جوش

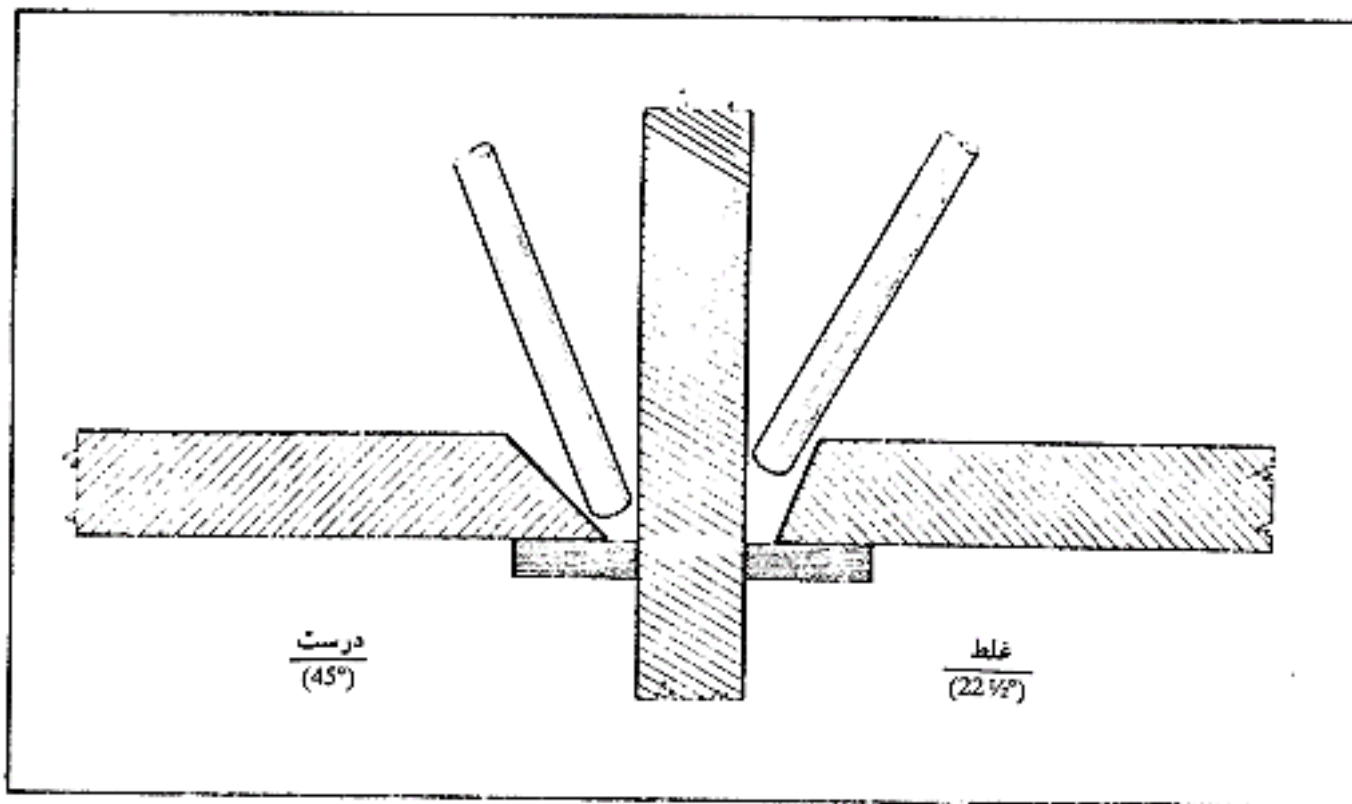


شکل ۴-۱۶

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) - ضخامت ریشه جوش

درزهای لاله‌ای و نیم‌لاله‌ای برای جوشکاری بسیار عالی هستند ولی هزینه ساخت آنها گران تمام می‌شود (شکل ۴-۱۷). این اشکال نیز احتیاج به ضخامت ریشه و در نتیجه سنگ زدن ریشه از پشت دارند.

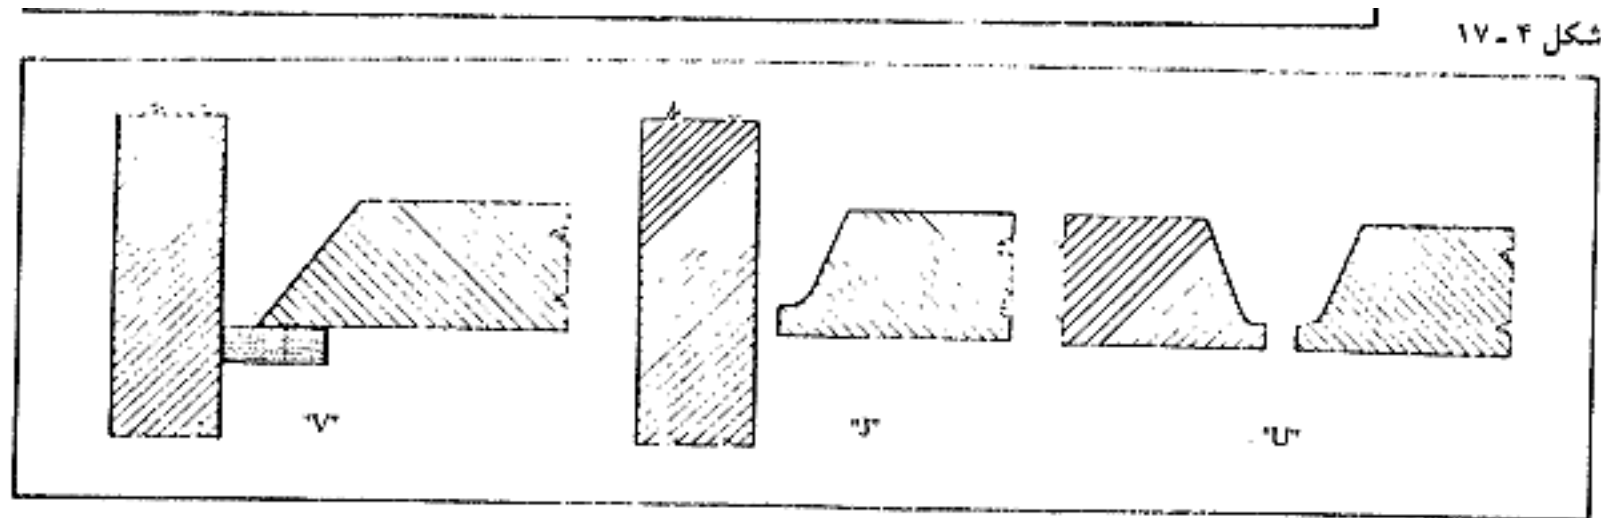

انواع جوش


۲) جوش شیاری (طراحی درز) - سنگ زنی ریشه از پشت (شیار زنی)

برای دستیابی به یک ذوب و امتزاج کامل در تمام مقطع جوش و در نتیجه یک جوش صددرصد (تمام قدرت) لازم است در تمام انواع درزها (به غیر از درز جناغی (V) و نیم جناغی (V)) با لبه تیز و تسمه پشت بند)، طرف دوم یا پشت کار نیز جوش شود. قبل از جوش پشت کار باید ریشه جوش سنگ زده شود، این کار به وسیله تراش دادن یا سنگ زدن صورت می گیرد. بدون تراش ریشه جوش، جوش طرف دوم نفوذ کامل نخواهد داشت (شکل ۴ - ۱۸).


تراش ریشه آنقدر باید عمیق باشد تا مصالح اصلی جوش طرف اول ظاهر گردند. شکل تراش طوری باید باشد که الکتروود برای جوشکاری بتواند داخل آن گردد (شکل ۴ - ۱۹).

انواع جوش

(۲) جوش شیاری (طراحی درز) سنگ زنی ریشه از پشت (شیار زنی)

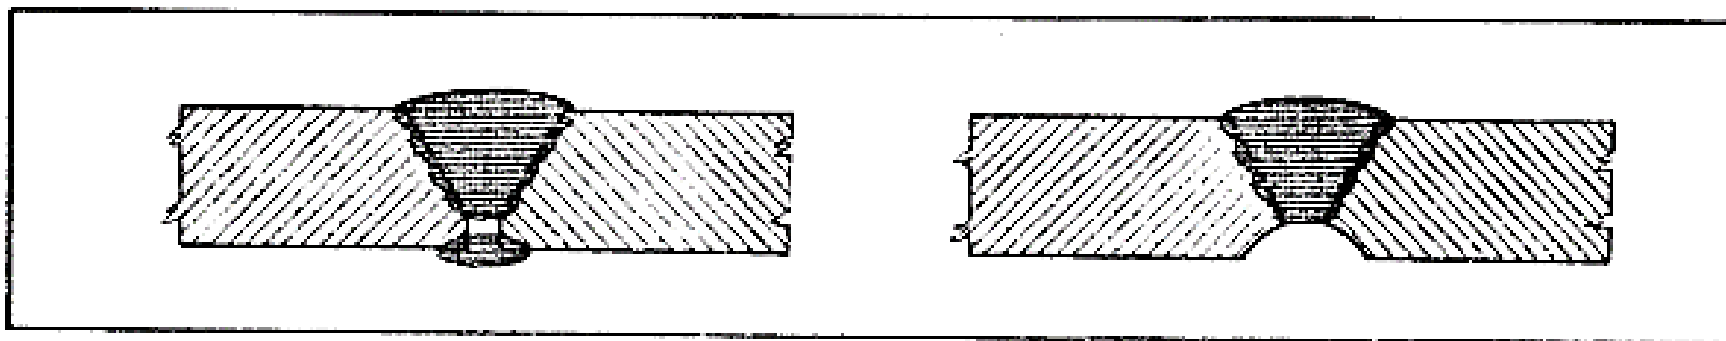

شکل ۴ - ۱۸ - شیار زنی از پشت.

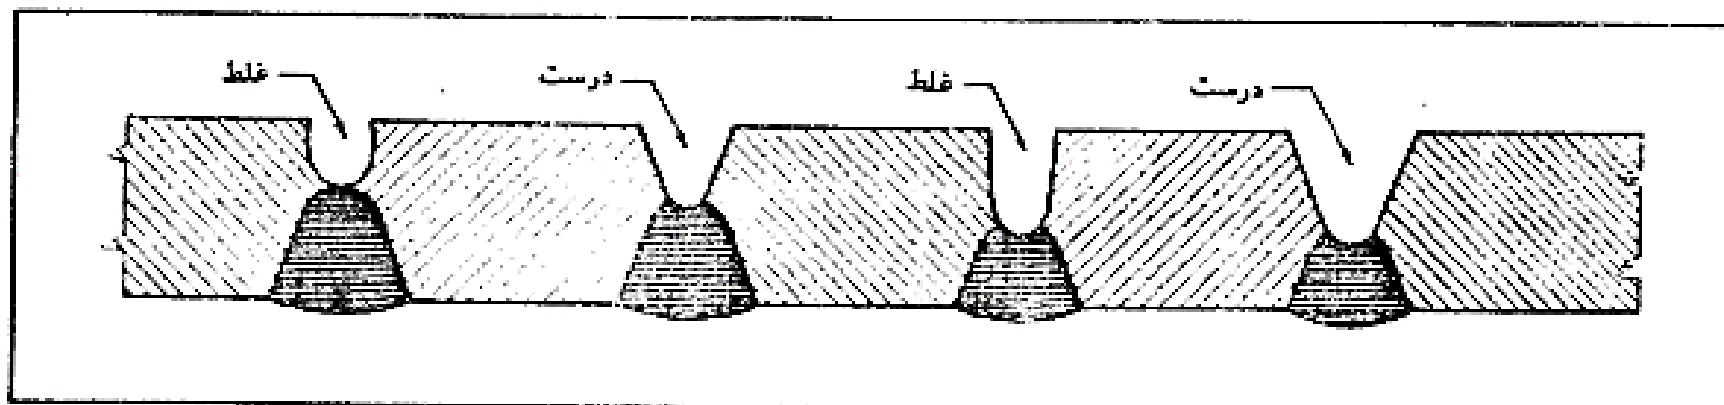


شکل ۴ - ۱۹

(۳) جوش کام

(۴) جوش انگستانه

Types of welds

3) Plug & slot weld

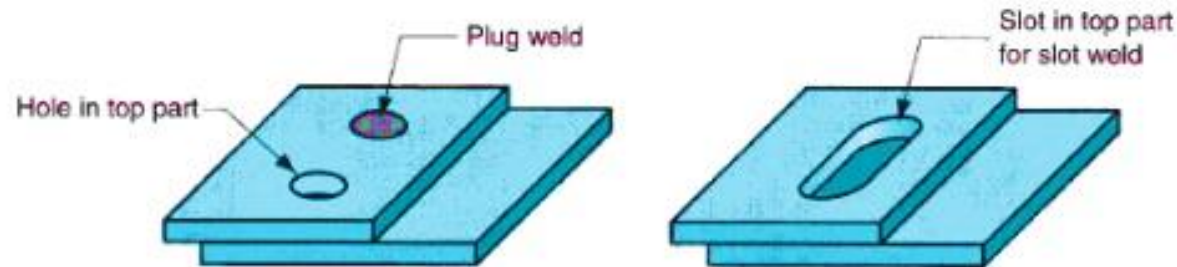


سوراخ دایره‌ای

سوراخ لوبیایی


- Drill hole/slot on the top plate only
- Hole/slot is filled with filler metal

Types of welds

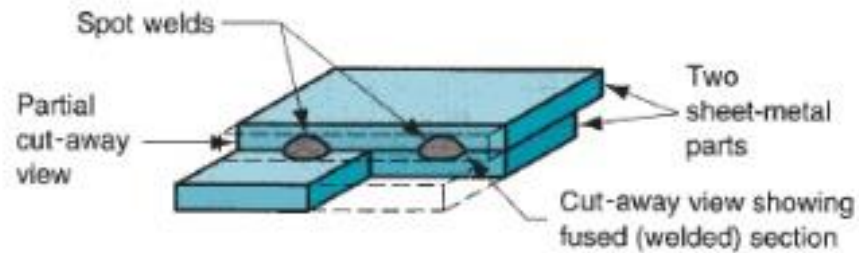

4) Spot weld


5) Seam weld

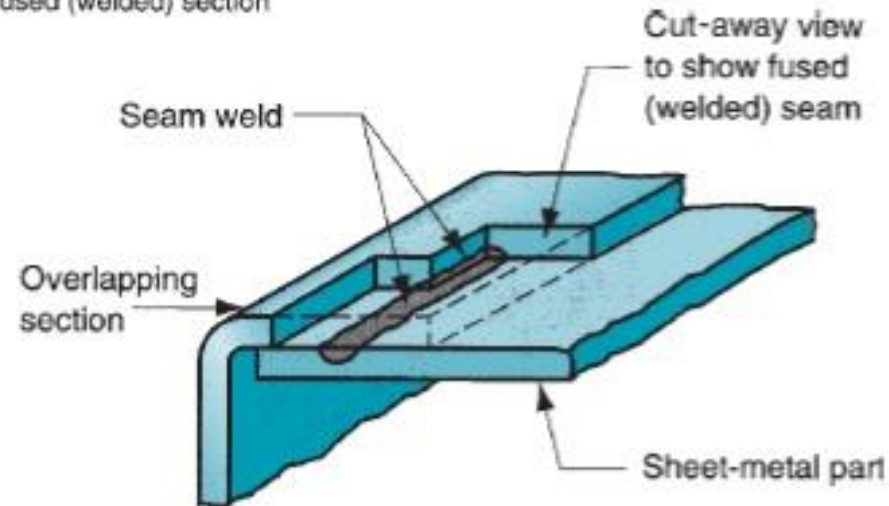

- Fused section between the surfaces of two sheets
- Mostly associated with resistance welding

Types of welds

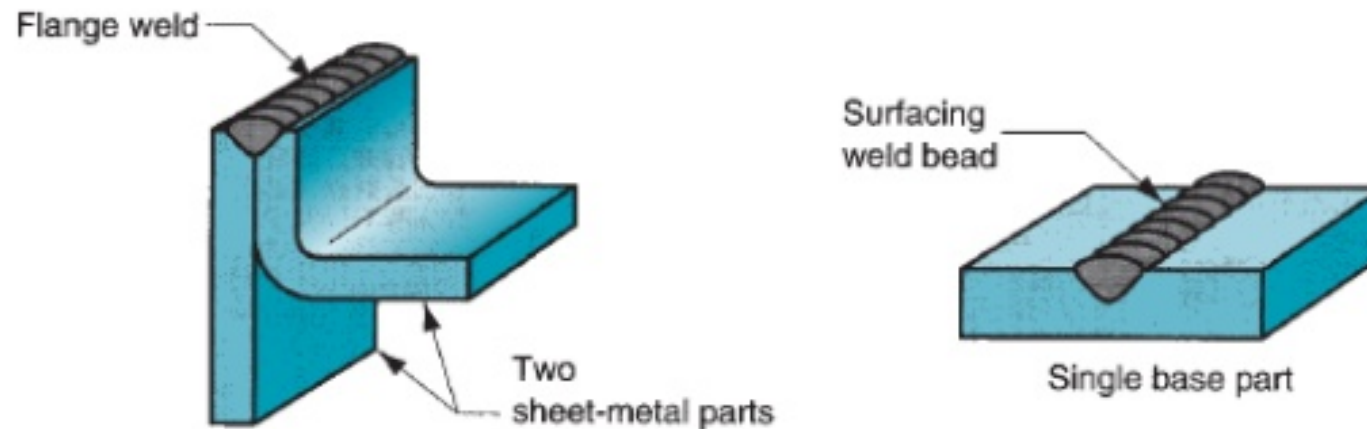



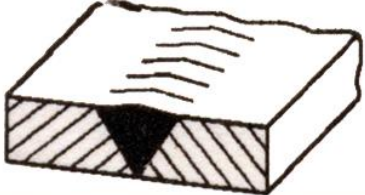

6) Flange weld & Surfacing weld



- Surfacing weld is not for joining parts
- The purpose is to increase the thickness of the plate or to provide a protective coating on the surface.


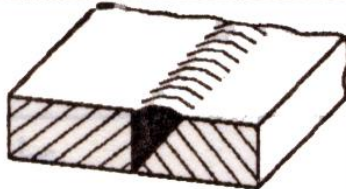

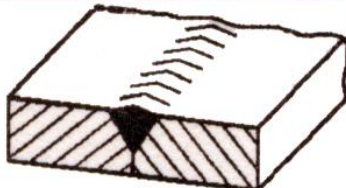

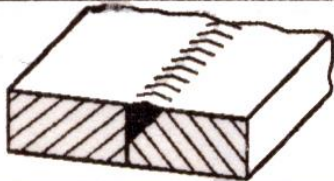

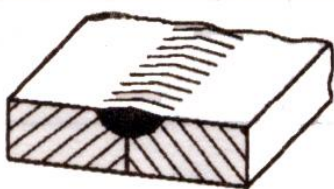


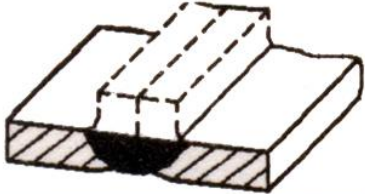
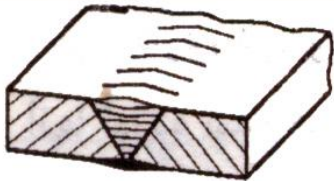
علائم جوشکاری

(۱) علائم اصلی جوش

ردیف	نوع جوش	تصویر	علامت
۱	جوش لب به لب (ذوب دو لبه برآمده باعث اتصال دو جسم می شود) Butt weld between plates with raised edges		
۲	جوش لب به لب با مقطع مربع Square butt weld		
۳	جوش جناغی یکطرفه		






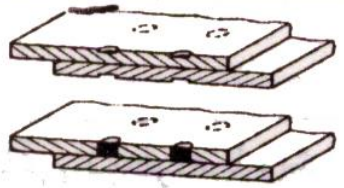
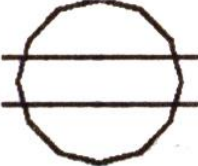
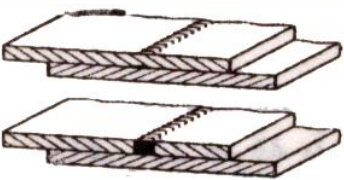

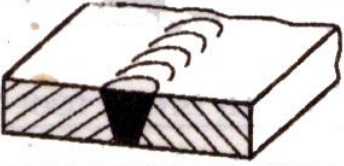




علائم جوشکاری

(۱) علائم اصلی جوش

علامت	تصویر	نوع جوش	ردیف
		جوش نیم جناغی یکطرفه	۴
		جوش جناغی یکطرفه با ریشه Single	۵
		جوش نیم جناغی یکطرفه با ریشه	۶
		جوش U (لاله‌ای) (ناودانی) یکطرفه با ریشه sides)	۷
		جوش J (نیم لاله‌ای) یکطرفه با ریشه	۸
		جوش پشت Backing run ; back or backing weld	۹

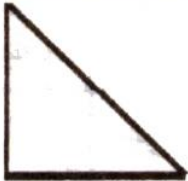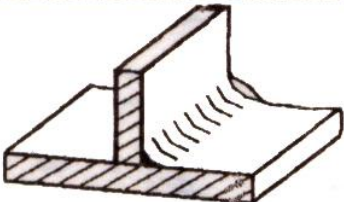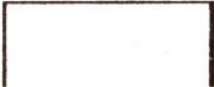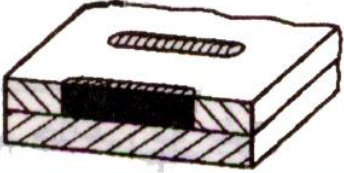

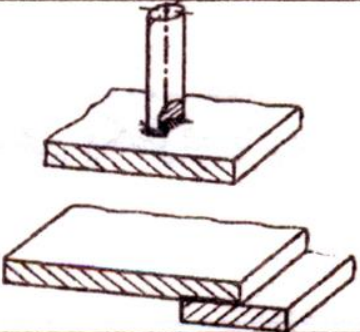





علائم جوشکاری

(۱) علائم اصلی جوش

		جوش گوشه‌ای Fillet weld	۱۰
		جوش شکافی (پرچمی) Plug weld; plug or slot weld	۱۱
		نقطه جوش (جوش نقطه‌ای) Spot weld	۱۲
		درز جوش Seam weld	۱۳
		جوش مایل	۱۴
		جوش یکطرفه مایل	۱۵
		جوش لبه Edge weld	۱۶

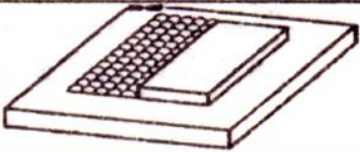علايم جوشكاري

(۱) علائم اصلي جوش

ردیف	نوع جوش	تصویر	علامت
۱۷	روکش کاری Surfacing		
۱۸	اتصال سطحی Surface joint		
۱۹	اتصال اریب Inclined joint		
۲۰	فرنگی پیچ Fold joint		










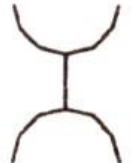
علائم جوشکاری

(۱) علائم اصلی جوش

علائم اصلی									
فلنجی لبه ای	فلنجی گوشه ای	روکشی	پشت جوش	درزی	زائده ای	نقطه جوش یا برجسته	کام یا انگشتانه	گوشه ای	محل قرارگیری
									طرف پیکان
		کاربرد ندارد			کاربرد ندارد				طرف دیگر
کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد		هر دو طرف
کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد		کاربرد ندارد		کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	-----
شیاری								محل قرارگیری	
اریب (لحیم کاری)	نیم جناقی گرد	جناقی گرد	نیم لاله ای	لاله ای شیاری	نیم جناقی	جناقی	ساده		
کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد	کاربرد ندارد		



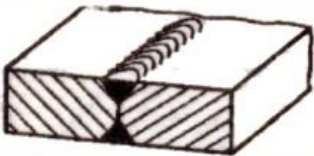

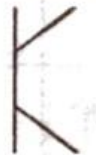
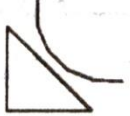





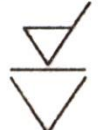


علائم جوشکاری

(۲) علائم ترکیبی جوش

ردیف	نوع جوش	تصویر	علامت
۱	جوش جناغی دو طرفه (X)		
۲	جوش نیم جناغی دو طرفه		
۳	جوش جناغی دوطرفه با ریشه		
۴	جوش نیم جناغی دو طرفه با ریشه weld with broad root face		
۵	جوش U (لاله‌ای) (ناودانی) دوطرفه		

علائم جوشکاری


(۳) علائم تکمیلی جوش

ردیف	نوع جوش	تصویر	علامت
۱	جوش جناغی یکطرفه با سطح تخت		
۲	جوش جناغی دوطرفه با سطح محدب		
۳	جوش گوشه‌ای با سطح مقعر		
۴	جوش جناغی یکطرفه با جوش پشت دارای سطح تخت		
۵	جوش جناغی یکطرفه با ریشه و جوش پشت		
۶	جوش جناغی یکطرفه با سطح تخت (۱)		
۷	جوش گوشه‌ای با سطح همگن		

ردیف	توضیح	علامت
۱	سطح تخت	—
۲	محدب	⌒
۳	مقعر	⌒
۴	سطح همگن	⌒
۵	پشت بنددایم	M
۶	پشت بندموقت	MR


Weld Specification

علايم جوشکاری

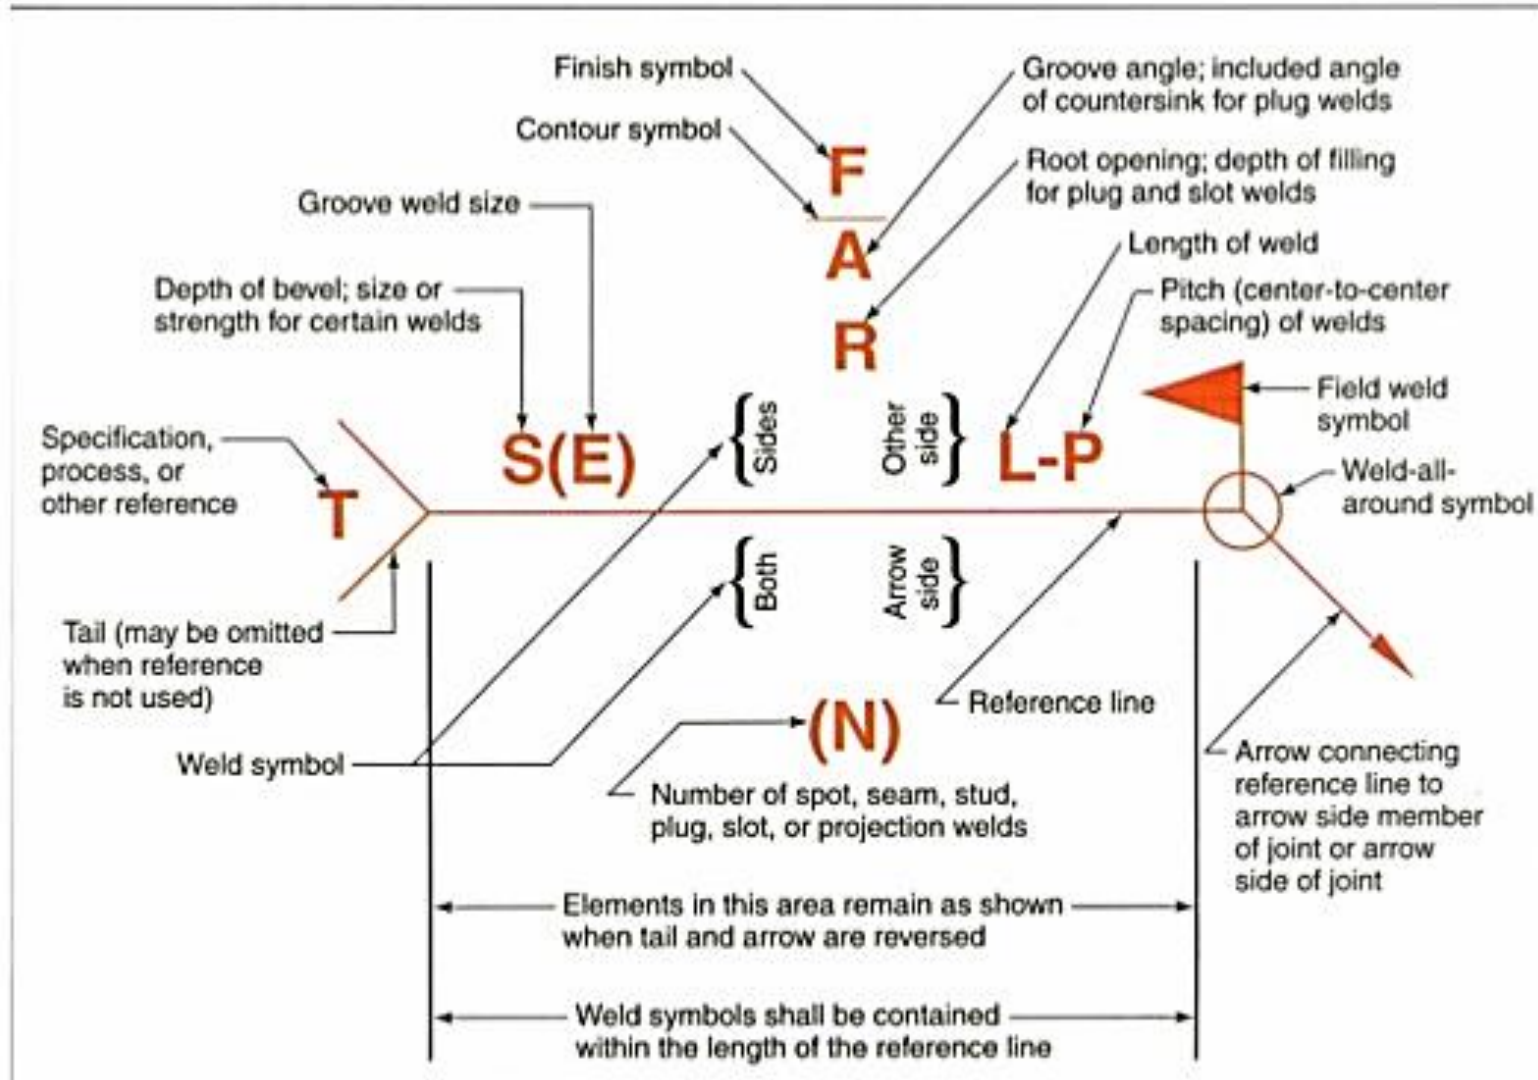

علایم جوشکاری

محل قرارگیری اجزای یک علامت جوشکاری

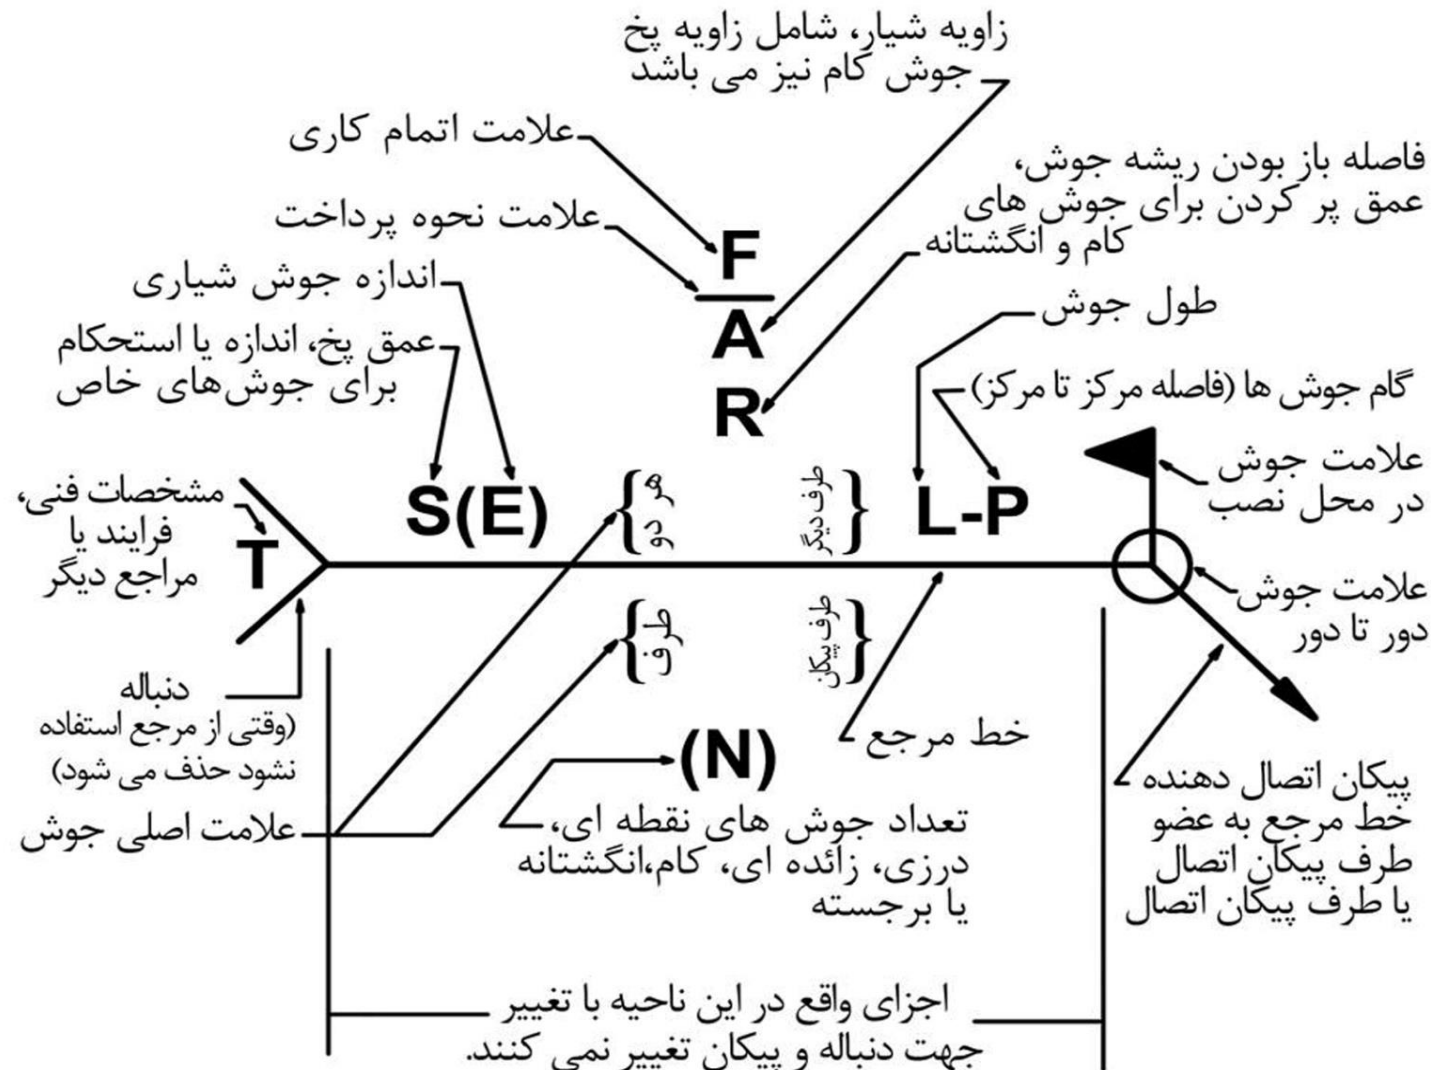


هر گاه فرایند جوشکاری در دنباله قید گردد، صرفا باید به صورت مخفف باشد.


وضعیت‌های جوشکاری

بر حسب وضعیت قطعه مورد جوش و الکتروود نسبت به هم چهار وضعیت جوشکاری وجود دارد:


Flat Position

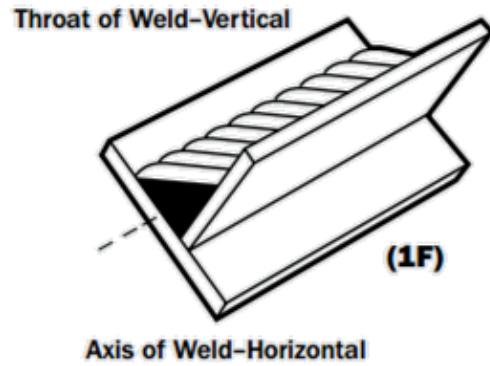


Horizontal Position

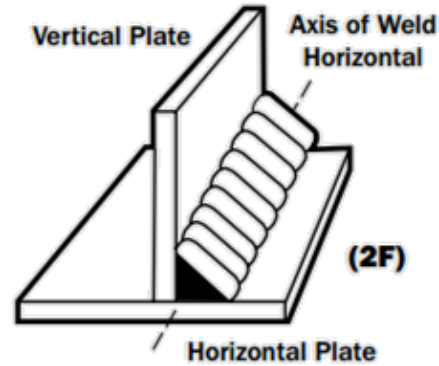

Vertical Position

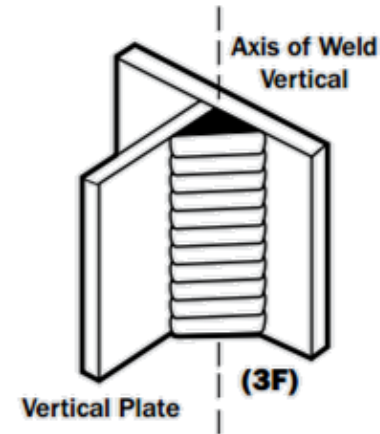

Overhead Position




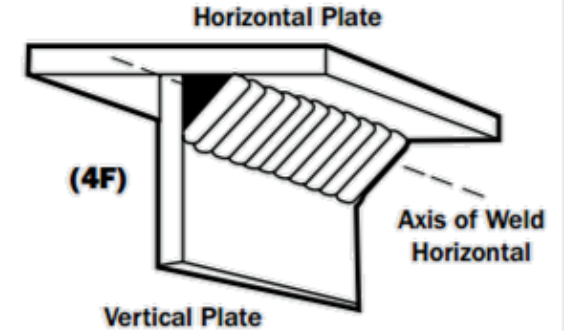


وضعیت تخت یا کفی

وضعیت افقی

وضعیت سربالا

وضعیت سقفی

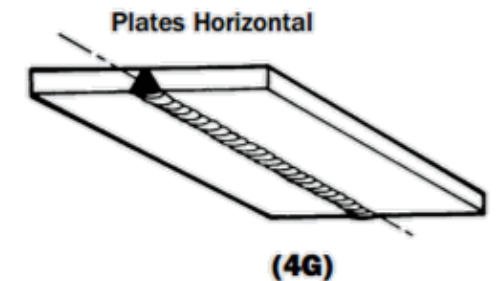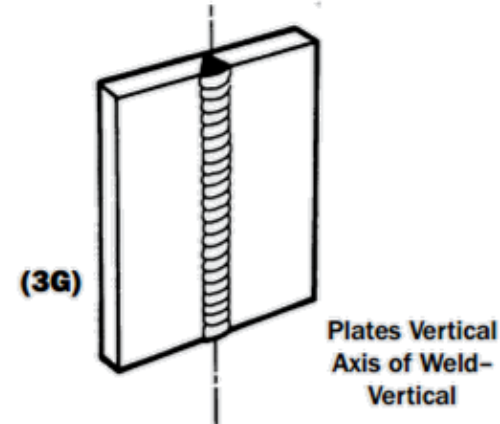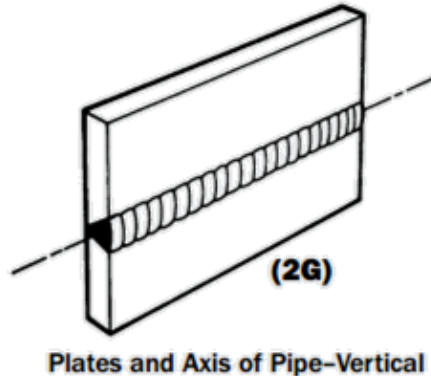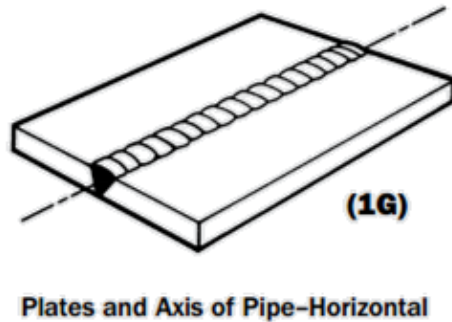

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۱۰-۲-۹-۱-۵ وصله‌ها در مقاطع سنگین

الزامات این بند به نیمرخ‌های حجیم و سنگین و نیمرخ‌های مرکبی که از ورق‌های ضخیم‌تر از ۴۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند، مربوط می‌شود.

در وصله این‌گونه اعضا چنانچه از جوش نفوذی لب به لب استفاده شود، باید برای جلوگیری از اثر انقباض ناشی از سردشدن و شکست ناشی از تردی در جوش و مصالح مجاور آن، احتیاط‌های لازم به عمل آید. استفاده از پیش‌گرمایش و پس‌گرمایش و یا استفاده از الکترودهای کم هیدروژن در این خصوص الزامی است.

اگر جوش وصله این‌گونه اعضا نقش انتقال تنش‌های کششی ناشی از نیروی کششی یا لنگر خمشی را داشته باشد، لازم است محدودیت‌های مربوط به طاقت مصالح روی نمونه زخم‌دار با انجام آزمایش شارپی بررسی گردد.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

در اینگونه مقاطع باید جزئیات سوراخ‌های دسترسی جوشکاری در محل اتصال طبق بند ۱۰-۲-۹-۱-۶، جوش مناسب طبق بند ۱۰-۲-۹-۲-۲-، گرم کردن قبل از جوشکاری طبق بند ۱۰-۲-۹-۲-۸ و محدودیت‌های مربوط به برش با شعله و آماده کردن سطوح و نکات مربوط به بررسی جوش‌ها طبق الزامات فصل ۱۰-۴ رعایت شود. در اتصالات کششی مقاطع سنگین باید بعد از جوشکاری، تسمه پشت بند جوش را (در صورت موجود بودن) از جای خود برداشت و جوش‌ها را با سنگ‌زدن صاف و یکنواخت کرد و در صورت لزوم از جوش پشت استفاده نمود.

برای وصله مقاطع سنگین ارجح است از جزئیاتی استفاده شود که انقباض جوش در آن بزرگ نباشد.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۱۰-۲-۹-۱-۶ سوراخ‌های دسترسی برای جوشکاری و برش بال‌های تیر در محل اتصال

کلیه سوراخ‌هایی که به منظور دسترسی و تسهیل جوشکاری تعبیه می‌شود (مثل سوراخ دسترسی در جان به منظور جوش لب به لب بال)، برای قرار دادن مصالح جوش در موضع مورد نظر، باید دید کامل و فراخی کافی را داشته باشد. این سوراخ‌ها و نیز قسمت‌های برش داده بال در انتهای تیرها باید به صورتی کاملاً یکنواخت، با انحنای ملایم و بدون گوشه‌های تیز، تعبیه شود.

طول سوراخ‌های دسترسی (l_1) برای جوشکاری که از محل ریشه جوش مربوطه اندازه‌گیری می‌شود، نباید کمتر از ۴۰ میلی‌متر و از ۱/۵ برابر ضخامت ورقی گردد که سوراخ دسترسی در آن ایجاد می‌شود. ارتفاع سوراخ دسترسی (h_1) نباید از ۲۰ میلی‌متر و از ضخامت ورقی که سوراخ


ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

دسترسی در آن ایجاد می‌شود کوچکتر و از ۵۰ میلی‌متر بزرگتر در نظر گرفته شود. شعاع قوس‌های سوراخ دسترسی جوش نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر اختیار شود.

در مقاطع نوردشده و ساخته‌شده از ورق که در آنها ایجاد سوراخ دسترسی پس از اتمام جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد، لبه جان باید از سطح بال تا سطح تو رفتگی سوراخ دسترسی به صورت شیب‌دار، کاملاً یکنواخت و بدون گوشه‌های تیز باشد.

در مقاطع ساخته‌شده از ورق که در آنها ایجاد سوراخ دسترسی قبل از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد، انتهای سوراخ دسترسی می‌تواند عمود بر بال باشد مشروط بر آنکه انتهای جوش به اندازه بعد جوش از سوراخ دسترسی فاصله داشته باشد.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

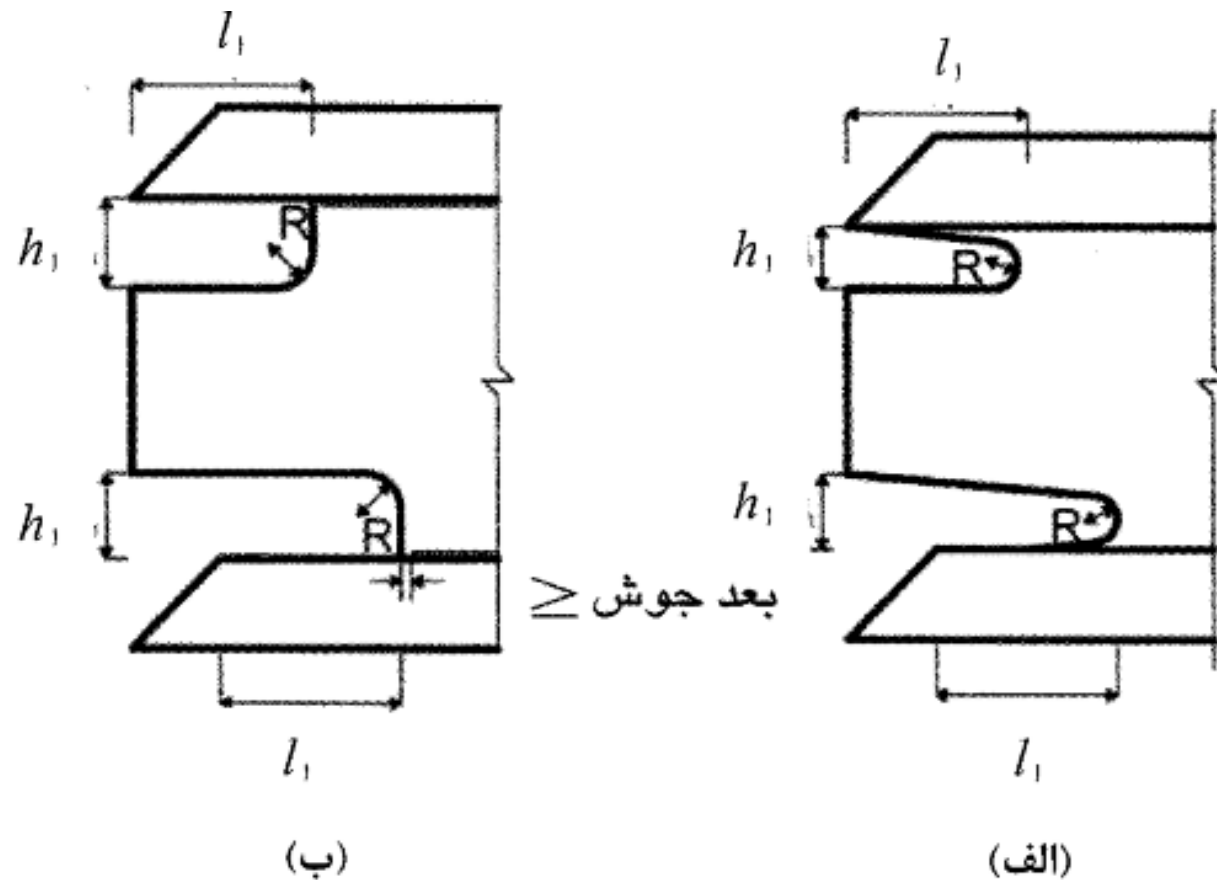

شکل ۱۰-۲-۹-۱

الف) مقاطع نوردشده و ساخته شده از ورق که در آنها ایجاد سوراخ دسترسی پس از اتمام جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد.

ب) مقاطع ساخته شده از ورق که در آنها ایجاد سوراخ دسترسی قبل از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۱۰-۲-۹-۱-۷ آرایش جوش‌ها و پیچ‌ها در محل اتصال

ترتیب قرارگیری جوش‌ها و پیچ‌ها در انتهای هر عضوی که نیروی محوری را انتقال می‌دهند باید طوری باشد که مرکز هندسی گروه وسایل اتصال و مرکز ثقل عضو در یک راستا قرار گیرد مگر حالتی که به برون‌محوری موجود در طرح و اثر آن در محاسبه توجه شده باشد. انطباق مذکور در اتصال‌های انتهایی نبشی‌های تک، نبشی‌های زوج و اجزای مشابه تحت بار استاتیکی ضرورتی ندارد.

۱۰-۲-۹-۱-۸ ترکیب پیچ و جوش

وقتی که پیچ‌های معمولی یا پیچ‌های پر مقاومت در حالت اتصال اتکایی (غیر اصطکاکی) بصورت مشترک با جوش استفاده شود، نباید فرض کرد که آنها در تحمل بار با جوش سهیم هستند. در این صورت کل تنش در اتصال را باید جوش به تنهایی تحمل کند.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

در صورت استفاده از ترکیب جوش و پیچ‌های پر مقاومت در اتصال اصطکاکی، می‌توان جوش و پیچ را در تحمل تنش‌ها سهمیم فرض کرد مشروط بر اینکه در اتصال‌های برشی سوراخ پیچ‌ها از نوع استاندارد یا دارای شکاف‌های عمود بر جهت بار و جوش‌های گوشه تحت اثر بار طولی در نظر گرفته شده باشند. در چنین اتصال‌هایی، مقاومت موجود در پیچ‌ها را نباید بزرگتر از ۵۰ درصد مقاومت موجود پیچ‌ها در حالت اتکایی در نظر گرفت.

تقویت از طریق جوشکاری در خصوص ساختمان‌های موجودی که اتصالات آنها از نوع پیچی می‌باشد به شرطی مجاز است که پیچ‌های موجود از نوع اصطکاکی طراحی و اجرا شده باشند. در اینگونه موارد پیچ‌های موجود را می‌توان برای انتقال بارهای موجود فرض نموده و جوش باید تنش‌های اضافی را انتقال دهند.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۱۰-۲-۹-۲ جوش‌ها





۱۰-۲-۹-۲-۱ جوش‌های شکاری

الف) سطح مقطع موثر: سطح مقطع موثر در جوش‌های شکاری عبارت است از: حاصل ضرب طول موثر در ضخامت موثر جوش. طول موثر جوش برابر با طول جوش شده و ضخامت موثر جوش شکاری با نفوذ کامل برابر با ضخامت قطعه نازکتر در اتصال لب به لب و ضخامت قطعه جوش شده در اتصال کنج و سپری در نظر گرفته می‌شود. ضخامت موثر در جوش شکاری با نفوذ نسبی برابر با عمق شیار جوش منهای ۳ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. استفاده از جوش شکاری با نفوذ نسبی در وضعیتی که بارگذاری متناوب (اثر خستگی) وجود داشته باشد مجاز نیست.

ضخامت موثر جوش شکاری که بین دو لبه گرد (مثل شیار بین دو میلگرد) و یا بین یک لبه گرد و لبه تخت (مثل میلگرد در مجاورت ورق) داده می‌شود، مطابق شکل ۱۰-۲-۹-۲ می‌باشد.


ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

BUTT WELDS

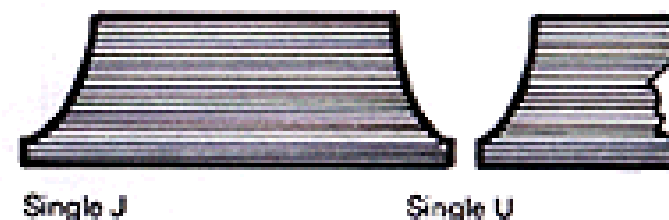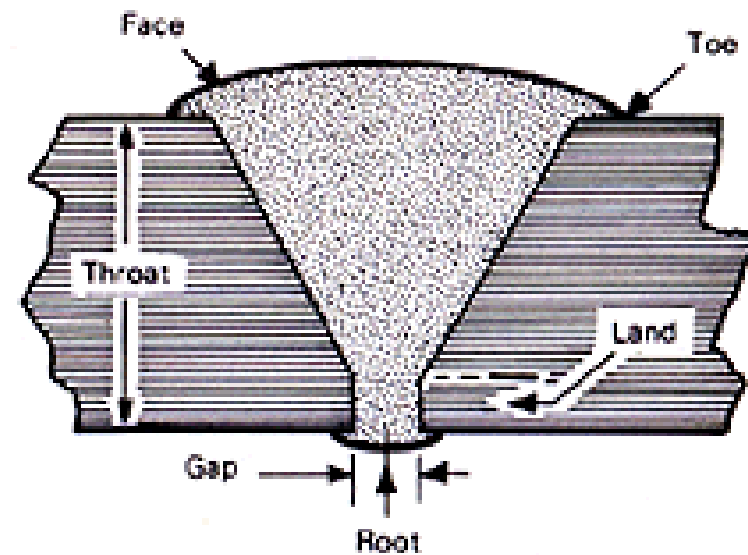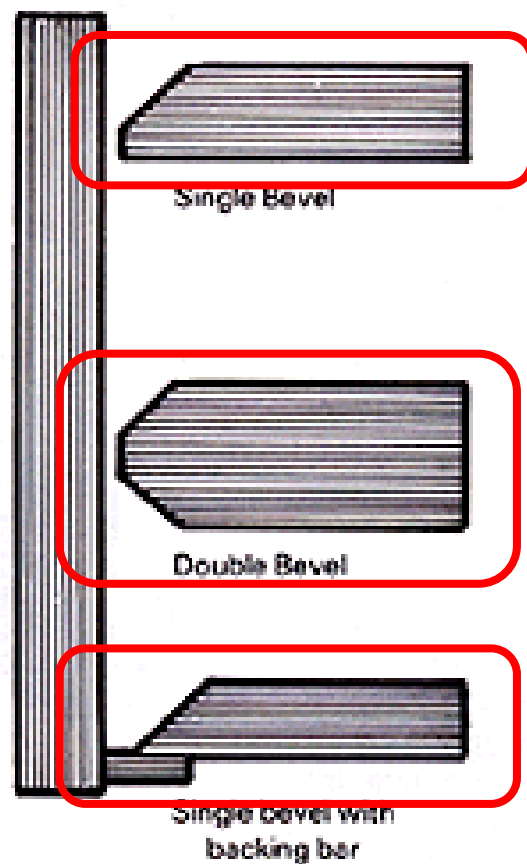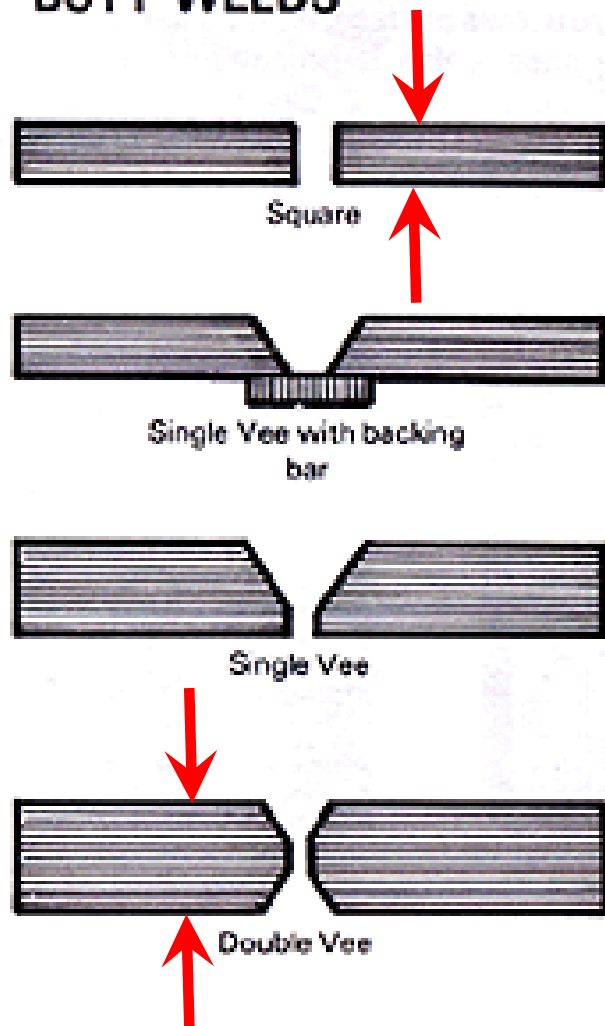

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

ضخامت موثر جوش شیاری که بین دو لبه گرد (مثل شیاری بین دو میلگرد) و یا بین یک لبه گرد و لبه تخت (مثل میلگرد در مجاورت ورق) داده می‌شود، مطابق شکل ۱۰-۲-۹-۲ می‌باشد.

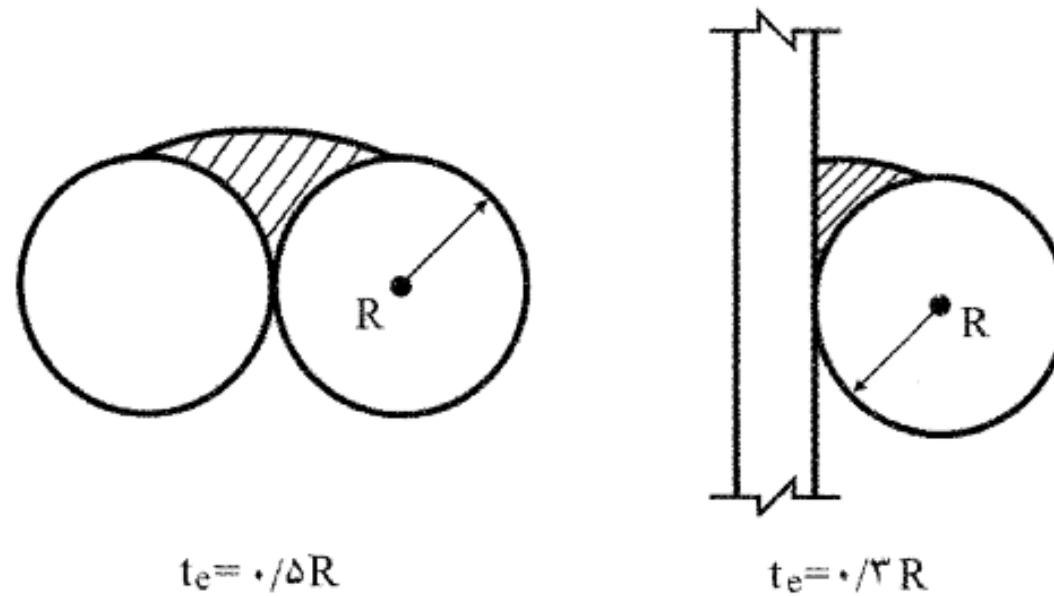

شکل ۱۰-۲-۹-۲ ضخامت موثر جوش‌های شیاری لب گرد

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

ب) محدودیت: ضخامت موثر در جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱۰-۲-۹-۱ کمتر شود. حداقل ضخامت موثر با توجه به ضخامت قطعه نازکتر تعیین می‌شود. ضخامت جوش نباید از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز کند.

مربوط به جدول صفحه بعد

- در صورتی که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یک عبور تعیین نمود باید از پیش گرمایش و یا فرآیندهای کم‌هیدروژن استفاده کرد.
- برای قطعات با ضخامت بزرگتر از ۴۰ میلی‌متر، پیش‌گرمایش و دستورالعمل جوشکاری باید با مطالعه خاص مورد بررسی قرار گیرد.



ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

جدول ۱۰-۲-۹-۱ حداقل ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ نسبی

ضخامت قطعه نازکتر	حداقل ضخامت موثر
تا ۶ میلی متر	۳ میلی متر
بیش از ۶ تا ۱۲ میلی متر	۵ میلی متر
بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی متر	۶ میلی متر
بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی متر	۸ میلی متر
بیش از ۴۰ تا ۶۰ میلی متر	۱۰ میلی متر
بیش از ۶۰ تا ۱۵۰ میلی متر	۱۳ میلی متر
بیش از ۱۵۰ میلی متر	۱۶ میلی متر

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

اتصال قطعه ضخیم به قطعه نازک تر با جوش شیاری در بارگذاری
چرخه‌ای

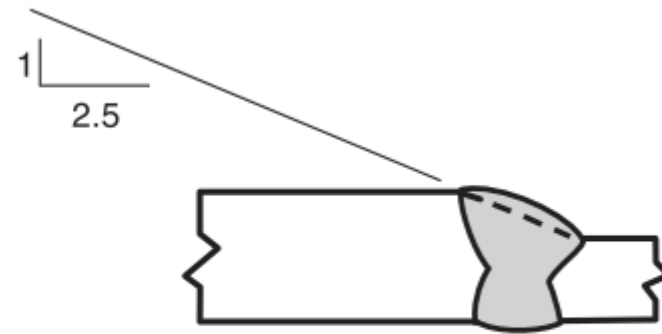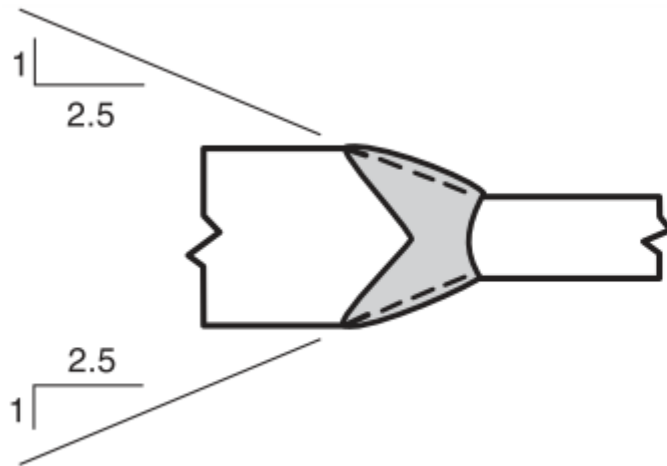



(A) TRANSITION BY SLOPING WELD SURFACE

هم‌ترازی یکی از سطوح
ورق‌ها

هم‌ترازی تار میانی ورق‌ها

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

اتصال قطعه ضخیم به قطعه نازک تر با جوش شیاری در بارگذاری
چرخه‌ای

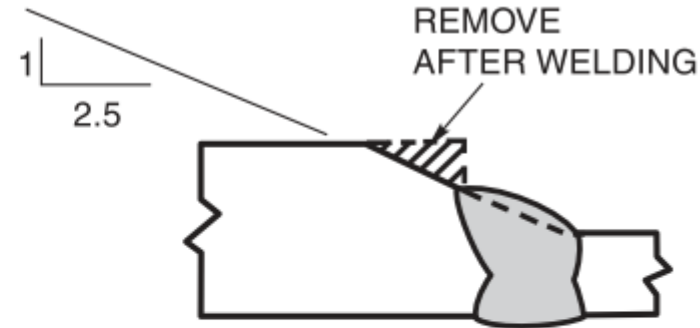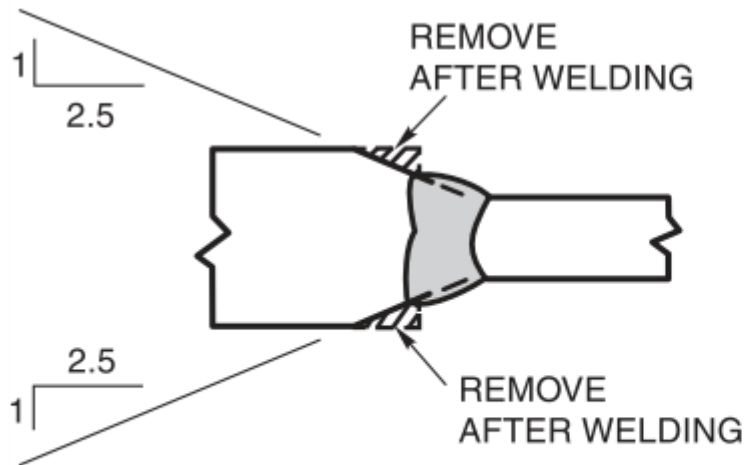


(B) TRANSITION BY SLOPING WELD SURFACE AND CHAMFERING

هم‌ترازی یکی از سطوح
ورق‌ها

هم‌ترازی تار میانی ورق‌ها

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

اتصال قطعه ضخیم به قطعه نازک تر با جوش شیاری در بارگذاری
چرخه‌ای

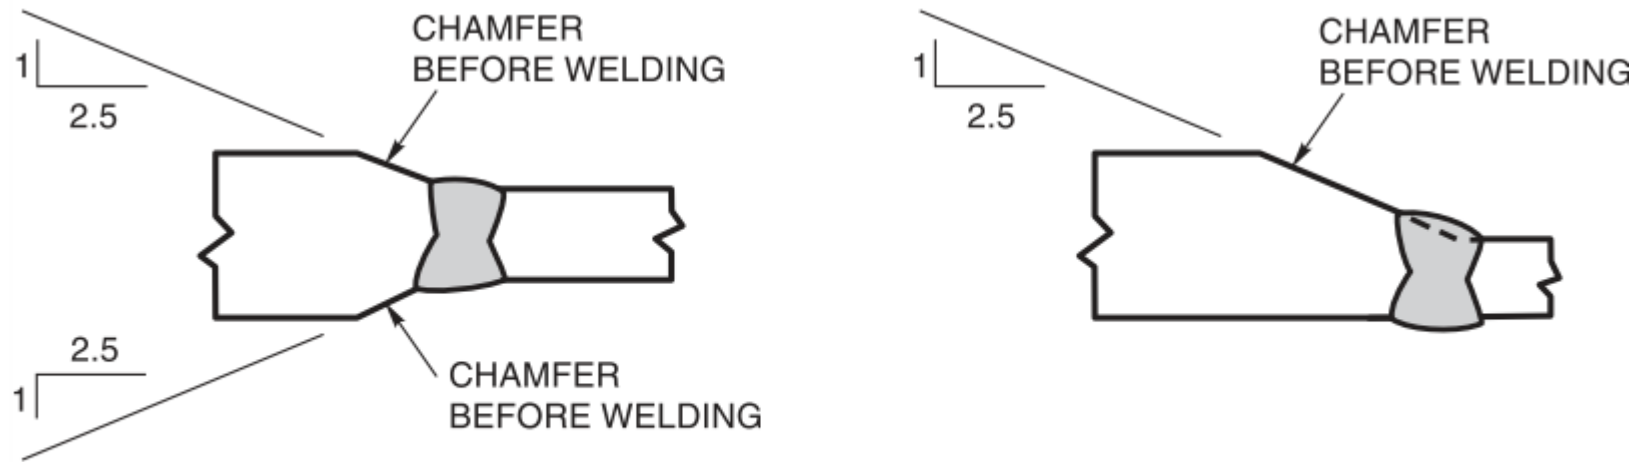


(C) TRANSITION BY CHAMFERING THICKER PART

هم‌ترازی یکی از سطوح ورق‌ها
هم‌ترازی تار میانی ورق‌ها

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

اتصال قطعه ضخیم به قطعه نازک تر با جوش شیاری در حالت
استاتیکی

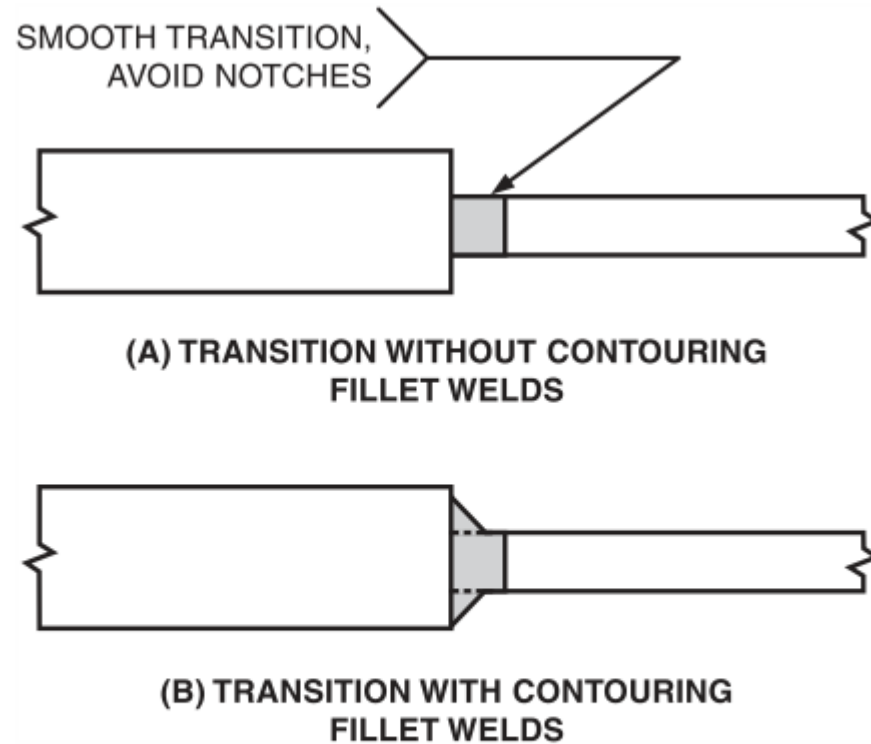

**Figure 2.3— Transition of Thicknesses
(Statically Loaded Nontubular) (see 2.7.5 and 2.8.1)**

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی


۱۰-۲-۹-۲-۲ جوش‌های گوشه

الف) سطح مقطع موثر: سطح مقطع موثر در جوش‌های گوشه برابر با حاصل ضرب طول موثر در ضخامت گلوگاه موثر در نظر گرفته می‌شود.

طول موثر جوش گوشه (به جز جوش‌هایی که در سوراخ و شکاف قرار می‌گیرد) برابر با طول کلی نوار جوش شامل قسمت‌های برگشت خورده می‌باشد.

بعد جوش گوشه (a) اندازه ساق مقطع جوش می‌باشد. طبق شکل ۱۰-۲-۹-۳ ضخامت گلوگاه موثر (t_e) در جوش گوشه برابر کوتاهترین فاصله بین ریشه مقطع جوش تا سطح خارجی آن و به عبارت دیگر برابر ارتفاع وارد بر وتر مثلث مقطع جوش به حساب می‌آید.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

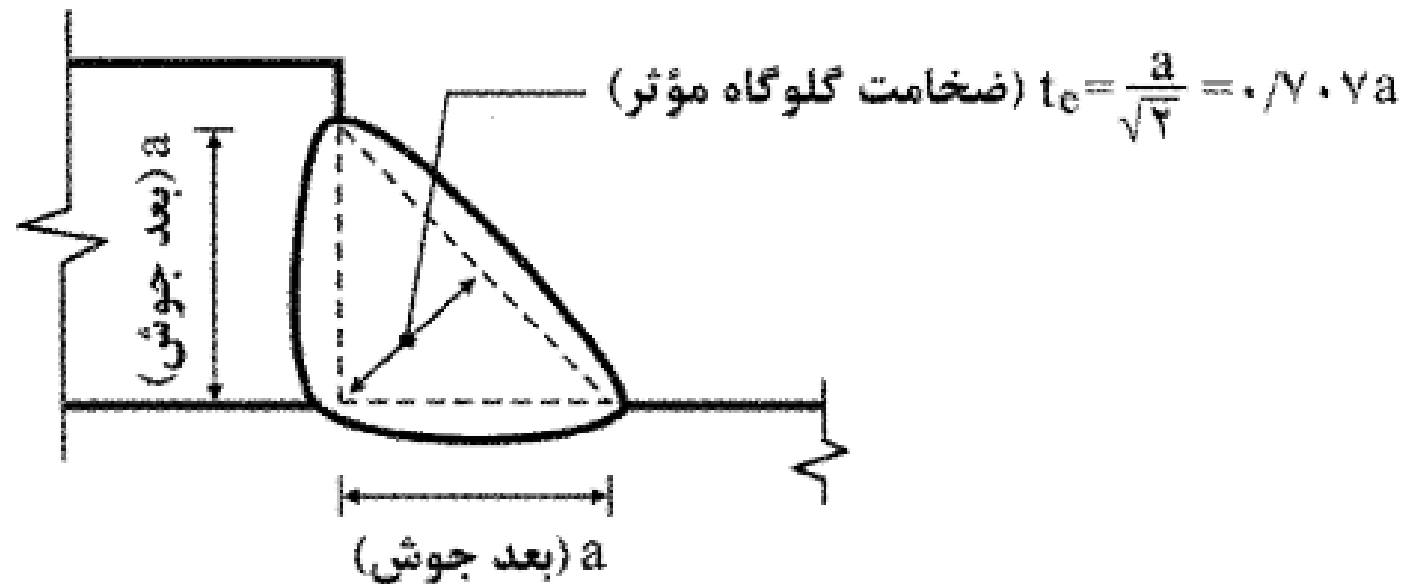

شکل ۱۰-۲-۹-۳ ضخامت گلوگاه مؤثر جوش‌های گوشه

برای جوش‌های گوشه در سوراخ و شکاف، طول مؤثر برابر با طول محوری (میان‌تاری) که از مقطع گلوگاه جوش می‌گذرد، در نظر گرفته می‌شود.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

(ب) محدودیت‌ها:

- ۱- حداقل بُعد جوش‌های گوشه نباید از بُعد مورد نیاز برای انتقال بارهای محاسبه شده و اندازه‌های نشان داده شده در جدول ۱۰-۲-۹-۲ کوچکتر انتخاب شود. حداقل بُعد جوش تابع ضخامت قطعه نازکتر می‌باشد و از طرفی نباید بُعد جوش از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز نماید.
- ۲- حداکثر بُعد جوش‌های گوشه در لبه قطعات متصل شونده برای قطعات با ضخامت مساوی یا کمتر از ۶ میلی‌متر برابر ضخامت قطعه منهای ۲ میلی‌متر و برای قطعات با ضخامت بیش از ۶ میلی‌متر برابر ضخامت قطعه می‌باشد.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

جدول ۱۰-۲-۹-۲ حداقل بُعد جوش گوشه

ضخامت قطعه نازکتر	حداقل بُعد جوش گوشه (با یک بار عبور)
تا ۶ میلی‌متر	۳ میلی‌متر
بیش از ۶ تا ۱۲ میلی‌متر	۵ میلی‌متر
بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر	۶ میلی‌متر
بیش از ۲۰	۸ میلی‌متر

- در صورتی که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یکبار عبور تأمین نمود، باید از پیش گرمایش و یا فرآیندهای کم هیدروژن استفاده کرد.
- در سازه تحت بار دینامیکی حداقل اندازه جوش ۵ میلی‌متر می‌باشد

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

- ۳- طول موثر جوش‌های گوشه‌ای که برای تحمل تنش‌ها محاسبه شده‌اند نباید از ۴ برابر بُعد جوش کمتر باشد. به عبارت دیگر، بُعد جوش نباید از $\frac{1}{4}$ طول آن تجاوز نماید.
- ۴- در اتصال‌های انتهای تسمه‌های کششی اگر از جوش گوشه فقط در لبه‌های طولی و موازی امتداد نیرو استفاده شود، طول جوش هر طرف نباید از فاصله عمودی بین آنها (تقریباً پهنای تسمه) کمتر باشد و این فاصله نباید از ۲۰۰ میلی‌متر تجاوز کند (شکل ۱۰-۲-۹-۴). برای تأثیر طول جوش در سطح مقطع موثر اعضای کششی به جدول ۱۰-۲-۳-۱ مراجعه شود.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی


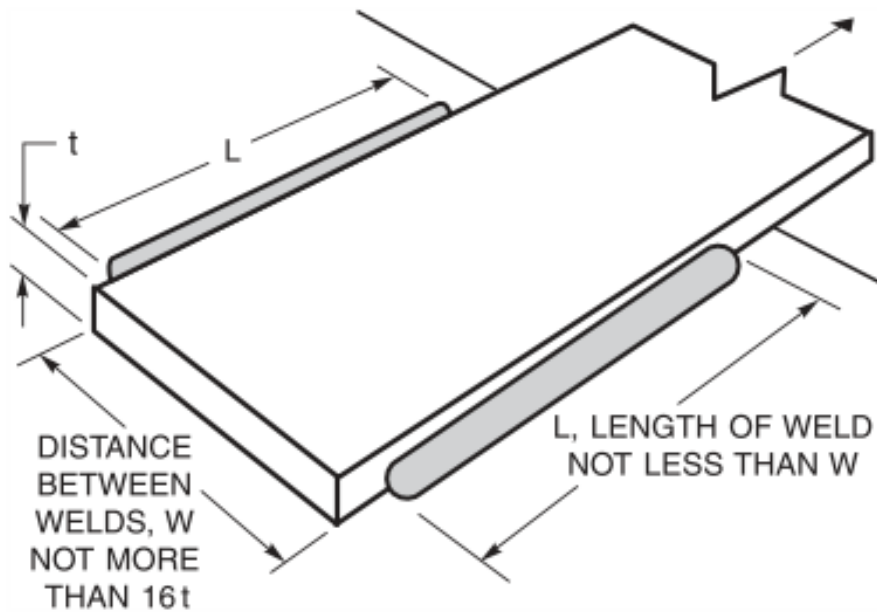


Figure 2.5— Minimum Length of Longitudinal Fillet Welds at End of Plate or Flat Bar Members (see 2.9.2)

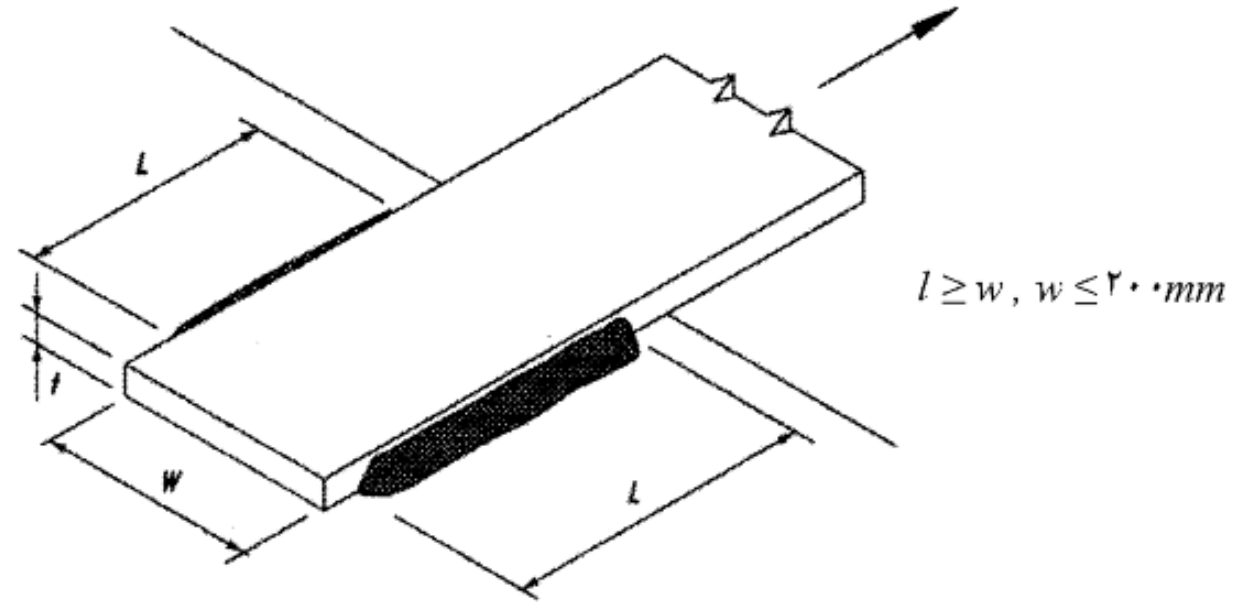

شکل ۱۰-۲-۹-۴ جوش گوشه در انتهای تسمه‌های کششی

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۵- در اتصال انتهایی اعضای محوری، طول موثر جوشی که به صورت طولی بارگذاری شده است نباید از ۱۰۰ برابر بعد جوش (a) تجاوز نماید. در صورت نیاز به طول جوش بیش از ۱۰۰ برابر بعد ساق جوش، طول موثر جوش باید با ضریب (β) کاهش داده شود.

$$L_e = \beta L$$

$$\beta = 1/2 - 0.002 (L/a) \leq 1/0$$

(۱۰-۲-۹-۱)

که در آن:

L_e = طول موثر جوش

L = طول واقعی جوشی که از قسمت انتهایی جوش به صورت طولی بارگذاری شده است.

a = بُعد ساق جوش

β = ضریب کاهش طول واقعی (اسمی) جوش

برای L/a بزرگتر از ۳۰۰ طول موثر جوش باید برابر $180a$ در نظر گرفته شود.


ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۶- جوش‌های گوشه منقطع برای انتقال تنش‌های محاسبه شده هنگامی مجاز است که نیروی منتقله از مقاومتی که با جوش پیوسته (سرتاسری) و با حداقل بعد جوش تأمین می‌شود، کمتر باشد. استفاده از این نوع جوش در اتصال جان و بال تیر ورق‌ها، اتصال ورق‌های تقویتی بال، اتصال قطعات سخت‌کننده به جان تیر ورق و برای اتصال اجزای اعضای ساخته‌شده از ورق مجاز می‌باشد. طول موثر قطعات جوش منقطع نباید از ۴ برابر بُعد جوش و از ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد. فاصله آزاد بین قطعات جوش نباید از ۱۶ برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه متصل شونده وقتی که در فشار است و از ۲۴ برابر این ضخامت وقتی که در کشش است، بیشتر شود. در این خصوص به الزامات بندهای ۱۰-۲-۳-۵ و ۱۰-۲-۴-۷-۲ نیز مراجعه شود.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی


۷- در اتصالات پوششی (روپهم) دو قطعه، طول همپوشانی نباید از ۵ برابر ضخامت قطعه نازکتر کمتر باشد و در هیچ حالتی از ۲۵ میلی‌متر کمتر نشود. در اتصالات پوششی که ورق و تسمه‌های تحت اثر تنش‌های محوری را به یکدیگر متصل می‌کند، باید ضلع انتهایی هریک از قسمت‌های متصل شونده، توسط جوش گوشه اتصال یابند (جوش دو طرفه). در وضعیتی که اتصال به اندازه کافی مقید شده باشد یا تغییر شکل خمشی آنقدر محدود باشد که از باز شدن اتصال تحت اثر بار حداکثر جلوگیری شود، می‌توان از جوش یکطرفه استفاده کرد (شکل ۱۰-۲-۹-۵).

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

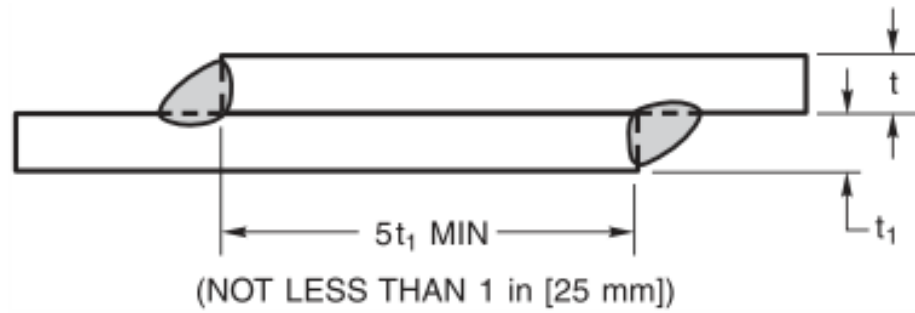


Note: t = thicker member, t_1 = thinner member.

Figure 2.4— Transversely Loaded Fillet Welds (see 2.9.9.1 and 2.9.1.2)

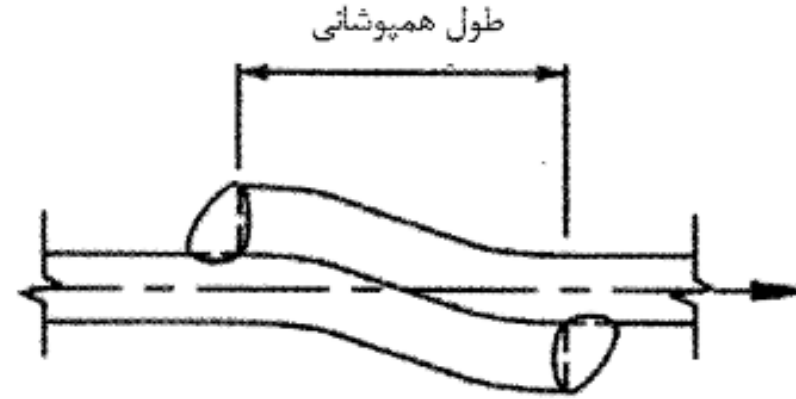

(الف) طول همپوشانی در اتصالات پوششی (جوش دو طرفه)

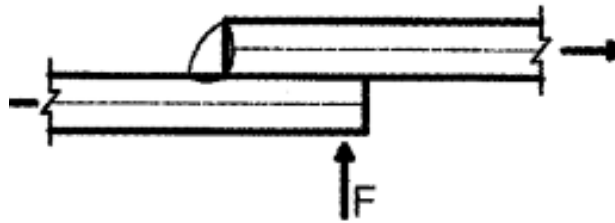

(ب) جوش یکطرفه مقید و مجاز



(ب) جوش یکطرفه غیر مقید و غیر مجاز

شکل ۱۰-۲-۹-۵ اتصال پوششی (رویهم) دو قطعه

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۸- استفاده از جوش گوشه در لبه سوراخ و شکاف در اتصالات رویهم، به منظور انتقال برش یا جلوگیری از کمانش و یا جدایی قسمت‌های متصل شونده مجاز می‌باشد. جوش‌های گوشه در سوراخ‌ها و شکاف‌ها را نباید به عنوان جوش کام یا انگشتانه در نظر گرفت.

۹- جوش‌های گوشه می‌توانند به انتهای ناحیه اتصال منتهی شده یا قبل از رسیدن به انتهای ناحیه اتصال قطع شوند و یا حتی می‌توان آنها را طوری جوش داد تا به شکل قوطی یا ناودانی در بیاید. مگر در مواردی به شرح زیر که محدودیتی برای آنها وضع شده است.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

- در اتصالات پوششی (رویهم) که یکی از قطعه‌های اتصالی تا پشت لبه قطعه اتصالی دیگر که تحت اثر تنش کششی قرار دارد امتداد یافته باشد، جوش گوشه باید در فاصله‌ای بیشتر یا مساوی با بُعد جوش تمام شود (شکل ۱۰-۲-۹-۶).
- کلیه جوش‌های گوشه که در لبه کناری یا ضلع انتهایی عضو انجام می‌شود، باید در انتهای ضلع و بر روی ضلع دیگر برگشت داده شود که به آن قلاب می‌گویند. حداقل طول قلاب ۲ برابر بُعد جوش می‌باشد. این شرط شامل جوش‌های گوشه قائم و جوش‌های گوشه سر بالا در تکیه‌گاه‌های لچکی (براکت) و برای نبشی‌های نشیمن تیر و اتصالات نظیر می‌باشد (شکل ۱۰-۲-۹-۶).

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی


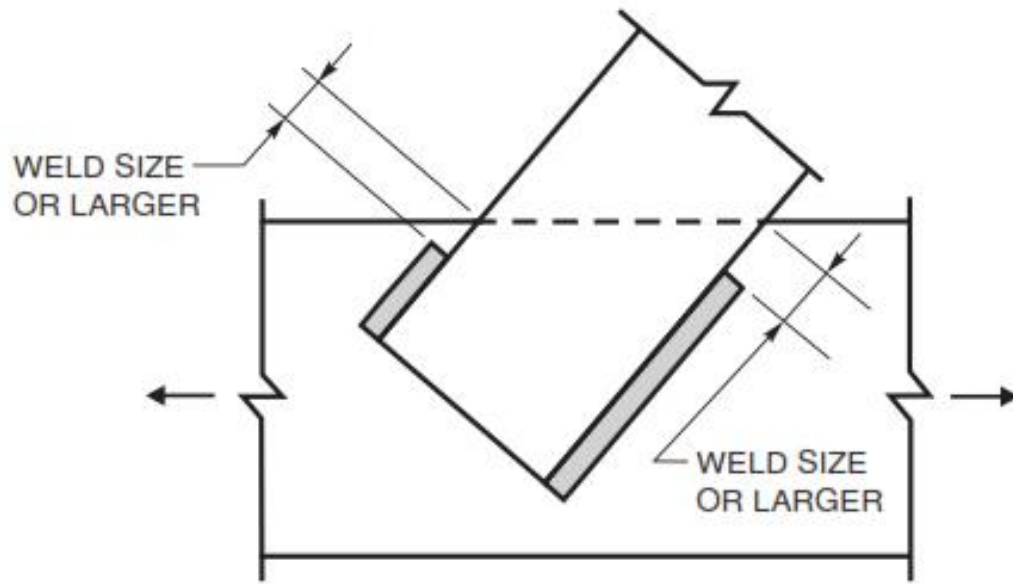


Figure 2.6— Termination of Welds Near Edges Subject to Tension (see 2.9.3.2)

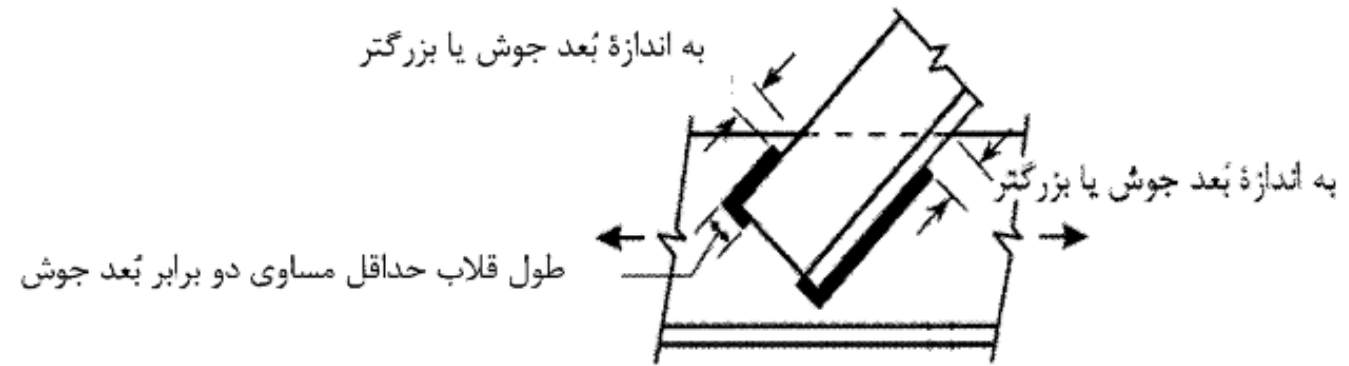


شکل ۱۰-۲-۹-۶ جوش گوشه در انتهای اعضای محوری

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

● در اتصالات مفصلی با نبشی‌های جان، که انعطاف‌پذیری اتصال به مقدار زیادی تابع انعطاف‌پذیری بال برجسته نبشی‌ها می‌باشد، برگشت در انتهای جوش گوشه نباید از ۴ برابر بُعد جوش و نیز نصف پهنای بال نبشی بیشتر باشد. برگشت انتها در جوش گوشه باید در نقشه‌ها و جزئیات اجرایی قید شود (شکل ۱۰-۲-۹-۷).



● جوش‌های گوشه‌ای که ورق‌های سخت‌کننده عرضی را به جان تیر ورق‌های با ضخامت جان کمتر از ۲۰ میلی‌متر متصل می‌کنند، نباید کمتر از ۴ برابر و بیشتر از ۶ برابر ضخامت جان، از پنجه جان تا جوش جان به بال منتهی شود. مگر در حالتی که انتهای ورق سخت‌کننده عرضی به بال جوش شده باشد.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

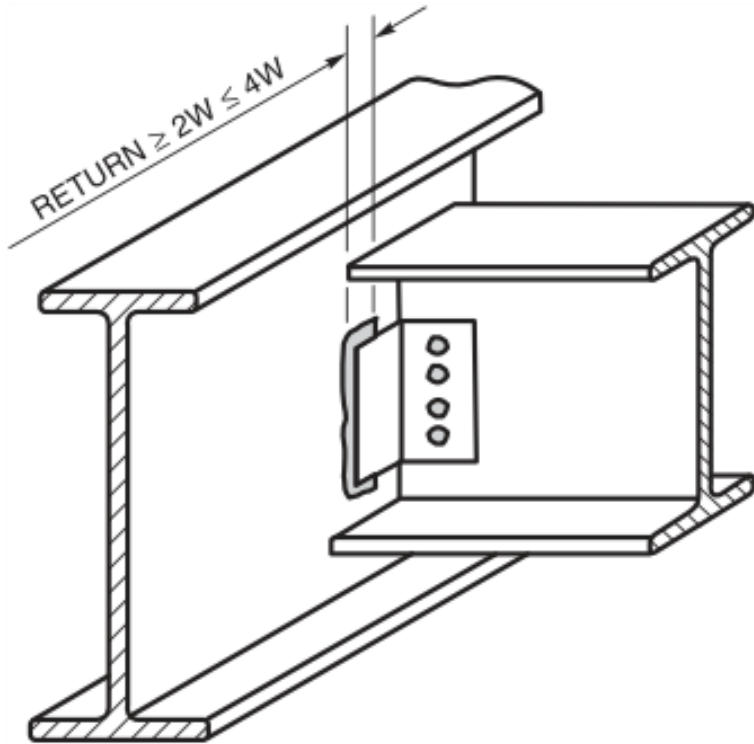

Note: W = nominal size of the weld.



Figure 2.7— End Return at Flexible Connections (see 2.9.3.3)

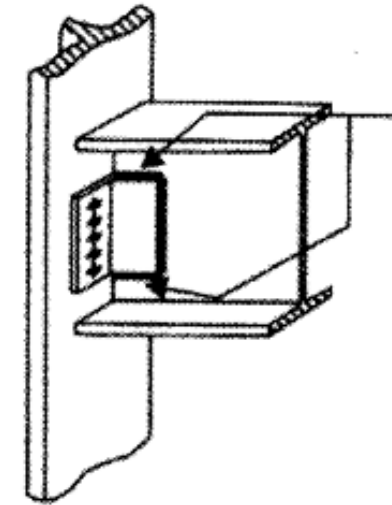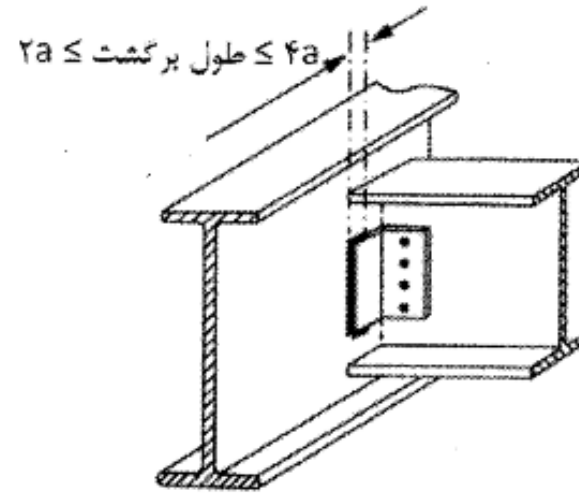



تا نزدیک لبه جان
می تواند جوش شود

شکل ۱۰-۲-۹-۷ جوش گوشه در اتصالات مفصلی با نبشی های جان


ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

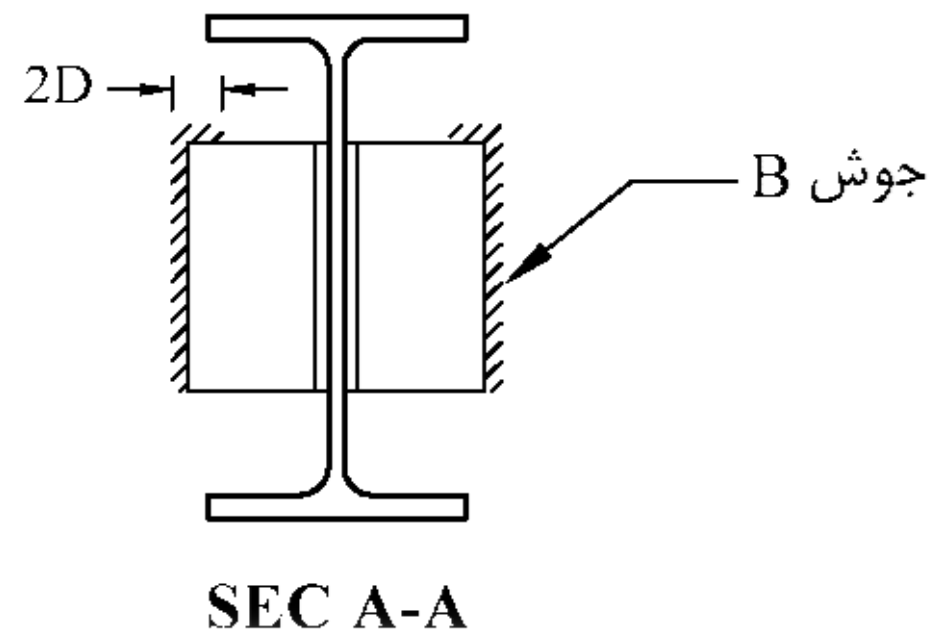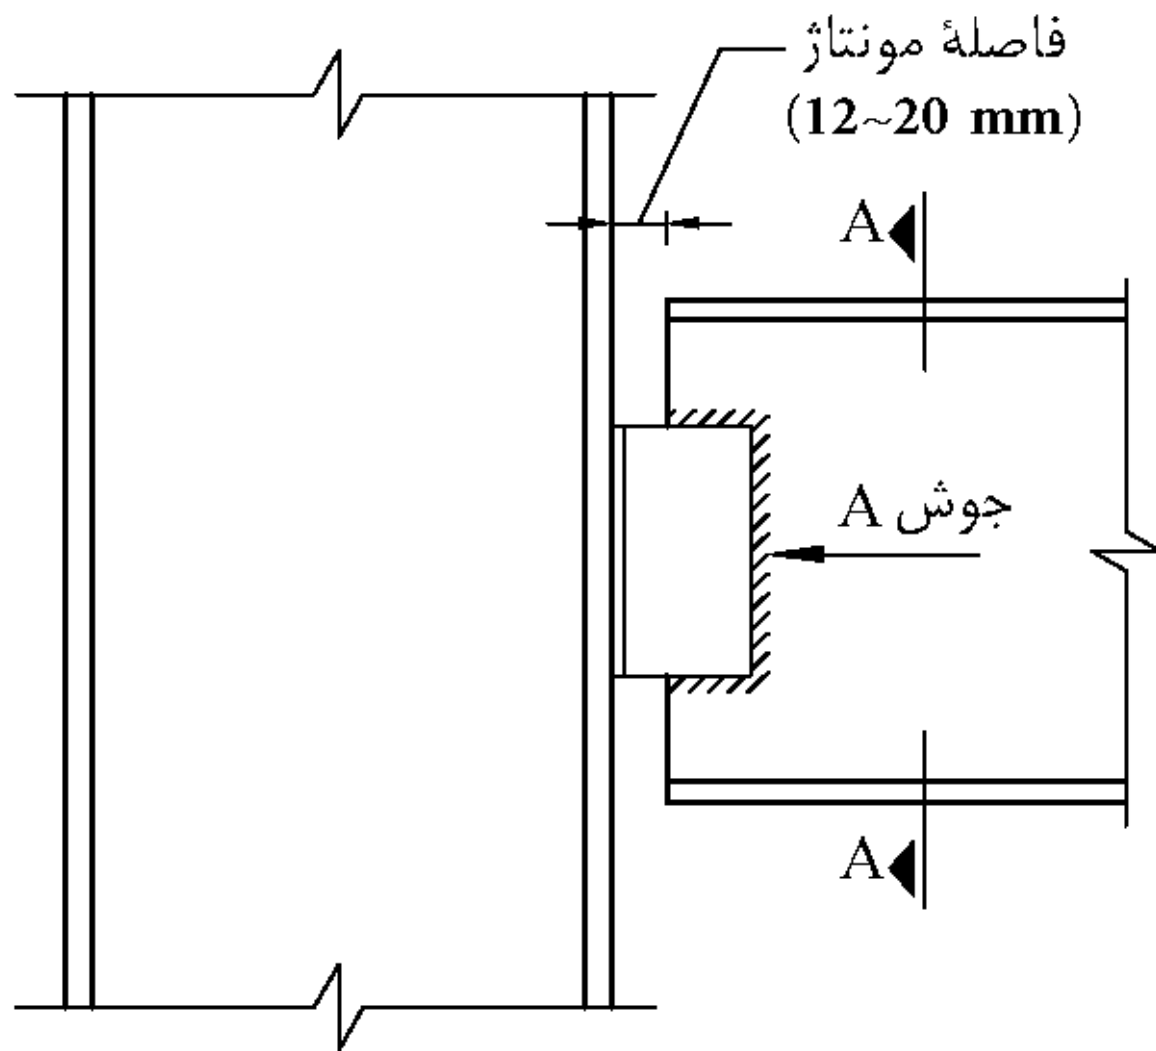


ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

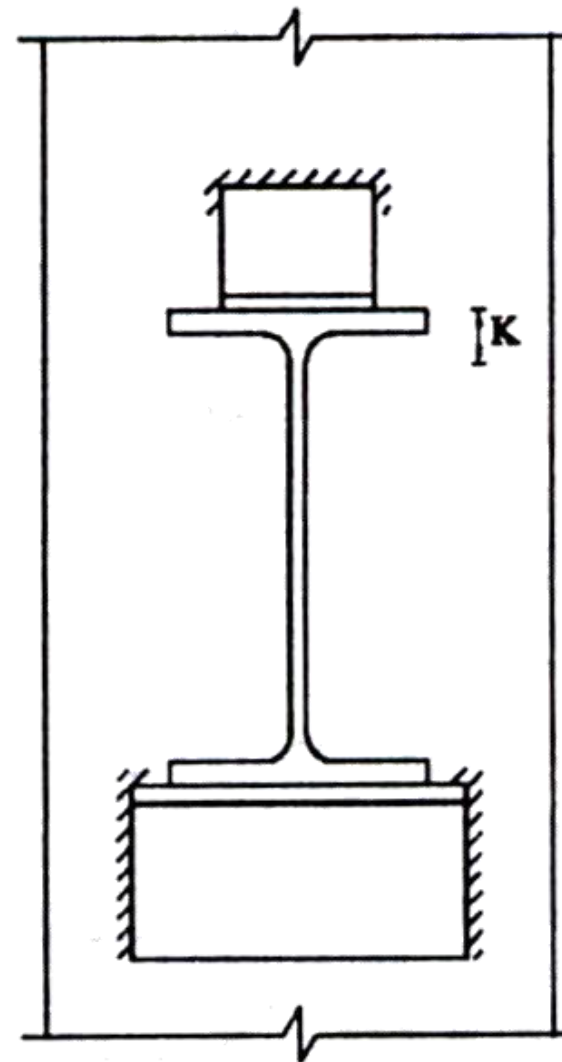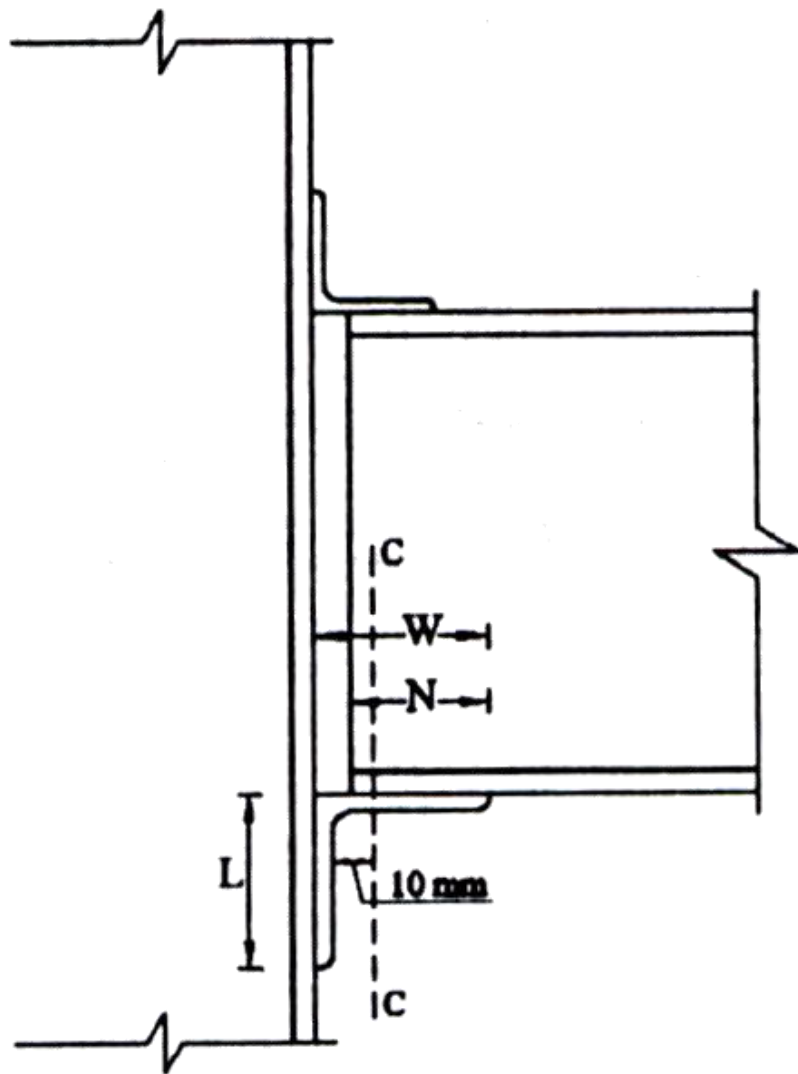

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

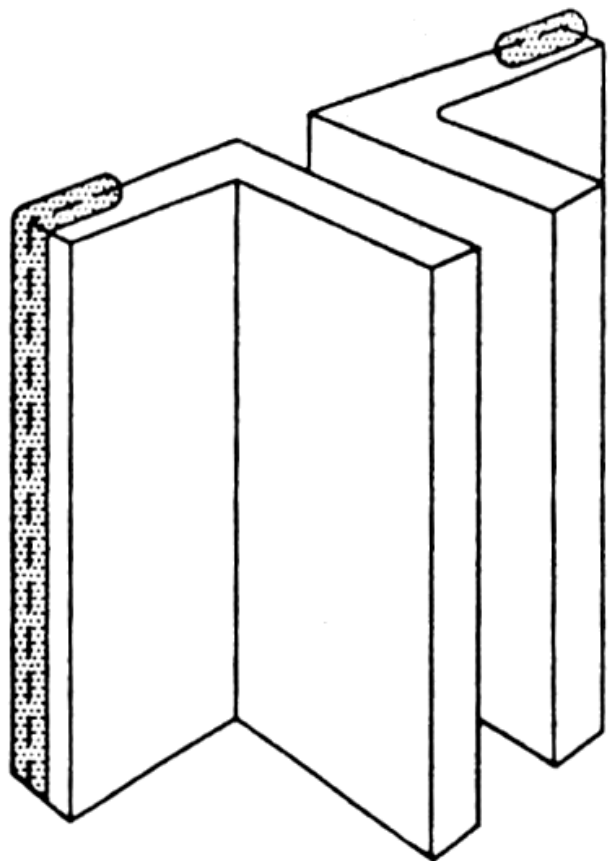

قلاب در اتصال با نبشی جان

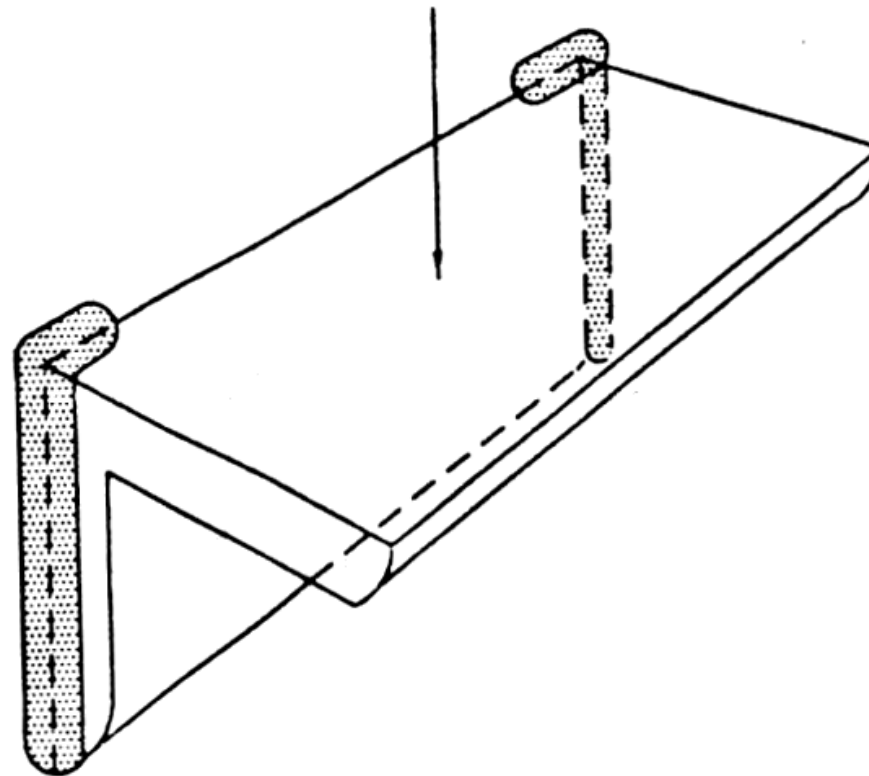

قلاب در نبشی نشیمن

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی



ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی



ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

- جوش‌های گوشه‌ای که در دو وجه مخالف یک صفحه مشترک ایجاد می‌شود، باید در گوشه مشترک بین دو نوار جوش قطع شوند (شکل ۱۰-۲-۹-۸).


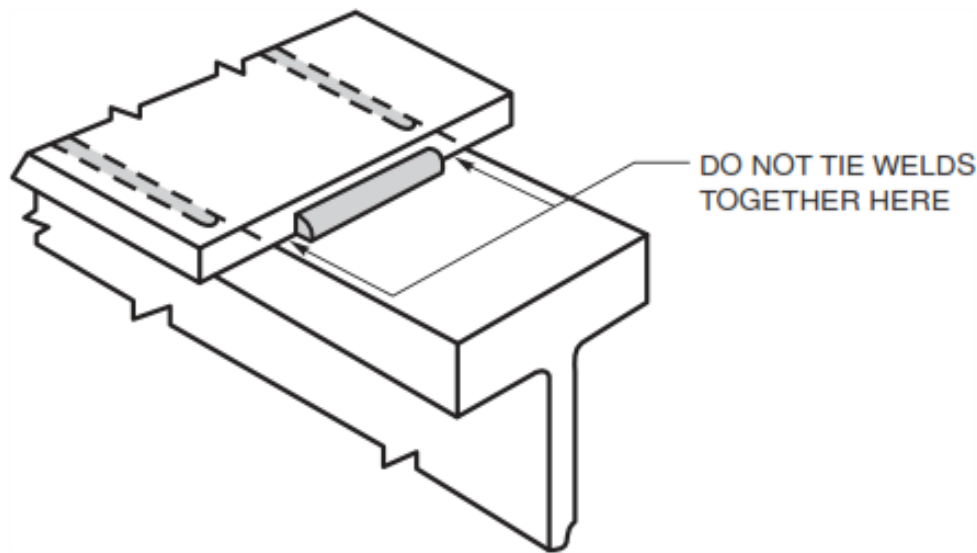



Figure 2.8— Fillet Welds on Opposite Sides of a Common Plane (see 2.9.3.5)

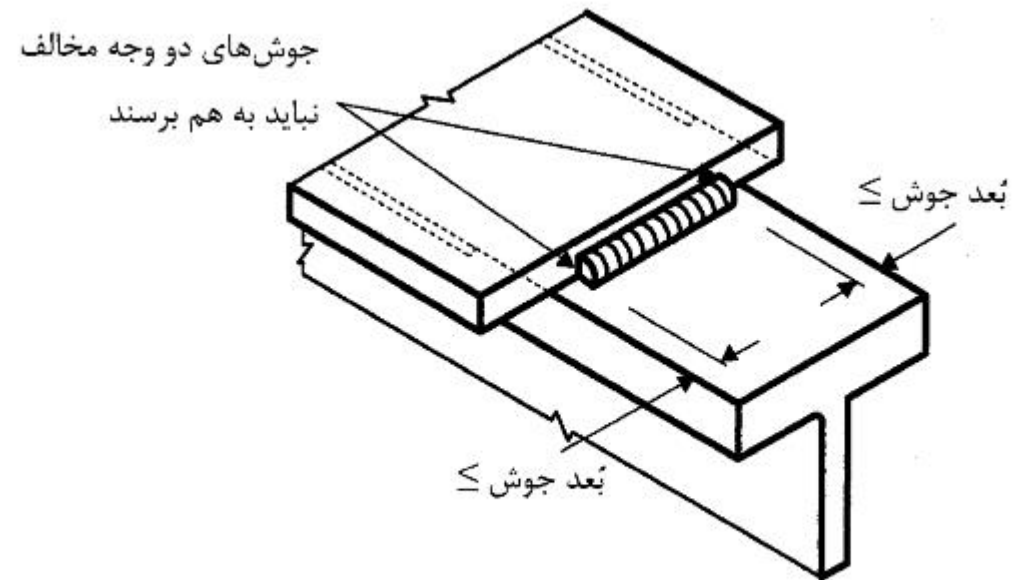

شکل ۱۰-۲-۹-۸ جوش‌های گوشه در دو طرف مخالف یک صفحه مشترک

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

- در اتصالات پوششی (رویهم) برای جلوگیری از زخم در لبه، انتخاب محل شروع و پایان مسیر جوشکاری باید مورد توجه قرار گیرد (شکل ۱۰-۲-۹-۹).

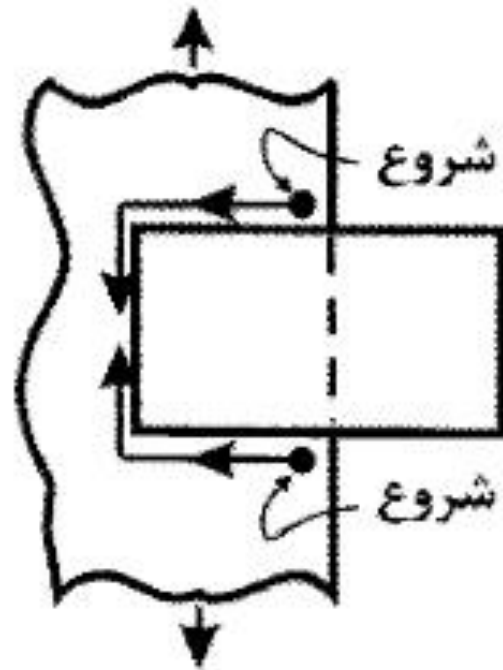

شکل ۱۰-۲-۹-۹ مسیر مناسب برای جلوگیری از زخم در لبه

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۱۰-۲-۹-۲-۳ جوش‌های انگشتانه و کام

الف) سطح مقطع مؤثر: سطح مقطع مؤثر در برش برای جوش انگشتانه و کام مساوی سطح مقطع اسمی سوراخ و شکاف در صفحه برش در نظر گرفته می‌شود.

ب) محدودیت‌ها

۱. استفاده از جوش انگشتانه و کام برای انتقال برش در اتصال‌های پوششی و یا جلوگیری از کمانش در عناصر رویهم آمده در اعضای ساخته‌شده، مجاز می‌باشد.

۲. قطر سوراخ در جوش انگشتانه نباید از ضخامت قطعه سوراخ‌شده به اضافه ۸ میلی‌متر کمتر

باشد. همچنین قطر یادشده نباید از قطر حداقل به اضافه ۳ میلی‌متر و یا $2\frac{1}{4}$ برابر ضخامت

جوش بزرگتر شود.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۳. حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌های جوش‌های انگشتانه ۴ برابر قطر سوراخ می‌باشد.
۴. طول شکاف در جوش کام نباید از ۱۰ برابر ضخامت جوش بیشتر باشد.
۵. پهنای شکاف در جوش کام نباید از ضخامت قطعه بریده شده به اضافه ۸ میلی‌متر کمتر و همچنین از $2\frac{1}{4}$ برابر ضخامت جوش بیشتر باشد.
۶. انتهای شکاف یا باید نیم‌دایره‌ای باشد و یا خطی مستقیم که گوشه‌های آن تبدیل به ربعی از دایره (با شعاعی بزرگتر از ضخامت قطعه حاوی شکاف) می‌شود، باشد. مگر اینکه انتهای شکاف به لبه قطعه منتهی شده باشد.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۷. حداقل فاصله مرکز به مرکز شکاف‌ها در امتداد عمود بر طول، ۴ برابر پهنای شکاف و حداقل فاصله مرکز به مرکز شکاف‌ها در امتداد طول، ۲ برابر طول شکاف می‌باشد.
۸. ضخامت جوش انگستانه و کام در قطعاتی که ضخامت آنها ۱۶ میلی‌متر و یا کمتر است، باید برابر با ضخامت قطعه باشد. در قطعاتی که ضخامت آنها بیش از ۱۶ میلی‌متر است، ضخامت این جوش باید حداقل $\frac{1}{4}$ ضخامت قطعه باشد و از ۱۶ میلی‌متر نیز کمتر نشود.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۱۰-۲-۹-۵ ترکیب جوش‌ها

اگر از دو یا چند نوع جوش به صورت مجموعه (جوش شیاری، جوش گوشه، جوش انگشته و جوش کام) در یک اتصال استفاده شود، برای تعیین مقاومت طراحی مجموعه باید مقاومت طراحی هر یک را جداگانه نسبت به محور مجموعه جوش محاسبه و سپس مقاومت طراحی مجموعه را از مجموع مقاومت‌های طراحی تک تک جوش‌ها تعیین نمود.

۱۰-۲-۹-۶ الکترودهای سازگار با مصالح فلز پایه

فلز جوش (الکتروود مصرفی) باید سازگار با مصالح فلز پایه و مطابق با مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۴ باشد.

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

جدول ۱۰-۲-۹-۴ الکترودهای سازگار با فلز پایه

نوع الکتروود سازگار	مقاومت نهایی کششی فلز الکتروود (F_{ue})	تنش تسلیم مصالح فلز پایه (F_y)
E۶۰ یا معادل آن	۴۲۰ MPa	تا ۳۰۰ MPa , $t \leq ۱۵mm$
E۷۰ یا معادل آن	۴۹۰ MPa	
E۷۰ یا معادل آن	۴۹۰ MPa	تا ۳۰۰ MPa , $t > ۱۵mm$
E۷۰ یا معادل آن	۴۹۰ MPa	از ۳۰۰ MPa تا ۳۸۰ MPa
E۸۰ یا معادل آن	۵۶۰ MPa	از ۳۸۰ MPa تا ۴۶۰ MPa

t = ضخامت فلز پایه

ضوابط مبحث ۱۰ مقررات ملی در مورد اتصال جوشی

۱۰-۲-۹-۲-۸ پیش گرمایش فولادهای ساختمانی

برای نیمرخ‌های نورد شده سنگین و قطعات ساخته شده با جوش، باید قبل از انجام جوش، پیش گرمایش تا دمای لازم صورت گیرد. حداقل دمای پیش گرمایش مطابق جدول ۱۰-۲-۹-۵ می باشد.

جدول ۱۰-۲-۹-۵ حداقل دمای پیش گرمایش

ضخامت (mm)	دمای پیش گرمایش در فرآیند غیر کم هیدروژن (درجه سلسیوس)	دمای پیش گرمایش در فرآیند کم هیدروژن (درجه سلسیوس)
$t \leq 20$	*۲۰	*۱۰
$20 < t \leq 40$	۶۵	*۲۰
$40 < t \leq 65$	۱۱۰	۶۵
$t > 65$	۱۵۰	۱۱۰

* این دما در حد لمس کردن ورق قابل حس است و در سایر موارد باید از روش‌های دماسنجی سطحی (مثلاً گچ‌های حساس به دما) استفاده شود.

پیش گرمایش قطعات وصل شونده

پیش گرمایش عبارت است از گرم کردن قطعات مورد جوشکاری قبل از شروع عملیات جوشکاری که با اهداف زیر انجام می پذیرد:

(۱) **کنترل سرعت سرد شدن قطعه:** عملیات پیش گرمایش فلز پایه، موجب کاهش شیب حرارتی بین ناحیه جوش و مناطق اطراف شده و در نتیجه سرعت سرد شدن ناحیه جوش و ناحیه HAZ کاهش می یابد. این امر باعث کاهش تردی و سختی ناحیه جوش و HFA شده و از طرفی انعطاف پذیری را بالا میبرد.

(۲) **جلوگیری از ترک خوردن قطعه:** در جوشکاری قطعات با شکل پیچیده، پیش گرمایش می تواند از ترک خوردن قطعه بر اثر تجمع تنش های حرارتی جلوگیری کند.

پیش گرمایش قطعات وصل شونده

۳) کنترل میزان نفوذ هیدروژن در قطعه: پیش گرمایش موجب خشک شدن قطعه (حذف رطوبت) و کاهش تولید هیدروژن شده و در نتیجه از نفوذ هیدروژن به داخل جوش و ایجاد ترک جلوگیری میکند.

۴) کاهش تنش های حرارتی: پیش گرمایش باعث کنترل میزان کرنش بوسیله کاهش اختلاف درجه حرارت و کاهش سرد شدن قطعه شده و در نتیجه میزان تنش های حرارتی و پیچیدگی و تاب برداشتن قطعه کاهش می یابد.

۵) تسهیل در عملیات جوشکاری: بعلت سیلان بهتر و کم شدن حبس سرباره جوشکاری آسانتر می شود.

۶) تقلیل اثر حرارت فروکش برای قطعات ضخیم و فلزات با هدایت حرارتی بالا

اثر حرارتِ فروکش

قطعات ضخیم قابلیت جذب حرارتی بیشتری از قطعات نازکتر را دارند. ولی افت درجه حرارت در قطعات ضخیم در حوضچه جوش و اطراف آن به ازای هر گرم از مذاب ریخته شده در حوضچه بیشتر است. امکان ترک خوردن قطعات ضخیم در حین جوشکاری به خاطر بوجود آمدن فازهای ترد مانند مارتنزیت بیشتر است. بخصوص در ابتدای شروع جوشکاری یا پاس اول اثرهای حرارت فروکش در موارد زیر بیشتر جلب مینماید.

- در جوشکاری دو قطعه با ضخامت‌های متفاوت حوضچه جوش به طرف قطعه نازکتر متمایل می‌شود.
- در جوشکاری دو قطعه با جنس‌های متفاوت ولی با یک ضخامت، حوضچه جوش به طرف قطعه‌ای که ضریب انتقال حرارت کمتری دارد متمایل می‌شود.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۲ ناحیه حفاظت‌شده اعضا

ناحیه حفاظت‌شده در یک عضو از سازه، که به ناحیه شکل‌پذیر عضو نیز موسوم است، به ناحیه‌ای از عضو اطلاق می‌شود که انتظار می‌رود در آن مفصل پلاستیک تشکیل شود. نظر به اهمیت این ناحیه و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی سازه، این ناحیه باید عاری از هر گونه عملیاتی که موجب دگرگونی عملکرد عضو در این ناحیه می‌شود، باشد. ناحیه حفاظت‌شده در دو انتهای تیر، فاصله بین بر ستون تا نصف عمق تیر از محل تشکیل مفصل پلاستیک به سمت داخل دهانه در نظر گرفته می‌شود. همچنین ناحیه حفاظت‌شده برای مهاربندی‌های ویژه در تمام طول عضو و برای تیرهای پیوند قاب‌های مهاربندی‌شده و اگر تمام طول آن می‌باشد.

تبصره: در مهاربندهای همگرای ویژه ضربدری ناحیه حفاظت‌شده را می‌توان فاصله بین انتهای اتصال در محل ضربدری و انتهای عضو مهاربندی در نظر گرفت.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

نظر به اهمیت ناحیه حفاظت‌شده اعضا در تأمین شکل‌پذیری مورد نیاز، الزامات عمومی که باید در جزئیات‌بندی ناحیه حفاظت‌شده اعضا در نظر گرفته شوند به شرح زیر است.

۱. به کار بردن وصله مستقیم یا غیرمستقیم جوشی یا پیچی نیم‌رخ‌ها یا ورق‌های تشکیل‌دهنده عضو در ناحیه حفاظت‌شده ممنوع است.

۲. هر گونه ناپیوستگی ناشی از عملیات ساخت و نصب مانند جوش‌های موضعی، وسایل کمکی برای نصب، ناصافی‌های ناشی از برش‌های حرارتی در ناحیه حفاظت‌شده ممنوع بوده و در صورت وجود باید به نحو مناسبی بر طرف شده و تعمیر گردد.

۳. خال‌جوش کردن ورق‌های دوزنقه‌ای تیرهای مختلط و نیز جوش برشگیرهای از نوع گل‌میخ در تیرهای مختلط در ناحیه حفاظت‌شده، در صورت تأمین الزامات بخش ۱۰-۳-۱۳ مجاز است.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۳ الزامات لرزه‌ای مشخصات مصالح

۱۰-۳-۳-۱ فولاد مصرفی

هر چند در فصل اول این مبحث به الزامات متعارف فولاد مصرفی به عنوان یک ماده ساختمانی پرداخته شده است، لیکن جهت تأمین شکل‌پذیری مناسب لازم است توجه ویژه‌ای به نحوه عملکرد فولاد در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها شود. برای حصول این امر لازم است از ناپایداری موضعی و کلی از قبیل کمانش جانبی-پیچشی در محدوده رفتار پلاستیک جلوگیری به عمل آید. این فولادها باید در عین حال دارای مقاومت کششی نهایی حداقل $1/2$ برابر مقاومت حد تسلیم باشند. یعنی:

$$F_u \geq 1/2 F_y$$

(۱۰-۳-۳-۱)

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۲ اتصالات جوشی

مشخصات مصالح جوش به کار رفته در اتصالات و وصله‌های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه‌ای و نیز وصله‌ستون‌های غیرباربر جانبی لرزه‌ای باید مطابق شرایط زیر باشد.

۱. فلز جوش با فلز پایه سازگار باشد.

۲. طاقت نمونه‌شیار داده‌شده شاری استاندارد فلز جوش در دمای ۱۸- درجه سلسیوس، حداقل ۲۷ ژول باشد.

۳. در اتصالات و وصله‌های با جوش نفوذی کامل، در قاب‌های خمشی ویژه و متوسط و تیرهای پیوند قاب‌های مهاربندی‌شده و اگر، باید علاوه بر دو شرط فوق طاقت نمونه‌شیار داده‌شده شاری استاندارد فلز جوش در دمای ۲۹- درجه سلسیوس حداقل ۲۷ ژول باشد.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

آزمایش شاری – Charpy Test



Charpy Impact Test

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۵-۲ الزامات طراحی لرزه‌ای وصله ستون‌ها

۱۰-۳-۵-۱ موقعیت وصله ستون‌ها

الف) به جز موارد ذکر شده در زیر، در کلیه ستون‌های باربر و غیر باربر جانبی لرزه‌ای محل درز وصله در بالا و پایین وصله نباید از ۱۲۰۰ میلی‌متر به بال متصل به ستون نزدیکتر باشد.

(۱) در جایی که ارتفاع آزاد ستون کمتر از ۲/۴ متر است، محل وصله باید در وسط ارتفاع آزاد ستون در نظر گرفته شود.

(۲) در مواردی که درز لب به لب ورق‌های بال یا جان ستون در کارخانه و به صورت نفوذی کامل انجام می‌شود، محل درز وصله می‌تواند از ۱۲۰۰ میلی‌متر به بال متصل به ستون تیر نزدیکتر باشد. ولی در هر حال این فاصله نباید از بُعد بزرگتر ستون با مقطع کوچکتر، کوچکتر در نظر گرفته شود.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

(۳) در مواردی که اتصال کلیه تیرهای متصل به ستون مفصلی بوده و ستون در دهانه‌های مهاربندی شده قرار نگرفته باشد، محل درز وصله می‌تواند از ۱۲۰۰ میلی‌متر به بال تیر نزدیکتر باشد. ولی در هر حال این فاصله نباید از $1/5$ برابر بُعد بزرگتر ستون با مقطع کوچکتر، کوچکتر در نظر گرفته شود.

(ب) اتصال وصله ستون به هر یک از دو قطعه ستون وصله‌شونده باید با یک نوع وسیله اتصال، جوش یا پیچ پر مقاومت، انجام شود و در مقطع عدم تقارن ایجاد نکند. اتصال وصله به یکی از قطعات ستون تماماً جوشی و به دیگری تماماً پیچی نیز مجاز است.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

پ) در وصله لب به لب بین ورق‌های یا پهنا یا ضخامت متفاوت که در بال یا جان ستون به کار می‌روند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر ۱ به ۶ صورت گیرد.

ت) در وصله ستون‌های با ابعاد و مقطع متفاوت، به جای استفاده از ورق‌های پرکننده با ضخامت‌های زیاد، ارجح است ابتدا مقطع بزرگتر با شیب حداکثر ۱ به ۶ به مقطع کوچکتر تبدیل شده و سپس اتصال وصله صورت گیرد.

ث) در محل وصله ستون‌های متشکل از چند نیم‌رخ لازم است هر یک از ستون‌های وصله‌شونده در ارتفاعی حداقل به اندازه بُعد بزرگتر مقطع ستون به صورت یکپارچه در آیند و سپس وصله شوند.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

تبصره: جوش‌هایی که در کارخانه و به صورت لب به لب صورت می‌گیرند، باید به صورت نفوذی کامل انجام شوند در صورتی که پس از انجام آزمایش مشخص شود که جوش مذکور با نفوذ نسبی صورت گرفته است این جوش در صورتی مورد تأیید خواهد بود که مقاومت طراحی اتصال مذکور حداقل دو برابر مقاومت مورد نیاز مطابق حالت‌های (۱) تا (۴) این بند باشد.

۱۰-۳-۵-۴ الزامات طراحی لرزه‌ای وصله تیرها

وصله تیرهای باربر جانبی باید الزامات لرزه‌ای زیر را تأمین کنند.

الف) وصله تیرها باید خارج از ناحیه حفاظت‌شده دو انتهای تیر قرار گیرد.

ب) در صورت استفاده از وصله مستقیم، وصله باید با جوش نفوذی کامل صورت گیرد. در این گونه موارد ارجح است محل وصله بال‌ها و محل وصله جان در یک مقطع صورت نگیرد.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

پ) در وصله مستقیم بین ورق‌های با پهنا یا ضخامت متفاوت - که در بال یا جان تیرها به کار می‌روند - تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر ۱ به ۲/۵ صورت گیرد.

۱۰-۳-۷ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی معمولی

تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمشی معمولی باید دارای شرایط زیر باشند.

الف) مقاطع تیرها و ستون‌ها باید فشرده باشند.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۸ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی متوسط

تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمشی متوسط باید دارای شرایط زیر باشند.

الف) مقاطع تیرها و ستون‌ها باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ باشند.

۱۰-۳-۸-۴ ورق‌های تقویتی چشمه اتصال (ورق‌های مضاعف)

در صورت نیاز به تعبیه ورق‌های تقویتی چشمه اتصال (ورق‌های مضاعف) در محل اتصال تیر به ستون، ورق‌های مضاعف علاوه بر تامین الزامات بخش ۱۰-۲-۹-۱۰ باید دارای شرایط زیر نیز باشند.

الف) اتصال ورق‌های مضاعف به بال ستون می‌تواند از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشه باشد

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

ت) در صورت وجود ورق‌های پیوستگی، ورق‌های مضاعف می‌توانند در محل ورق‌های پیوستگی قطع شده و از طریق جوش شیارى با نفوذ کامل یا جوش گوشه به ورق‌های پیوستگی جوش شوند.

۱۰-۳-۸-۵ ورق‌های پیوستگی

ج) جوش ورق‌های پیوستگی به بال ستون باید از نوع جوش شیارى با نفوذ کامل باشد. در صورتی که ضخامت ورق پیوستگی کوچکتر یا مساوی ۱۰ میلی‌متر باشد، استفاده از جوش گوشه دو طرفه نیز مجاز است.

چ) جوش ورق‌های پیوستگی به جان ستون باید از نوع جوش شیارى با نفوذ کامل یا جوش گوشه دو طرفه باشد.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۰ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی‌شده همگرای معمولی

پ) مقاطع اعضای مهاربندی‌ها و تیرهای نظیر دهانه‌های مهاربندی‌شده در مهاربندی‌های از نوع ۷ و ۸ باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ و مقاطع کلیه ستون‌ها و تیرهای نظیر دهانه‌های مهاربندی‌شده در مهاربندی‌های از نوع قطری و ضربدری باید فشرده باشند.

۱۰-۳-۱۱ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی‌شده همگرای ویژه

ب) مقاطع اعضای مهاربندی‌ها و ستون‌های نظیر دهانه‌های مهاربندی‌شده باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ و مقاطع تیرهای دهانه‌های مهاربندی‌شده باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ و مقاطع بقیه ستون‌ها باید فشرده باشند.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۲ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی‌شده و اگر

پ) در تیرهای پیوند ساخته‌شده از ورق، اتصال جان (یا جان‌ها) به بال تیر باید از نوع جوش گوشه دو طرفه یا جوش شیاری با نفوذ کامل باشد.

ث) تیرهای پیوند باید دارای مقطع از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ باشند.

ج) تیر (یا تیرهای) خارج از ناحیه پیوند، اگر دارای مقطع متفاوت با مقطع تیر پیوند باشند، باید دارای مقطع از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ باشند.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

- ۱۰-۳-۱۲ الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی‌شده و اگر ا
- چ) مقاطع ستون‌های نظیر دهانه‌های مهاربندی باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{hd} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ و مقطع بقیه ستون‌ها باید از نوع فشرده باشند
- ح) مقاطع مهاربندی‌ها باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λ_{md} مطابق مقادیر جدول ۱۰-۳-۴ باشند.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳ اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

جدول ۱۰-۳-۱۳ انواع اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

ردیف	نوع اتصال	مخفف	نوع سیستم سازه‌ای قابل کاربرد	بخش مربوطه
۱	اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته	RBS	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۲-۱۳-۳-۱۰)
۲	اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی	BUEEP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۳-۱۳-۳-۱۰)
۳	اتصال فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی	BSEEP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۳-۱۳-۳-۱۰)
۴	اتصال پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری	BFP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۴-۱۳-۳-۱۰)
۵	اتصال جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری	WFP	قاب‌های خمشی متوسط	(۵-۱۳-۳-۱۰)
۶	اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی	WUF-W	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	(۶-۱۳-۳-۱۰)

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳ اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

(۵) در دو انتهای تیرهای ساخته‌شده از ورق، به فاصله $(S_h + d)$ که در آن d عمق تیر است، اتصال جان به بال باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش‌های گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از ۸ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود. در مواردی که در بخش‌های مربوط به اتصالات گیردار از پیش تأیید شده در این خصوص الزام دیگری وضع شده باشد، تأمین این شرایط برای اتصال جان به بال تیر الزامی نیست.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳ اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

(۶) در ستون‌های H شکل ساخته‌شده از ورق، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر بعلاوه ۳۰۰ میلی‌متر بالا و پایین بال‌های تیر، اتصال جان به بال‌های مقطع ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش‌های گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از ۸ میلی‌متر و ضخامت جان مقطع ستون کمتر در نظر گرفته شود.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳ اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

(۷) در ستون‌های قوطی شکل ساخته‌شده از ورق، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر بعلاوه ۳۰۰ میلی‌متر بالا و پایین بال تیر، اتصال جان‌ها به بال‌های مقطع ستون، باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد.

(۸) در ستون‌های ساخته‌شده از ورق با مقطع صلیبی شکل، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر بعلاوه ۳۰۰ میلی‌متر بالا و پایین بال تیر، اتصال جان‌ها به بال‌ها و جان دیگر باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل با جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد. ضخامت جوش‌های گوشه تقویتی در هر طرف جان نباید از ۸ میلی‌متر و ضخامت جان مقطع ستون کمتر در نظر گرفته شود.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳ اتصالات گیردار از پیش تأیید شده

(۹) در صورت نیاز به تعبیه تسمه‌های پشت‌بند در جوش‌های نفوذی، رعایت الزامات زیر ضروری است.

- برداشتن پشت‌بندهای مورد استفاده در اتصال ورق‌های پیوستگی به بال‌ها و جان (یا جان‌های) مقطع ستون، پس از اتمام عملیات جوشکاری الزامی نیست.
- در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، پشت‌بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر باید برداشته شوند و پس از برداشتن تسمه‌های پشت‌بند، ریشه جوش نفوذی باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر تقویت گردد.


ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳ اتصالات گیردار از پیش تأیید شده


- در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، برداشتن پشت‌بندهای مورد استفاده در بال فوقانی تیر الزامی نیست. در صورتی که تسمه‌های پشت‌بند برداشته نشوند، این تسمه‌ها باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر به بال ستون جوش داده شوند.
- اتصال پشت‌بندهای مورد استفاده در اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستون، به بال‌های تیر مجاز نیست.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۲ اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)

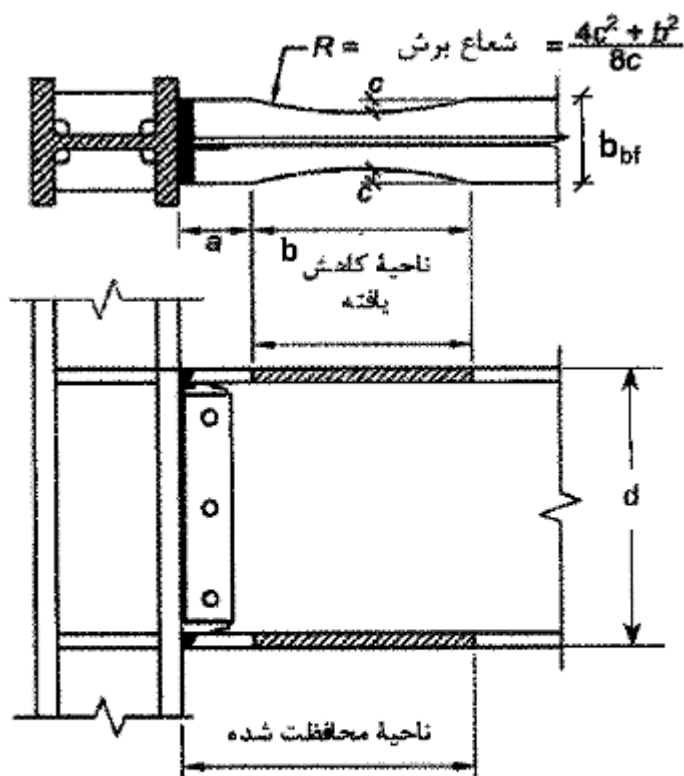

ب) فقط برای قاب‌های خمشی متوسط

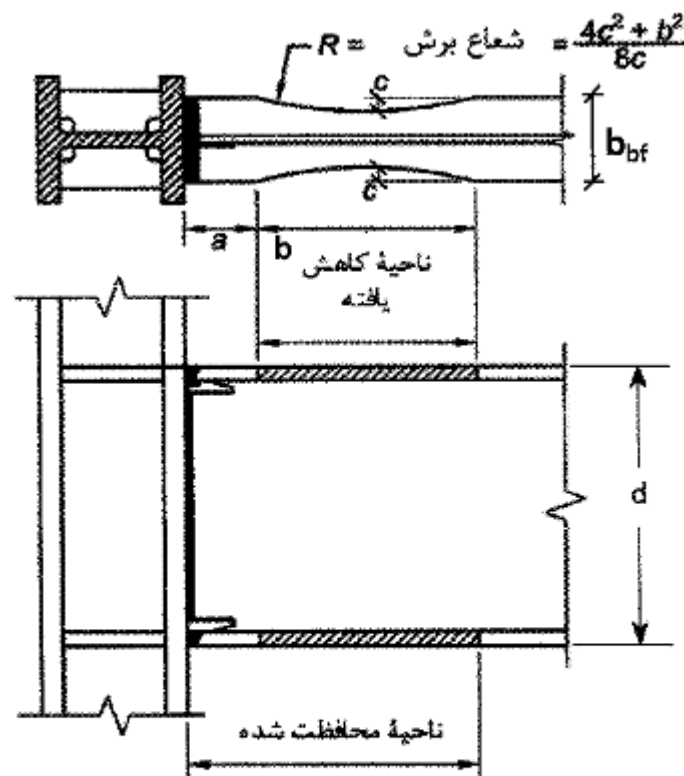

الف) برای قاب‌های خمشی متوسط و ویژه

شکل ۱۰-۳-۱۳-۱ اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۲ اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)

(۱) در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش نفوذی بال تیر به بال ستون، مطابق الزامات فصل ۱۰-۲، الزامی است.

(۵) اتصال بال‌های تیر به بال ستون باید از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل صورت گیرد. برای این جوش رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی


۱۰-۳-۱۳-۲ اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)

(۶) اتصال جان تیر به بال ستون باید از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل صورت گیرد. در این حالت برای این جوش رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست. در قاب‌های خمشی متوسط، اتصال جان تیر به بال ستون می‌تواند از طریق یک ورق تک پیچ‌شده به جان تیر نیز صورت گیرد. در این‌گونه موارد اتصال ورق تک به جان تیر باید از نوع اصطکاکی با سوراخ استاندارد، یا سوراخ استاندارد در یکی و سوراخ لوبیایی کوتاه در امتداد موازی با محور تیر در دیگری، و اتصال آن به بال ستون از نوع نفوذی یا جوش گوشه دو طرفه باشد. در این حالت مقاومت برشی مورد نیاز اتصال باید براساس الزامات بند ۱۰-۳-۸-۳ تعیین شود. ضخامت جوش‌های گوشه طرفین ورق تک به بال ستون باید حداقل برابر $0/75$ ضخامت ورق تک و ضخامت ورق تک باید حداقل برابر ۱۰ میلی‌متر باشد.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی



۱۰-۳-۱۳-۳ اتصال گیردار بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال گیردار

فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP)

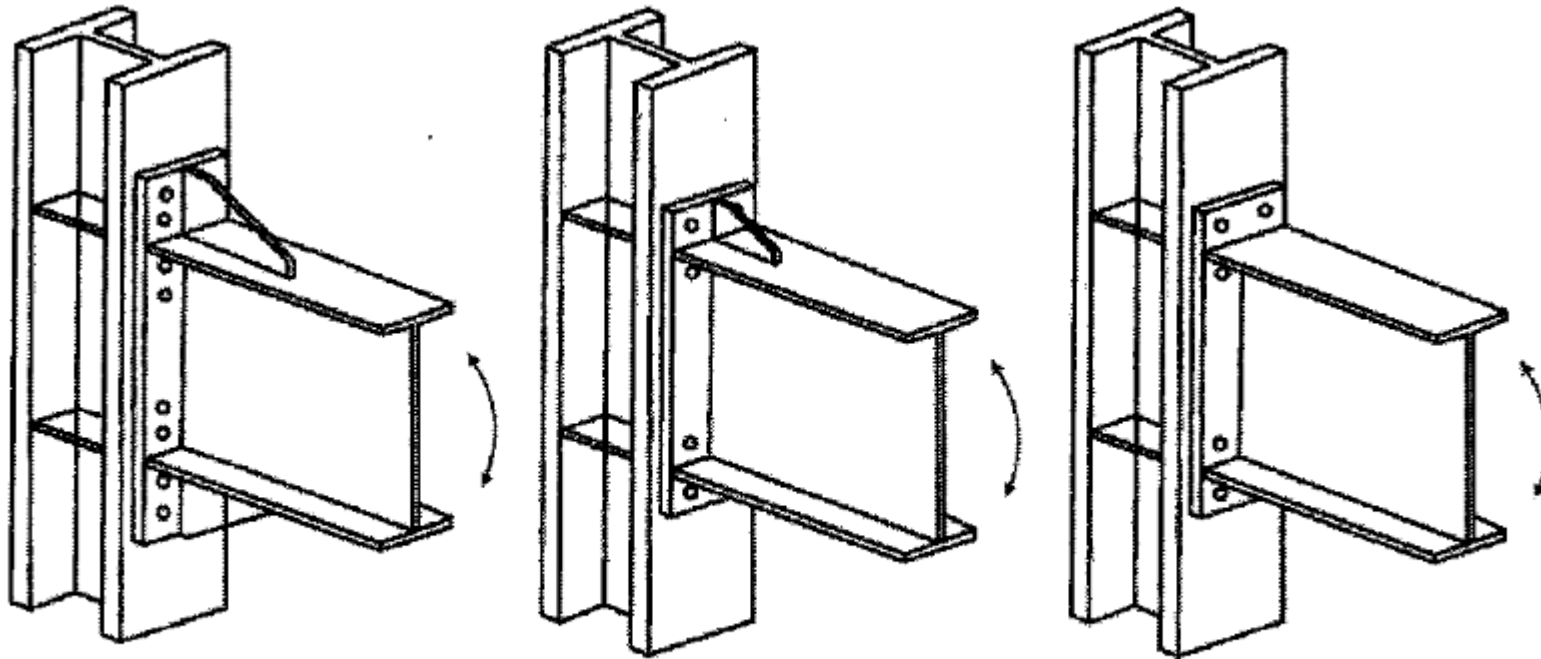

الف) چهارپیچی بدون ورق سخت‌کننده ب) چهارپیچی با ورق سخت‌کننده پ) هشت‌پیچی با ورق سخت‌کننده

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

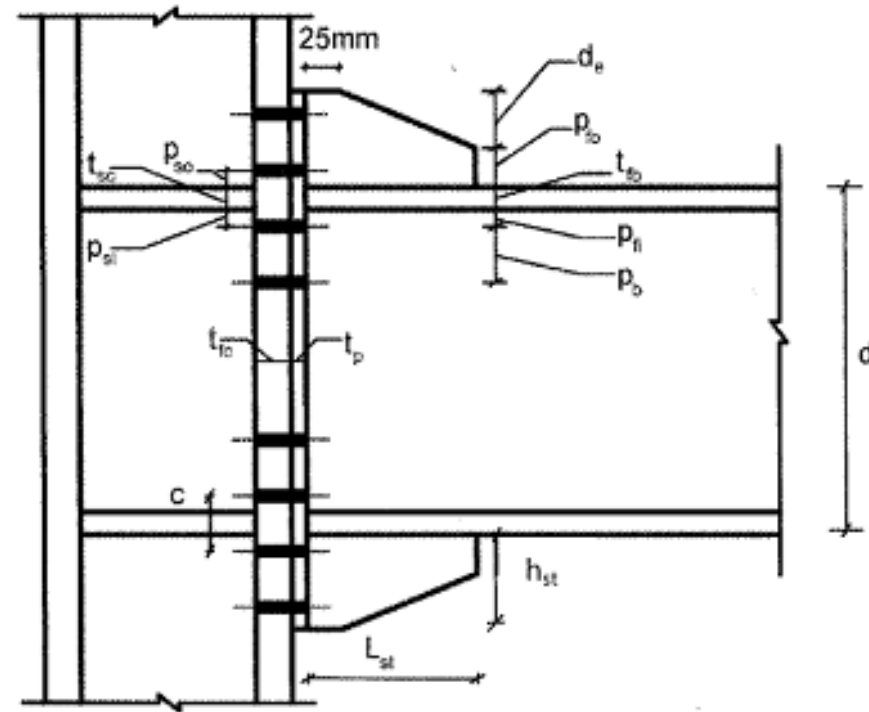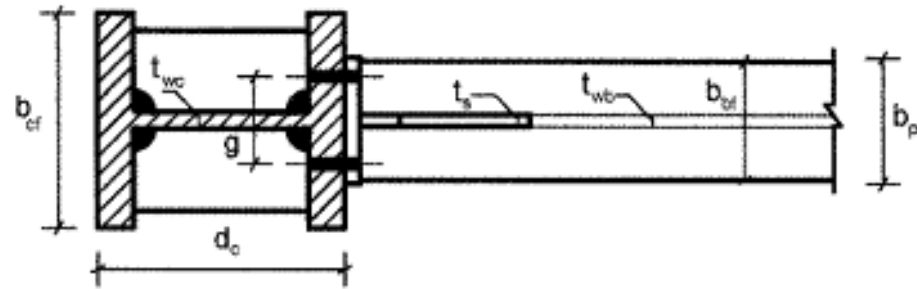

(ت) ہندسہ اتصال فلنجی ہشت پچی با استفادہ از ورق لچکی

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۳ اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال گیردار

فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP)

(۱) در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش نفوذی بال تیر به ورق انتهایی مجاز نمی‌باشد.

(۹) در دو انتهای تیرهای ساخته شده از ورق، به فاصله حداقل برابر کوچکترین دو مقدار عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر، اتصال جان به بال باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه دو طرفه باشد. ضخامت جوش‌های گوشه دو طرفه نباید از $0.75t_w$ (ضخامت جان مقطع تیر است) و ۶ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۳ اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال گیردار

فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP)

(۱۰) اتصال بال تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل بوده و در وجه داخلی بال تیر با جوش گوشه به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر تقویت گردد. برای این جوش رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست.

(۱۱) اتصال جان تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. چنانچه ضخامت جان مقطع تیر کوچکتر یا مساوی ۱۰ میلی‌متر باشد، استفاده از جوش گوشه دو طرفه نیز مجاز است. ضخامت جوش‌های گوشه نباید از $t_w/8$ و ۸ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شوند. برای اتصال جان تیر به ورق انتهایی غیر از الزامات این بند، رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی


۱۰-۳-۱۳-۳ اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال گیردار

فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP)

(۱۲) اتصال لچکی‌ها (در صورت استفاده) به ورق انتهایی باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. چنانچه ضخامت لچکی‌ها کوچکتر یا مساوی ۱۰ میلی‌متر باشد، استفاده از جوش گوشه دو طرفه نیز مجاز است. ضخامت جوش‌های گوشه نباید از $t_s + 0.75 t_s$ ضخامت ورق لچکی است) و ۶ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود. برای اتصال لچکی‌ها به ورق انتهایی غیر از الزامات این بند، رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۴ اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (BFP)

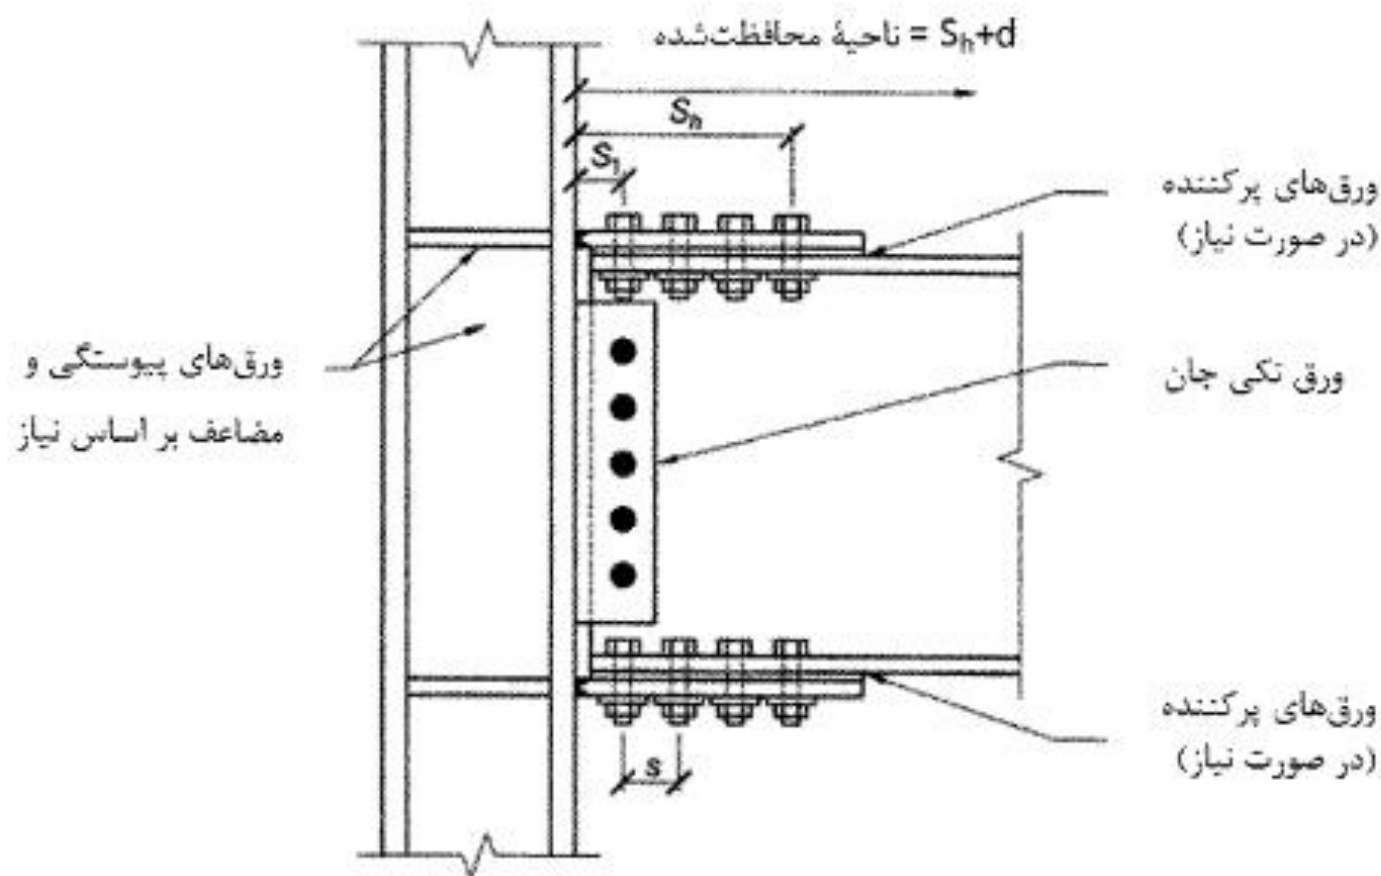

شکل ۱۰-۳-۱۳-۳ اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (BFP)

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۴ اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (BFP)



(۱) در دو انتهای تیر تعبیه سوراخ دسترسی برای انجام جوشکاری مجاز نمی‌باشد.

(۷) اتصال ورق‌های روسری و زیرسری به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل و به بال‌های تیر از نوع پیچی با قطر پیچ حداکثر برابر ۲۷ میلی‌متر باشد. در صورت استفاده از تسمه پشت‌بند در پشت جوش نفوذی تسمه‌های پشت‌بند باید پس از انجام جوشکاری برداشته شوند.

(۸) اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید از نوع نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه دو طرفه باشد. ضخامت جوش‌های گوشه در هر دو طرف نباید از $0.8t_w$ (ضخامت ورق تکی جان است) و ۸ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۵ اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (WFP)

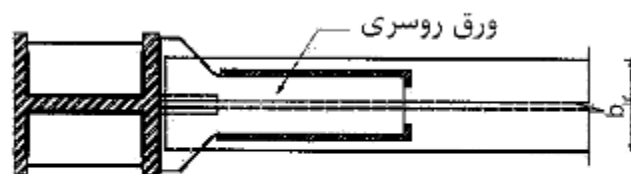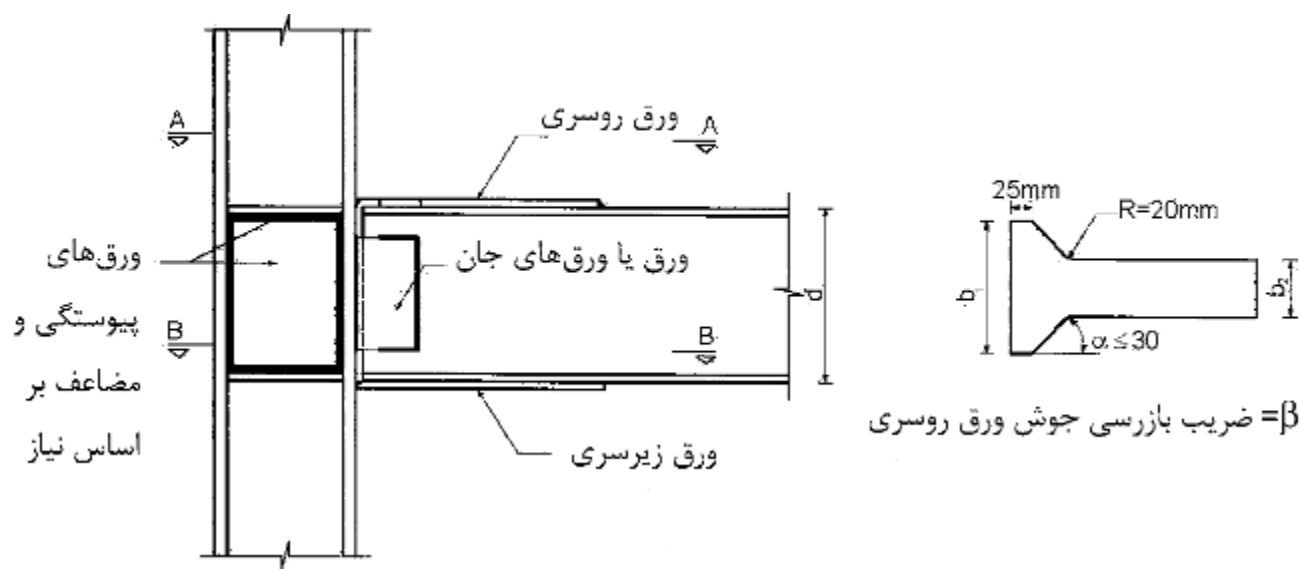

مقطع A-A



مقطع B-B

شکل ۱۰-۳-۱۴ اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (WFP)

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۵ اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (WFP)

کاربرد اتصالات گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (شکل ۱۰-۳-۱۳-۴)، فقط به قاب‌های خمشی متوسط محدود می‌شود. در این نوع اتصالات علاوه بر الزامات عمومی بخش ۱۰-۳-۱۳-۱، باید الزامات زیر تأمین گردد.

(۱) در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوشکاری مجاز نمی‌باشد.

(۵) اتصال ورق‌های روسری و زیرسری به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل و به بال‌های تیر از نوع جوش گوشه باشد. در صورت استفاده از تسمه‌های پشت‌بند در پشت جوش‌های نفوذی، تسمه‌های پشت‌بند باید پس از انجام جوشکاری برداشته شوند.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۵ اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (WFP)

(۶) اتصال ورق (یا ورق‌های) جان به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه باشد. در صورت استفاده از ورق تکی جان، جوش گوشه باید دو طرفه باشد.

(۷) اتصال ورق (یا ورق‌های) جان به جان تیر باید از نوع جوش گوشه باشد.


۱۰-۳-۱۳-۶ اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W)

(۱) در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش نفوذی بال تیر به بال ستون، مطابق الزامات فصل ۱۰-۲، الزامی است.

(۵) اتصال بال‌های تیر به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. برای این جوش رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست.

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۶ اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W)

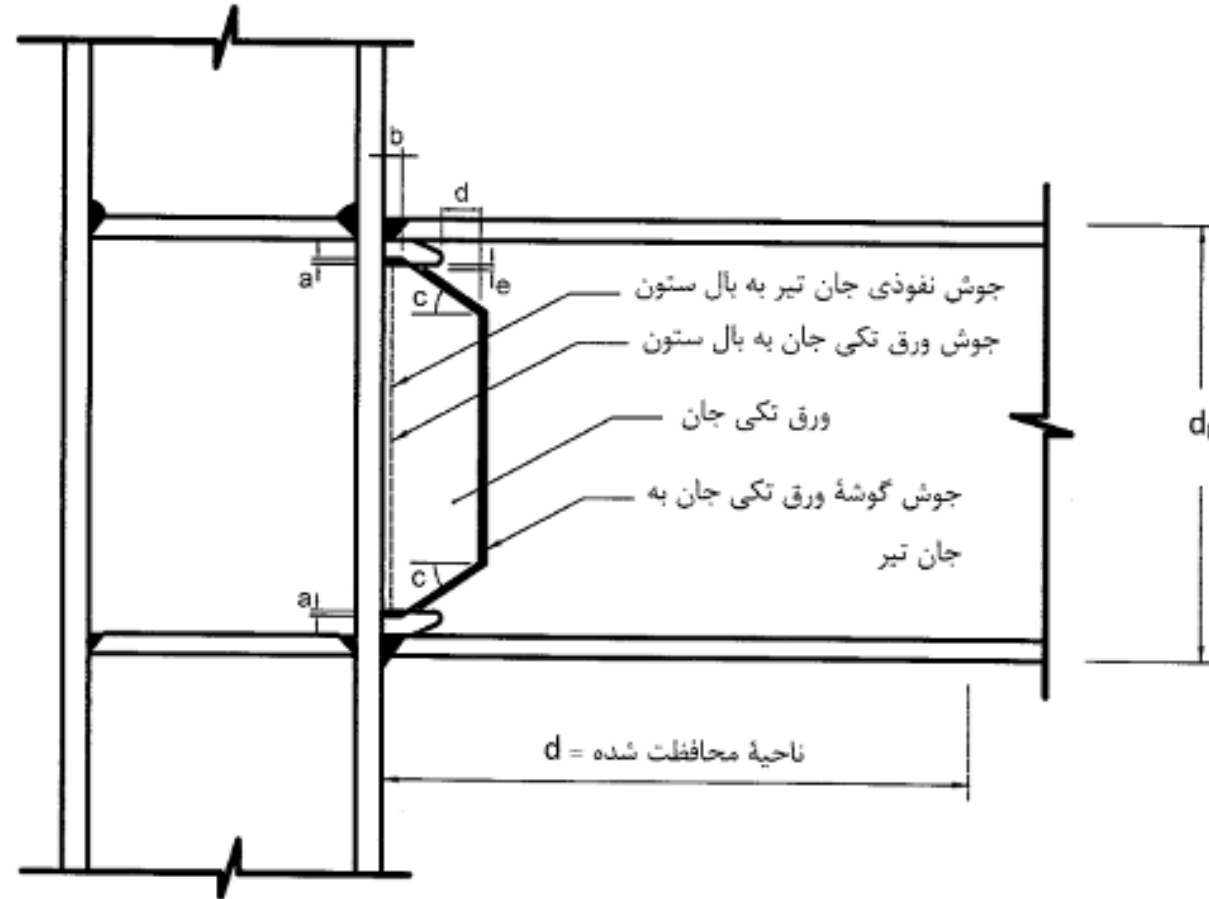

شکل ۱۰-۳-۱۳-۵ اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W)

ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم برای اتصالات جوشی

۱۰-۳-۱۳-۶ اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W)

(۶) در این نوع اتصالات، انتقال برش باید از طریق دو عامل، یکی اتصال مستقیم جان تیر به بال ستون و دیگری اتصال ورق تکی جان به بال ستون صورت گیرد. اتصال جان تیر به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. اتصال ورق تکی جان به بال ستون می‌تواند از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه صورت گیرد. مقاومت برشی طراحی اتصال ورق تکی جان به بال ستون می‌تواند از طریق جوش نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه صورت گیرد. مقاومت برشی طراحی اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید حداقل برابر $(0.6R_yF_y) h_p t_p$ باشد که در آن h_p ارتفاع ورق تکی جان و t_p ضخامت آن است. اتصال ورق تکی جان به جان تیر باید از طریق جوش گوشه به ضخامت برابر ضخامت ورق تکی جان منهای ۲ میلی‌متر انجام پذیرد. ضخامت ورق تکی جان باید حداقل برابر ضخامت جان مقطع تیر باشد. ورق تکی جان باید محدودیت‌های ابعادی جدول ۱۰-۳-۱۳-۳ را تأمین نماید. به جز الزامات این بند برای انتقال برش رعایت ضابطه طراحی خاصی الزامی نیست.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

این فصل به روش‌های تهیه مصالح، برشکاری، مونتاژ، جوشکاری، حمل، پیش‌نصب، برپاداشتن، نصب، کارهای تکمیلی جوشکاری و محکم کردن پیچ‌ها اختصاص دارد.

۱۰-۴-۲ دامنه کاربرد

براساس مفاد این فصل و طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، سازنده اسکلت موظف به انجام موارد زیر می‌باشد.

- تهیه مصالح*، تجهیزات و نیروی انسانی لازم

- تهیه نقشه‌های اجرایی در هماهنگی با نقشه‌ها و مدارک فنی، تجهیزات و امکانات اجرایی

- برشکاری، سوراخکاری و مونتاژ قطعات

- جوشکاری قطعات مونتاژ شده

- تمیزکاری و رنگ‌آمیزی قطعات

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

- حمل قطعات ساخته شده به محل نصب
- ایجاد امکانات لازم برای انبار کردن قطعات فولادی
- پیش‌نصب قسمت‌های کار در محل کارگاه ساخت در صورت نیاز
- برپاداشتن و تکمیل جوشکاری و یا محکم کردن پیچ‌ها، مونتاژ قطعات طبق نقشه‌ها در محل کار و کارهای تکمیلی

* در بعضی موارد این کار برعهده کارفرما است.

کارخانه سازنده باید با عرضه شماره و عنوان مصالح، مشخصات فنی مربوطه طبق مدارک رسمی و همچنین گزارش آزمایش‌های مصالح، ثابت کند که مصالح مورد استفاده مطابق با مشخصات فنی ارائه شده در نقشه‌های محاسباتی می‌باشد.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

کارفرما نقشه‌های محاسباتی فولادی را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. پیمانکار موظف است براساس نقشه‌های مذکور ابتدا نقشه‌های اجرایی را تهیه و به تصویب طراح سازه برساند. کنترل مهندس طراح در حد انطباق با نقشه‌های محاسباتی و مشخصات فنی بوده و مسئولیت هندسه برش‌ها و قطعات برعهده سازنده اسکلت است.

نقشه‌های اجرایی باید کلیه اطلاعات و جزئیات لازم برای برش و ساخت قطعات اعم از ابعاد و اندازه‌ها، آماده‌سازی لبه‌ها برای جوشکاری، جزئیات جوش و اندازه پیچ‌ها و سوراخ‌های آنها را شامل شود.

نقشه‌های اجرایی، باید جوش‌های کارخانه‌ای را از جوش‌های کارگاهی متمایز کرده و نوع اتصال با پیچ‌ها (اتکایی یا اصطکاکی) و نیز حد سفت کردن آنها را به وضوح معین نموده باشد.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

۱۰-۴-۴ اتصال با جوش

برای برقراری اتصالات جوشی رعایت مشخصات مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی* لازم است. علاوه بر مفاد آیین‌نامه مذکور، رعایت موارد زیر لازم می‌باشد.

الف) پیمانکار باید برای انواع جوش‌ها قبل از شروع جوشکاری، نوع الکتروود مصرفی و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاس‌ها، نحوه آماده‌سازی لبه‌ها و تمام اطلاعات اجرایی دیگر را توسط مهندس یا کاردان ارشد جوشکاری بر روی برگه‌های «دستورالعمل جوشکاری - WPS» ثبت نموده و در تمام مدت جوشکاری در اختیار جوشکار، سرپرست کارگاه جوشکاری و ناظرین قرار دهد. برگه‌های «دستورالعمل جوشکاری» باید قبلاً به تأیید مهندس ناظر رسیده باشند.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

ب) جوشکاری باید طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، توسط جوشکاران ماهر ارزیابی شده انجام گردد و چنانچه مهندس ناظر لازم بداند باید جوشکاران دارای گواهینامه جوشکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع ذیصلاح دیگر بوده و یا قبل از انجام کار توسط مهندس ناظر آزمایش لازم از آنها به عمل آید.

پ) قبل از جوشکاری باید سطوح مورد نظر از مواد زاید (گرد و خاک، زنگ‌زدگی، رنگ و غیره) کاملاً پاک شود.

ت) جوشکاری به‌طور کلی در دمای محیط جوشکاری زیر صفر درجه سلسیوس خصوصاً در جریان باد ممنوع است. در صورتی که جریان هوا یکنواخت و ثابت بوده و بتوان محیط جوشکاری را به‌شعاع حداقل ۱۰۰ میلی‌متر با وسایل مناسب به‌نحوی گرم کرد که با دست کاملاً محسوس باشد و محیط جوشکاری حفاظت گردد، جوشکاری بلامانع است.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

- ث) جوشکاری نباید بیش از آنچه در نقشه ذکر شده انجام شود، مگر با تأیید مهندس ناظر و طراح.
- ج) شدت جریان و نوع الکترودها باید طوری انتخاب شوند که جوش کامل و دارای نفوذ کافی مطابق نقشه‌ها بوده و قطعات مورد اتصال به قدر کافی ذوب شوند. سطح جوش باید عاری از شیار، قسمت‌های برآمده، بریدگی و گودافتادگی باشد.
- چ) چنانچه جوشکاری در بیش از یک عبور انجام شود، قبل از انجام عبور بعدی، پوسته عبور قبلی باید به کمک چکش گل‌زن و برس سیمی، پاک گردد.
- ح) بین قطعاتی که مستقیماً به طریق جوش گوشه به هم جوش می‌شوند نباید درزی بیش از ۲ میلی‌متر موجود باشد.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

خ) ترتیب عملیات جوشکاری باید به نحوی انجام گیرد که قطعات مربوطه از شکل اصلی خارج نشده و از تاب برداشتن و اعوجاج بیشتر از حد رواداری‌های بند ۱۰-۴-۶ بیشتر نگردد.

د) بر روی تمام جوش‌ها باید آزمایش‌های کنترل کیفیت چشمی توسط بازرس جوش انجام و نتیجه این آزمایش‌ها به مهندس ناظر و کارفرما گزارش شود. در جدول ۱۰-۴-۱ میزان آزمایش‌های غیرمخرب جوش ارایه شده است. نتیجه تمام این آزمون‌ها باید در پرونده‌های مخصوص ثبت شده و در اختیار مهندس ناظر قرار گیرند. تفسیر مهندس ناظر از نتایج آزمایش قطعی محسوب می‌گردد.

مهندس ناظر می‌تواند مستقیماً آزمایش‌های کنترل کیفیت بر روی قطعات انجام داده و یا دستور تکرار و تجدید آزمایش‌های لازم توسط پیمانکار را بنماید.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

ذ) روش اجرا باید طوری ترتیب داده شود که مقدار جوش‌های کارگاهی لازم به حداقل برسد، به طوری که ساخت قطعات با جوش در کارخانه انجام شده و اتصال در کارگاه حتی المقدور توسط پیچ

جدول ۱۰-۴-۱ میزان آزمایش‌های غیرمخرب جوش هنگام تولید و نصب

پرمقاومت صورت گیرد.

نوع آزمایش	نوع جوش مورد آزمایش
بازرسی چشمی (VI)	۱ - صد درصد کلیه جوش‌ها
پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	۲ - صد درصد جوش‌های لب به لب عرضی بال‌های کششی، اعضای کششی خراباها، ۱/۶ عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی* و جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به ستون
پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	۳ - ده درصد جوش‌های لب به لب طولی بال‌های کششی و اعضای کششی خراباها
پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	۴ - بیست درصد جوش‌های لب به لب عرضی و طولی در بال‌های فشاری و اعضای فشاری خراباها و ستون‌ها
پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	۵ - بیست درصد جوش‌های لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نمی‌باشد و جوش‌های لب به لب طولی جان تیرها
رنگ نافذ (PT)	۶ - ده درصد جوش گوشه بال به جان و سخت‌کننده‌ها
رنگ نافذ	۷ - صد درصد جوش‌های گوشه اتصالات مهاربندی‌ها و اتصالات تیر به ستون*

* در صورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر می‌تواند دستور تقلیل آزمایشات را تا حداقل ۳۰ درصد صادر نماید.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

۱۰-۴-۶-۱ رواداری‌های جوش

۱۰-۴-۶-۱-۱ قطعاتی که باید به وسیله جوش گوشه به یکدیگر جوش شوند، باید تا حد امکان در تماس نزدیک با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه (بازشدگی درز) نباید از ۵ میلی‌متر بزرگتر گردد. اگر فاصله ریشه از ۲ میلی‌متر بزرگتر شود، اندازه ساق جوش مندرج در نقشه، باید به اندازه آن افزایش یابد و یا سازنده به طریقی اثبات نماید که ضخامت مؤثر گلوی مورد نظر حاصل شده است. بازشدگی بین سطوح در تماس جوش‌های انگشتانه و کام و همچنین فاصله بین تسمه پشت‌بند با ورق در درزهای لب به لب نباید از ۲ میلی‌متر بزرگتر گردد. استفاده از مصالح پرکننده مجاز نیست مگر اینکه استفاده از آن در نقشه‌ها تصریح شده باشد و یا به تأیید مهندس طراح برسد.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

۱۰-۴-۶-۱-۲ قطعاتی که توسط جوش شیاری با نفوذ نسبی در امتداد طولی به یکدیگر متصل می‌شوند، باید تا حد امکان در تماس با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه بین دو قطعه نباید از ۵ میلی‌متر بزرگتر گردد.


۱۰-۴-۶-۱-۳ قطعاتی که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می‌شوند، باید با دقت با یکدیگر همباد و تراز شوند. حداکثر ناهمترازی بین دو قطعه، مساوی ۱۰ درصد ضخامت قطعه نازکتر یا حداکثر ۳ میلی‌متر می‌باشد. برای اصلاح ناهمترازی نباید شیبی بزرگتر از ۱۲ میلی‌متر در ۳۰۰ میلی‌متر به وجود آورد. اندازه‌گیری ناهمترازی باید بر مبنای میانگین قطعات انجام شود، مگر اینکه در نقشه‌ها به نحو دیگری مشخص شود (شکل ۱۰-۴-۲).

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل


۱۰-۴-۶-۱ رواداری‌های مربوط به زاویه شیار، فاصله ریشه و ضخامت ریشه در شکل ۱۰-۴-۱ نشان داده شده است. در صورتی که ابعاد و اندازه مقطع جوش اختلافی بیش از مقادیر ارایه شده در شکل (یا در ادامه) با اندازه نشان داده شده در نقشه‌ها داشته باشد، درز با شرایط زیر قابل پذیرش است. در صورتی که اختلاف فاصله ریشه با مقدار نقشه بزرگتر از رواداری مجاز مذکور در شکل ۱۰-۴-۱ باشد ولی از دو برابر ضخامت ورق نازکتر و یا ۲۰ میلی‌متر (هر کدام که کوچکتر باشند) بزرگتر نباشد، با استفاده از جوشکاری (قبل از جوشکاری درز اتصال) قابل اصلاح است.

۱۰-۴-۶-۵ قطعاتی که به یکدیگر جوش می‌شوند، باید همباد یکدیگر قرار گرفته و به وسیله پیچ، گیره، گوه، قید و یا خال جوش در وضعیت خود تا اتمام جوشکاری تثبیت شوند. در صورت امکان استفاده از قید و قالب، توصیه می‌شود. لازم است آزادی‌های مناسب برای جمع‌شدگی و تابیدگی وجود داشته باشد.


ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

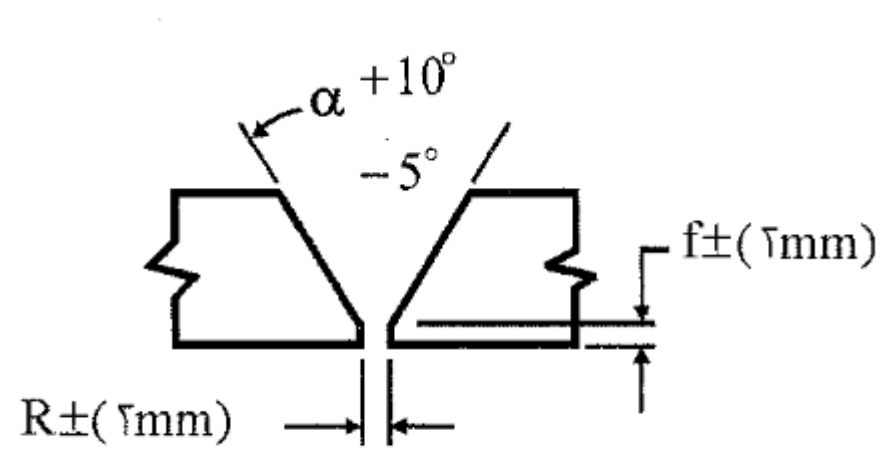

(الف) جوش شیاری بدون پشت بند - بدون جوش پشت

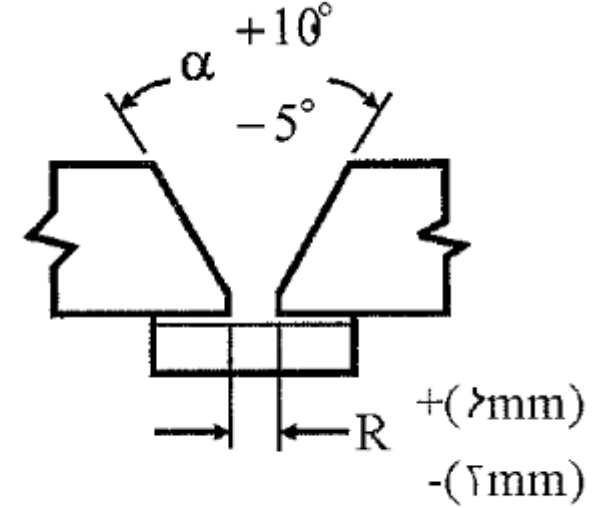

(ب) جوش شیاری با تسمه پشت بند - بدون جوش پشت

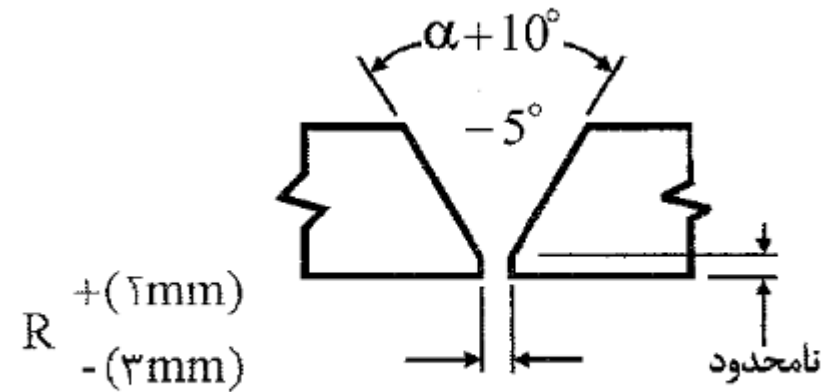

(پ) جوش شیاری بدون پشت بند - با جوش پشت

شکل ۱۰-۴-۱ رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل


جدول ۱۰-۴-۶ رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری

بدون جوش پشت	جوش پشت	
$\pm 2\text{mm}$	نامحدود	۱ - ضخامت ریشه
$\pm 2\text{mm}$	$+2\text{mm}$ -3mm	۲ - الف - فاصله ریشه بدون پشت‌بند
$+6\text{mm}$ -2mm	کاربرد ندارد	۲ - ب - فاصله ریشه با پشت‌بند
$+10^\circ$ -5°	$+10^\circ$ -5°	۳ - زاویه شیار

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

برای پالهای با ضخامت مساوی $\frac{t_1}{1.0} < 3 \text{ mm}$

برای پالهای با ضخامت نامساوی $\frac{t_2}{1.0} < 3 \text{ mm}$

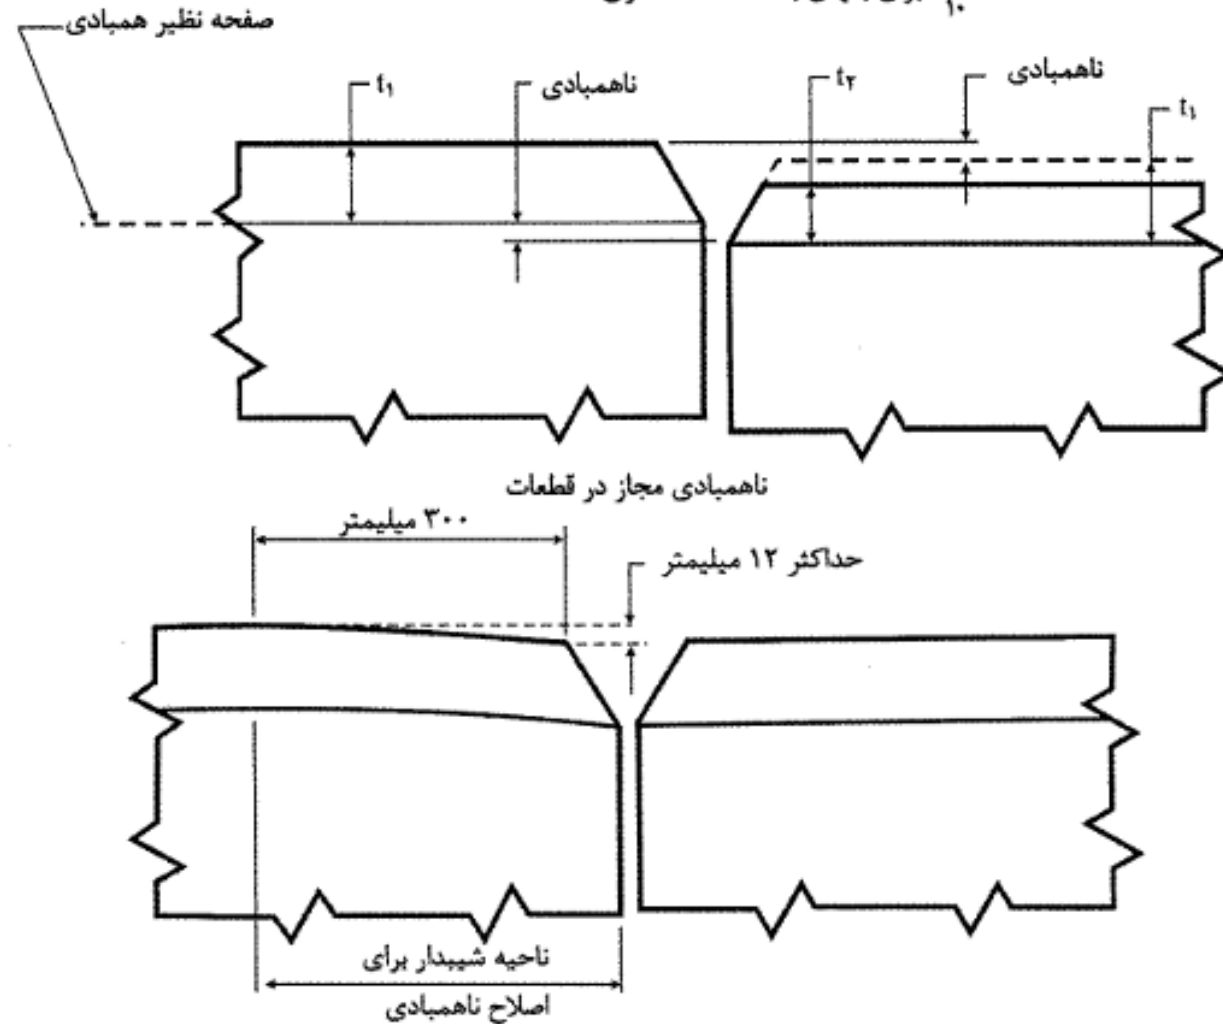


شکل ۱۰-۴-۲ اصلاح ناهمبادی و ناهم محوری

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

۱۰-۴-۶-۶ مقطع جوش

۱۰-۴-۶-۱ در شکل‌های ۱۰-۴-۸ الف و ب، مقاطع مطلوب قابل پذیرش و در شکل ۱۰-۴-۸ پ، مقاطع غیرقابل پذیرش جوش‌های گوشه نشان داده شده است. همان‌طور که شکل‌های الف و ب، نشان می‌دهد، سطح جوش گوشه تا مقدار محدودی می‌تواند محدب یا مقعر باشد (بدون فرورفتگی ناگهانی به‌استثنای جوش خارجی در اتصال گونیا، مقدار تحدب سطحی جوش گوشه (C) نباید از مقادیر مندرج در شکل ۱۰ - ۴ - ۸ تجاوز نماید به‌استثنای عیوب مربوط به‌بریدگی پای جوش، وجود سایر عیوب در دو انتهای جوش‌های منقطع، خارج از طول مؤثر جوش، مهم نمی‌باشد.

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

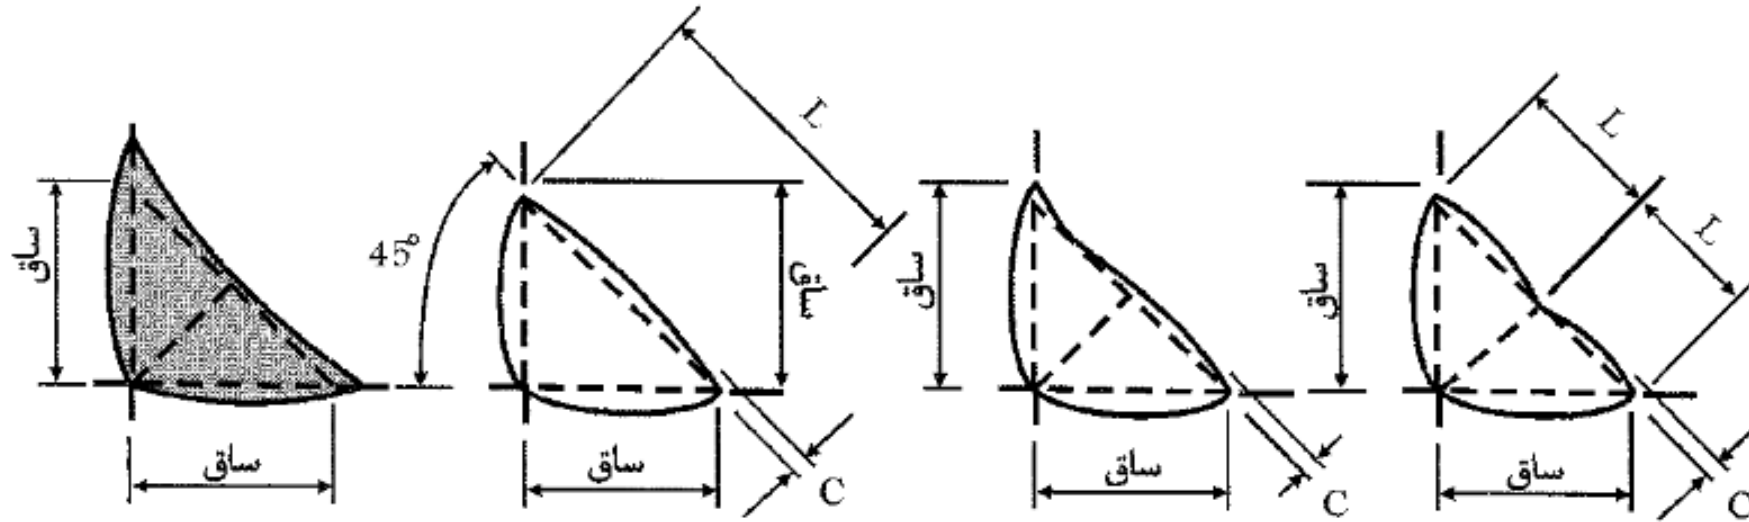


(الف) تعریف مقطع جوش گوشه

(ب) مقاطع قابل پذیرش جوش گوشه

توجه: گرده جوش نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید

اندازه ساق یا طول L	حداکثر گرده (mm)
$L \leq 8 \text{ mm}$	1/6mm
$8 < L < 25$	3 mm
$L \geq 25 \text{ mm}$	5 mm

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

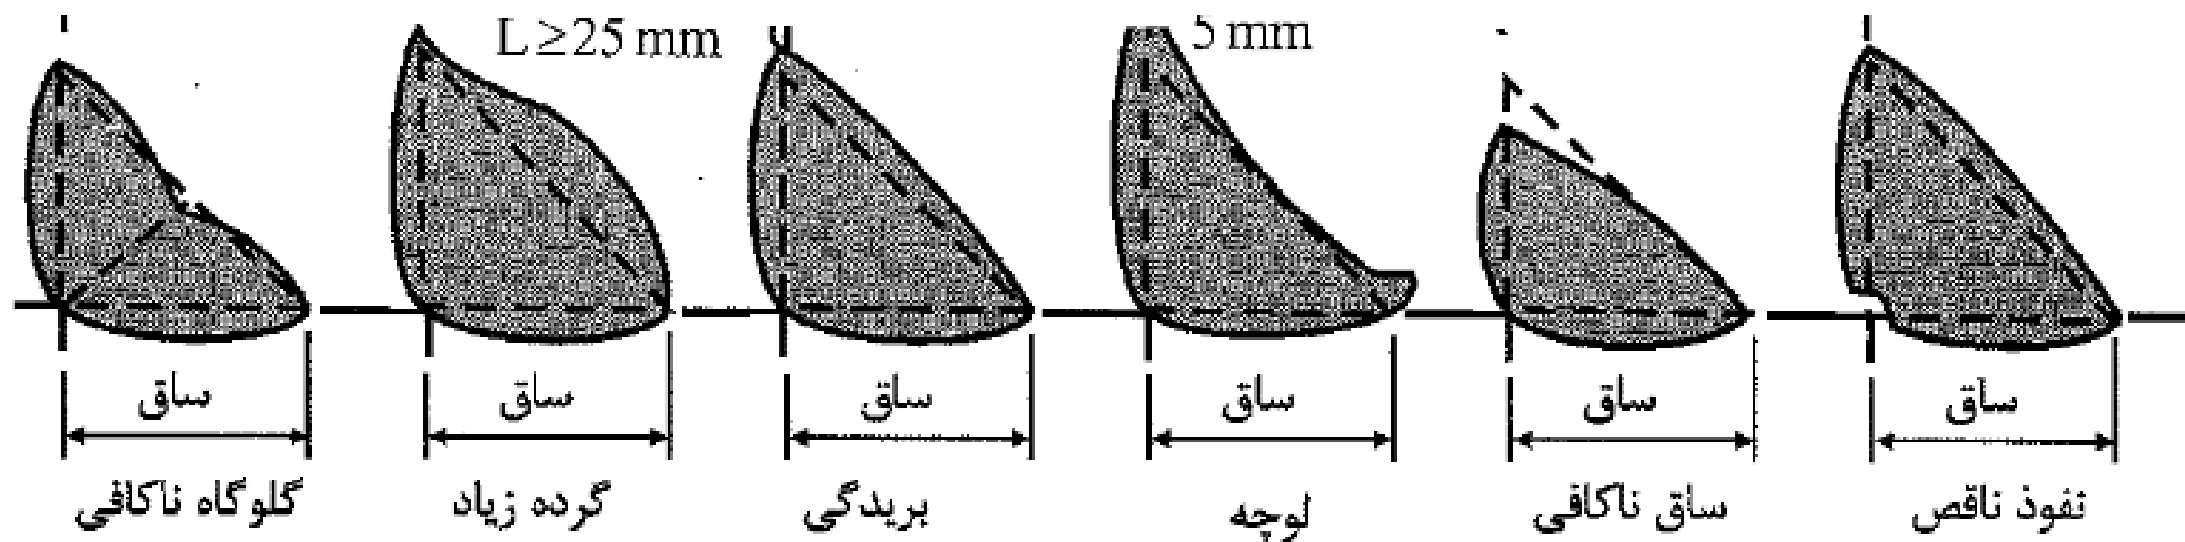


(ب) مقاطع غیرقابل پذیرش جوش گوشه

ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

۱۰-۴-۶-۶-۲ جوش‌های شیارى ترجیحاً باید با حداقل تحدب (R) اجرا شوند. در درزهای لب به لب یا اتصالات گونیا، حداکثر تحدب R مساوی ۳ میلی‌متر می‌باشد و باید دارای انتقال تدریجی با سطح فلز پایه باشد (شکل ۱۰-۴-۸ ت). کلیه جوش‌های شیارى نشان داده شده در شکل ۱۰-۴-۸ ث، به علت داشتن ناپیوستگی سطحی غیرقابل پذیرش می‌باشند.


ضوابط مبحث دهم برای ساخت، نصب و کنترل

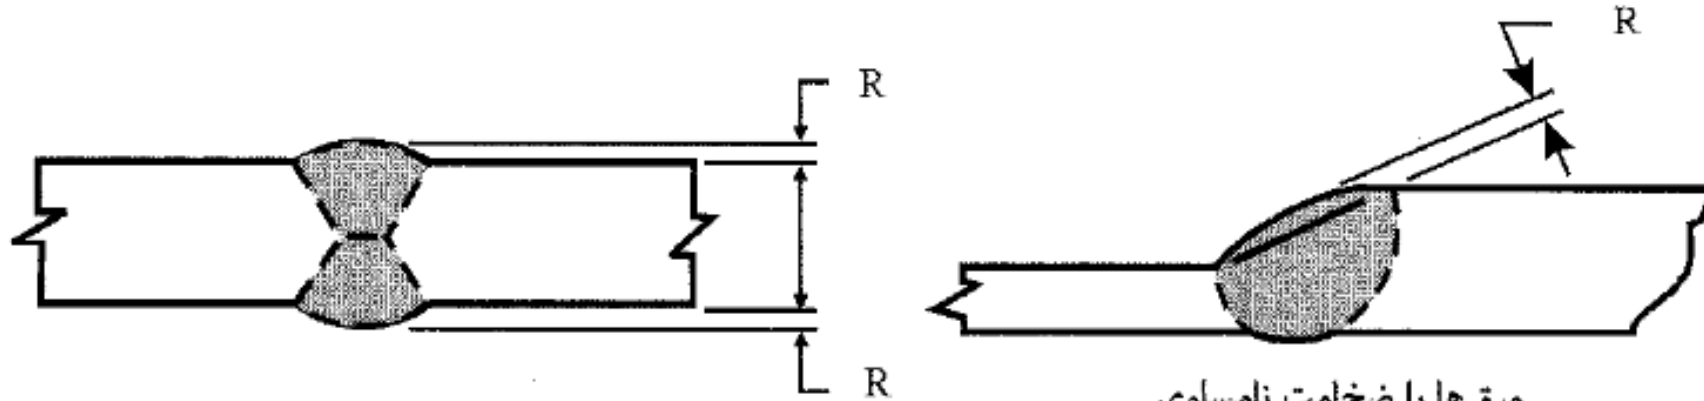

ورق ها با ضخامت مساوی

ورق ها با ضخامت نامساوی
حداکثر گرده R مساوی 3 میلی متر است

(ت) مقاطع قابل پذیرش جوش های شیار

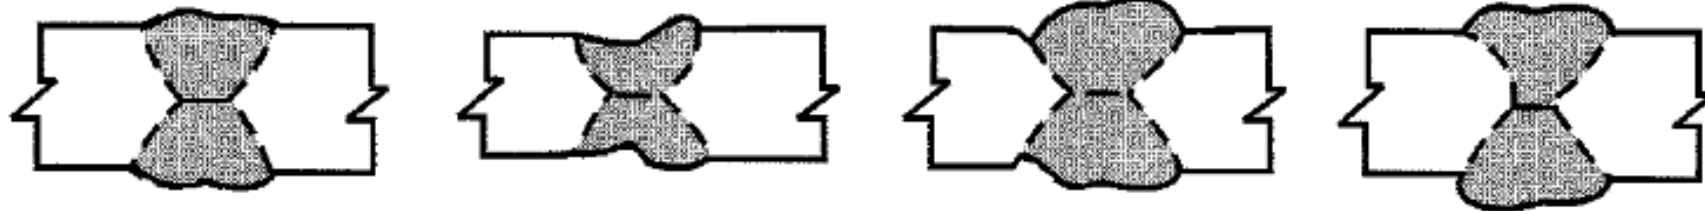

تحدب زیاد

گلولی ناکافی

گودافتادگی زیاد

لوچه

(ث) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش گوشه

انواع روش‌های جوشکاری

جوشکاری فرآیندی است که در آن جهت اتصال دائمی یا موقت قطعات فلزی به یکدیگر، محل اتصال به روش مناسبی ذوب و با استفاده از ماده مناسبی پر می‌شود.

ممکن است از روش‌های غیرذوبی و بدون استفاده از ماده پر کننده نیز استفاده شود.

بر این اساس فرآیندهای جوشکاری به دو روش تقسیم می‌شوند:

- **فرآیند جوشکاری ذوبی**

محل اتصال حرارت دیده و به نقطه ذوب می‌رسد و در صورت لزوم با ماده پر کننده پر می‌شود.

- **فرآیند جوشکاری حالت جامد (غیرذوبی) – Solid state welding**

لبه دو قطعه متصل شونده در حالت جامد آنقدر به هم نزدیک می‌گردد که یک اتصال فلزی بین آنها

ایجاد می‌گردد.

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

- ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)
 - قوس الکتریکی با الکتروود روپوش‌دار – Shielded metal arc welding (SMAW)
 - قوس الکتریکی زیرپودری – Submerged arc welding (SAW)
 - قوس الکتریکی با الکتروود مغزدار – Flux cored arc welding (FCAW)
 - قوس الکتریکی تحت حفاظ گاز با الکتروود فلزی – Gas metal arc welding (GMAW)
 - قوس الکتریکی تحت حفاظ گاز با الکتروود تنگستن – Gas Tungsten arc welding (GTAW)
 - جوش قوس گل‌میخ – Stud Arc (SW)

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)

قوس الکتریکی زیرپودری – Submerged arc welding (SAW)



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)

قوس الکتریکی زیرپودری – Submerged arc welding (SAW)


**Demonstration Seam Tracking
Dual Sub Arc Weld Heads**

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)

قوس الکتریکی زیرپودری – Submerged arc welding (SAW)

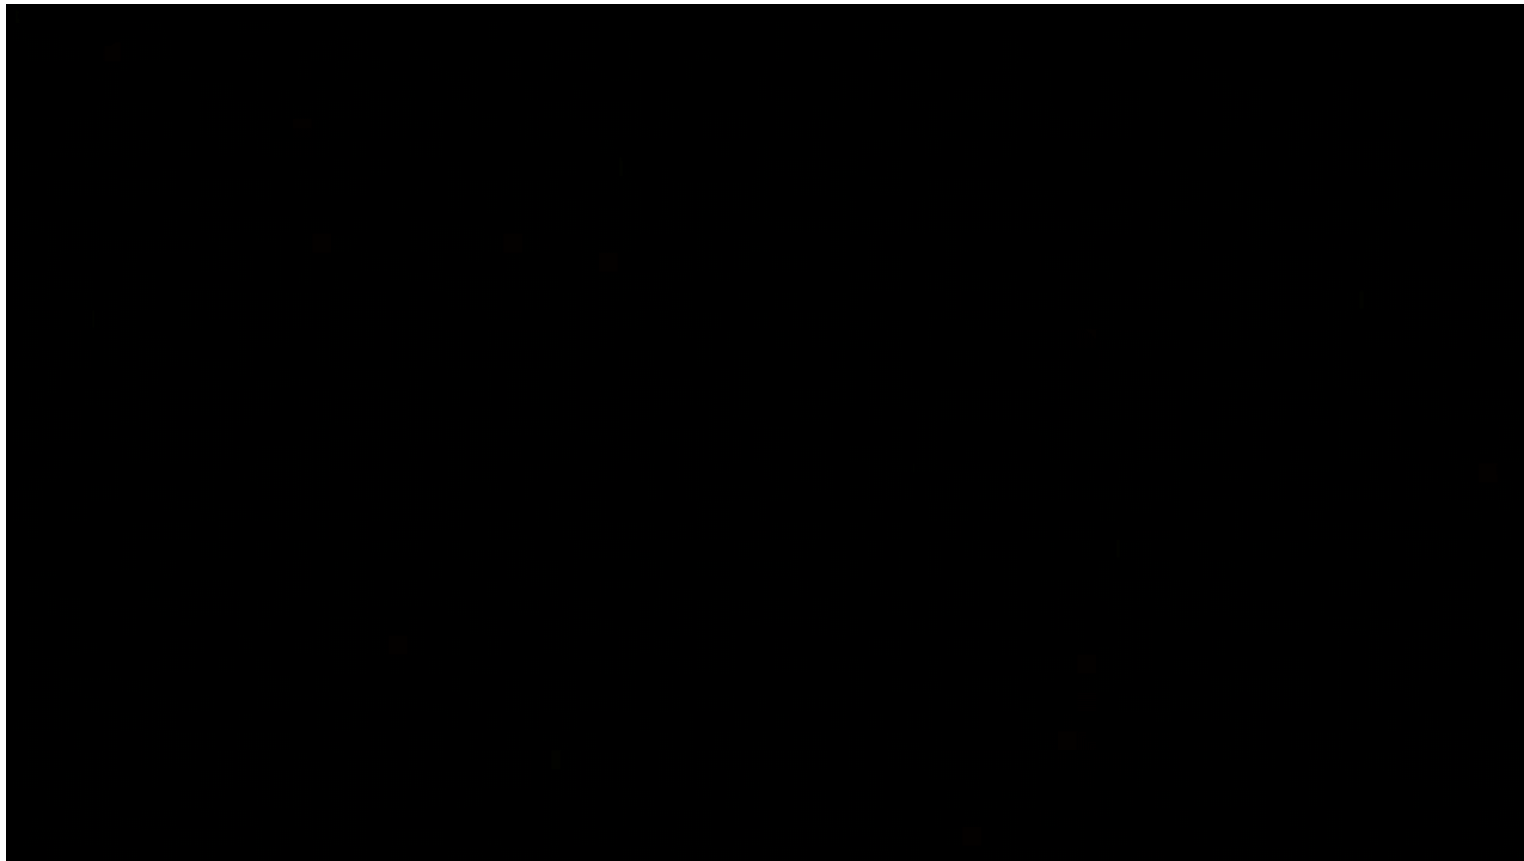


انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)

 
قوس الکتریکی زیرپودری – Submerged arc welding (SAW)



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

جوشکاری یک تیر ورق

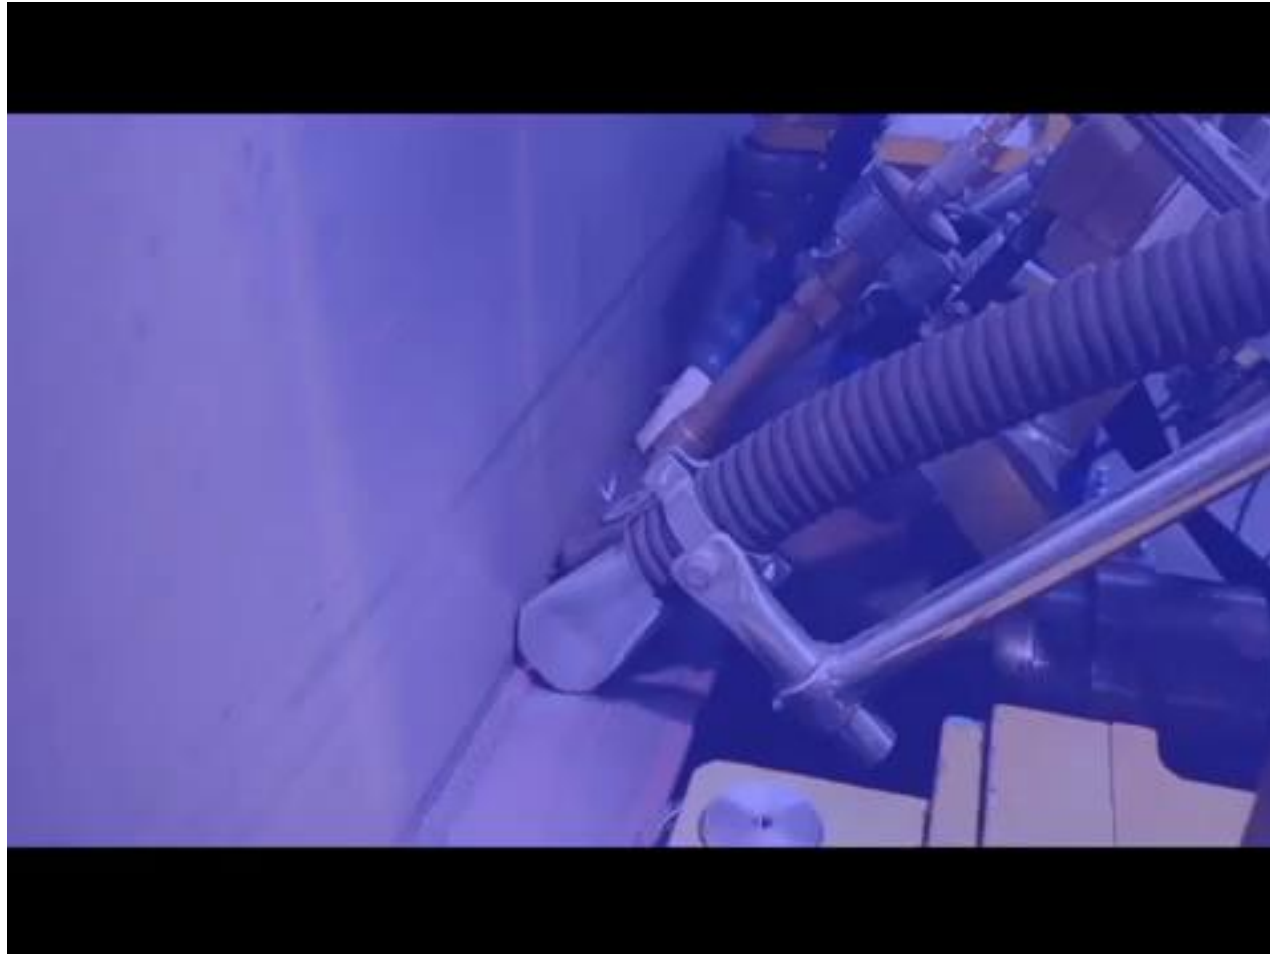

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)

قوس الکتریکی تحت حفاظ گاز با الکتروود تنگستن – Gas Tungsten arc welding (GTAW)

© SHArP Edge Learning Pvt. Ltd.

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)

قوس الکتریکی تحت حفاظ گاز با الکتروود تنگستن – Gas Tungsten arc welding (GTAW)



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)

جوش قوس گل‌میخ – Stud Arc (SW)



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارات به روش قوس الکتریکی (Arc Welding)

جوش قوس گل‌میخ – Stud Arc (SW)



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارت به روش مقاومت الکتریکی – Electrical Resistance Welding

INTRODUCTION TO RESISTANCE
WELDING

BY: Mike Koper, CmfgT, CmfgE

248-709-7383
313-605-2793

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری


جوشکاری نقطه‌ای – Spot Resistance (ایجاد حرارت به روش مقاومت الکتریکی)



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

جوشکاری درزی – Seam Resistance (ایجاد حرارت به روش مقاومت الکتریکی)

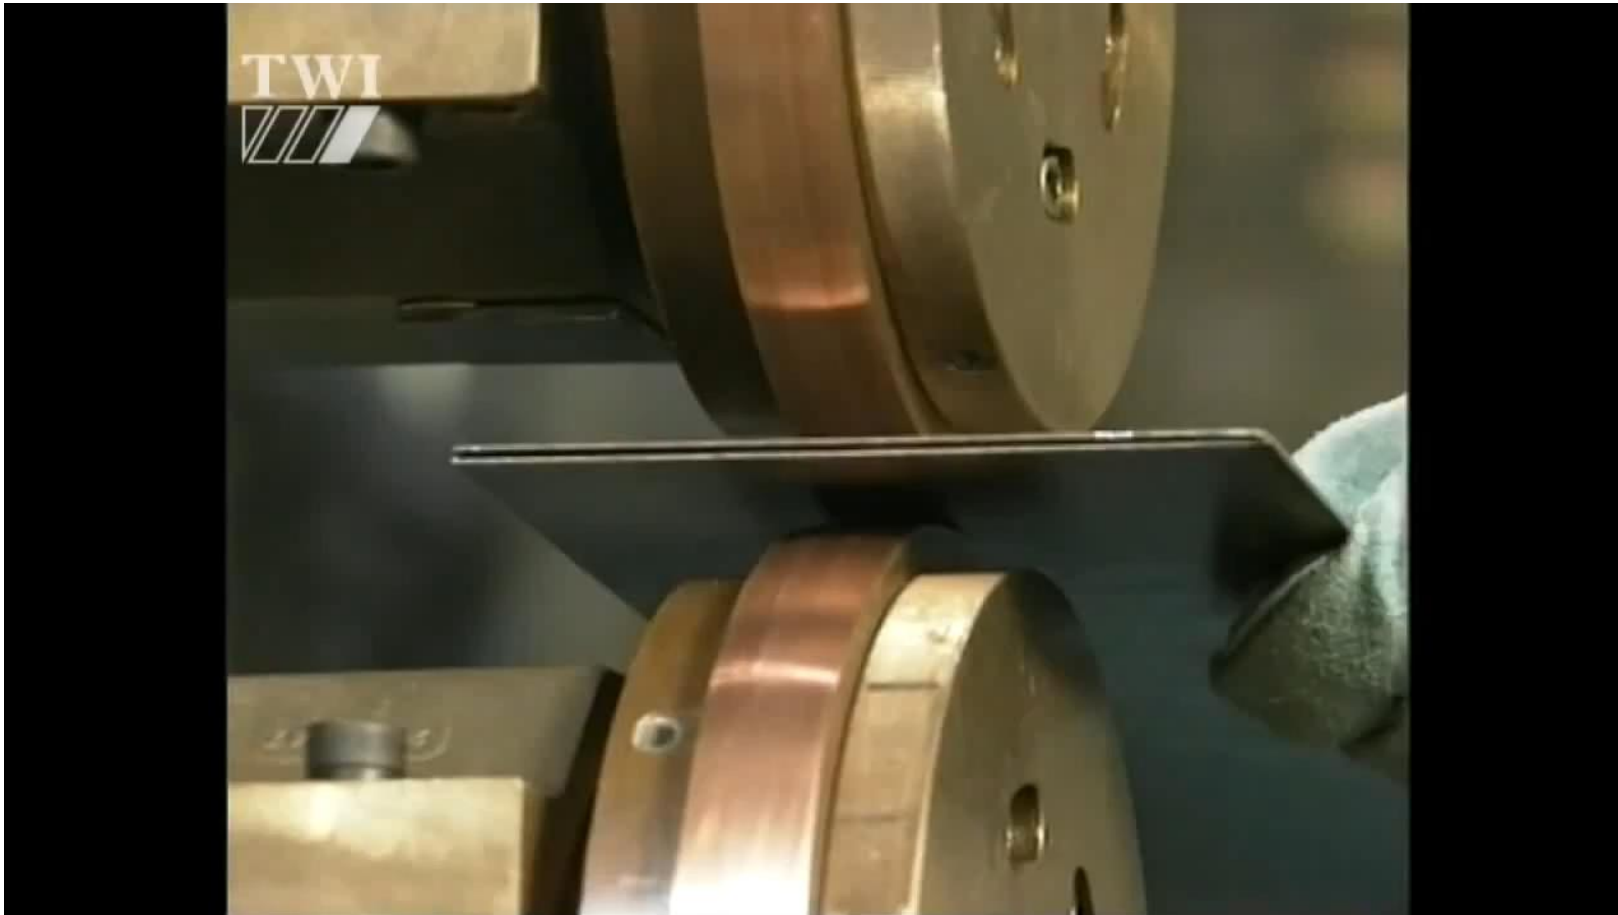

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

 
Oxyfuel Gas Welding – ایجاد حرارت با احتراق



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری


ایجاد حرارت با واکنش شیمیائی – Thermo Chemical Welding



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

ایجاد حرارت با اصطکاک

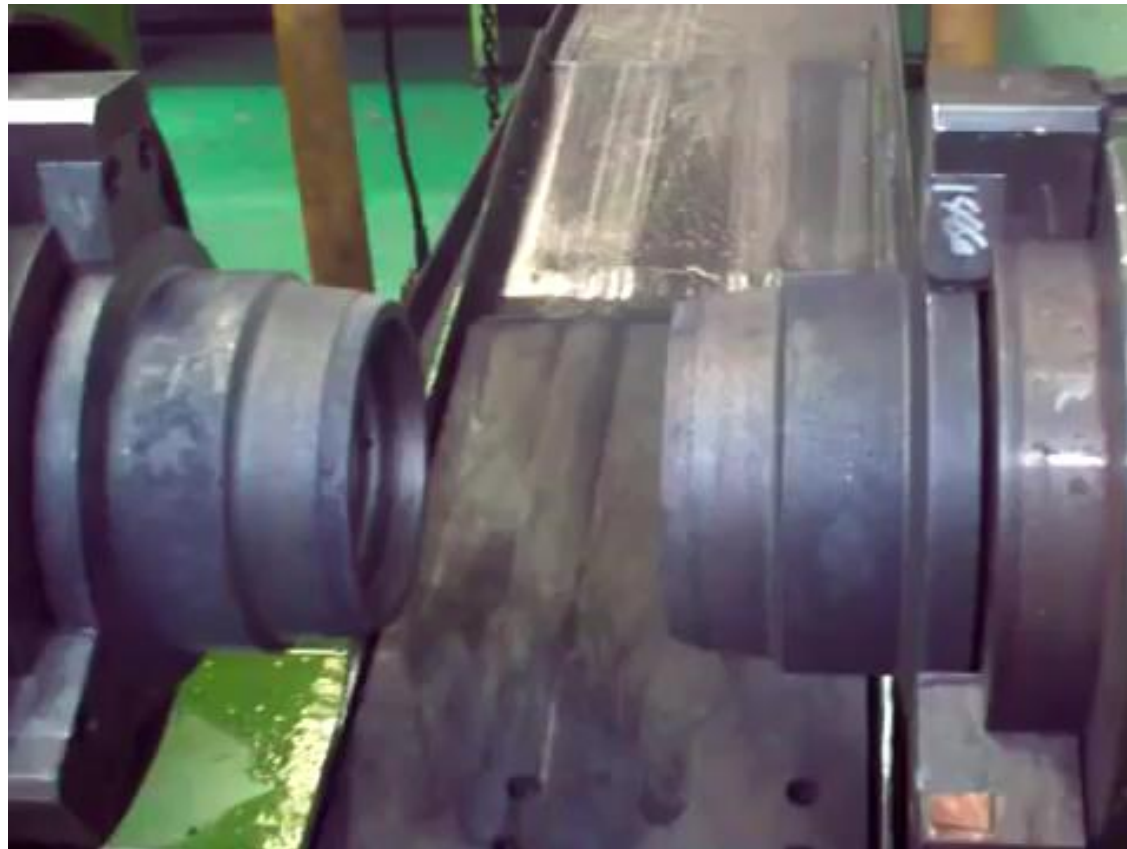

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

- ایجاد حرارت به کمک انرژی تشعشعی (لیزری)

در این روش برای ایجاد حرارت در عملیات جوشکاری از دو روش زیر استفاده می‌شود:

- پرتو الکترونی Electron beam welding

- لیزری Laser beam welding

در این روش‌ها با سرعت بسیار زیادی نسبت به جوشکاری‌های معمول (حداقل تا ۶ برابر) بدون نیاز به پخ زدن ضخامت‌های بالا، بدون نیاز به اتمسفر خنثی، بدون تغییر در سختی و بوجود آمدن منطقه تحت حرارت یا تفتیده (Heat affected zone) میتوان جوشکاری کرد.

انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

 
پرتو الکترونی Electron beam welding



انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

پرتو الکترونی Electron beam welding




انواع روش‌های جوشکاری

روش‌های تولید حرارت در جوشکاری

Laser beam welding

 
لیزری



الکترودهای جوشکاری

نام گذاری الکترودها

شماره گذاری الکترودها بر اساس استاندارد AWS به صورت زیر انجام می پذیرد:

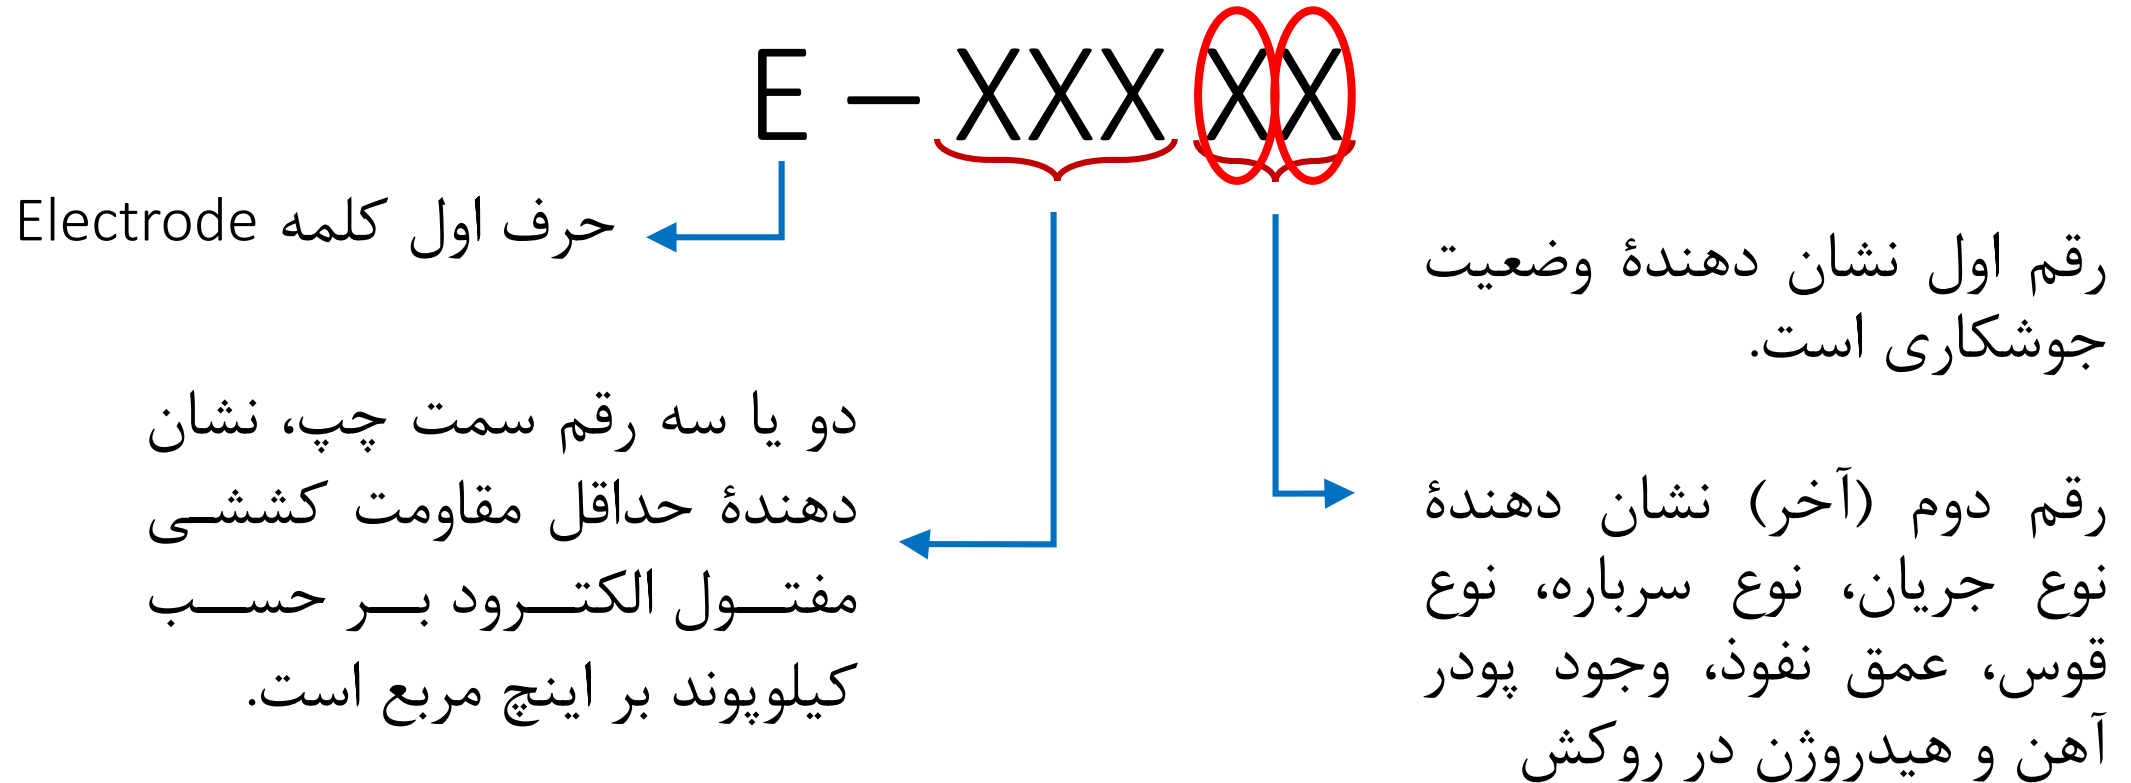

الکترودهای جوشکاری

وضعیت جوشکاری		علامت (رقم مقابل آخر)	
تمام وضعیت‌ها		۱	
تخت و افقی		۲	
تخت		۳	
نوع پوشش	نوع قوس	جریان	رقم آخر
آلی	قوس نفوذی	فقط DCRP	0
آلی	قوس نفوذی	AC یا DCRP	1
روتیلی (اکسید تیتان)	قوس متوسط	AC یا DCRP	2
روتیل	قوس نرم	AC یا DC قطب آزاد	3
روتیل با پودر آهن (۰.۳٪)	قوس نرم	AC یا DC قطب آزاد	4
کم هیدروژن	-	فقط DCRP	5
کم هیدروژن	قوس متوسط	AC یا DCRP	6
پودر آهن	-	AC یا DC	7
کم هیدروژن - پودر آهن	-	AC یا DCRP	8

الکترودهای جوشکاری

باید توجه کرد که بسیاری از الکترودهایی که در رده‌های مختلف قرار دارند، از نظر مفتول فولادی یکسان هستند.

تفاوت در مشخصه‌های کاربردی و خصوصیات شیمیایی و مکانیکی فلز جوش رسوبی، غالباً توسط مواد تشکیل دهنده روکش الکتروود تعیین می‌شود.

نکات زیر در انتخاب قطر مناسب الکتروود باید مورد توجه قرار گیرد:

- **هندسه درز:** جوش گوشه می‌تواند با الکتروود بزرگتری نسبت به آنچه که در جوش لب به لب مورد نیاز است، جوش شود.
- **ضخامت فلز پایه:** واضح است که با افزایش ضخامت فلز مورد جوش، الکتروود با قطر بزرگتری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- **ضخامت لایه جوش:** ضخامت قطعات مورد جوشکاری و همچنین موقعیت انجام جوشکاری دو عامل دخیل هستند. در جوشکاری تخت و افقی، ضخامت فلز جوش رسوب کرده، نسبت به جوشکاری سربالا یا سقفی بیشتر است.

الکترودهای جوشکاری

- **موقعیت جوشکاری:** در جوشکاری تخت و افقی می‌توان از الکتروده با قطر بزرگتری نسبت به موقعیت سربالا یا سقفی استفاده کرد.
- **نوع و شدت جریان:** با افزایش شدت جریان جوشکاری، الکتروده بزرگتری مورد نیاز است.
- **مهارت جوشکار:** بعضی از جوشکاران دارای مهارت فنی زیادی بوده، بنابراین می‌توانند از الکترودهای بزرگتری در جوشکاری سربالا یا سقفی استفاده کنند.
- **شرایط بهره‌برداری:** مقاومت کششی، شکل‌پذیری، مقاومت خستگی و مقاومت در برابر خوردگی خصوصیات مهم جوش هستند که توجه به آنها به انتخاب صحیح الکتروده کمک می‌کند.

الکترودهای جوشکاری

- مشخصه‌های کاربردی الکترودها:

جنس مواد مصرفی در روکش یک الکتروده تنها مشخصات مکانیکی و شیمیایی فلز جوش را تعیین می‌کند، بلکه ویژگی‌های کاربردی الکتروده را نیز مشخص می‌کند.

بنابراین الکترودها با توجه ویژگی‌های کاربردی و نوع درز اتصال به سه گروه تقسیم می‌شوند:

- الکترودهای پر جوش (پربازده)

- الکترودهای زود جوش (نفوذی)

- الکترودهای پر و زود جوش (زودرو)

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای پر بازده (پُر جوش)

- الکتروُد پر بازده، درز را زود پُر می‌کند. این خاصیت نقطه مقابل الکترودهای نفوذی است.
- الکترودهای پُربازده، دارای روکش ضخیم محتوی پودر آهن می‌باشند که کاربرد وسیعی در جوشکاری گوشه و جوش شیاری عمیق دارد.
- در این نوع الکتروُد میزان رسوب زیاد بوده و پاک کردن سرباره آن براحتی انجام می‌شود.
- این نوع الکتروُد با قوس سبک و ملایم می‌سوزد و عمق نفوذ آن زیاد نیست و در نتیجه امتزاج فلز جوش و فلز پایه کم است.
- الکترودهای Exx14، Exx24، Exx27، Exx28 در جوش‌های شیاری وضعیت تخت و افقی به‌کار می‌روند.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای نفوذی (زود جوش)

- الکترودهای نفوذی دارای قابلیت سریع انجماد سریع فلز جوش می‌باشند.
- این خاصیت در مواردی که پاشیدگی گل جوش و یا فلز جوش به خارج از درز جوش وجود دارد و یا در جوشکاری سقفی و سربالا، بسیار مهم است.
- این الکترودها دارای قوسی قوی و نفوذی هستند.
- دارای سرباره کمی هستند و خط جوش تختی تولید میکنند که اغلب جوابگوی آزمون پرتونگاری بوده و بیشتر در جوشکاری لوله‌ها و مخازن تحت فشار استفاده می‌شوند.
- الکترودهای E6010 با جریان مستقیم و E6011 با جریان متناوب از این نوع هستند.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای ترکیبی (پُر و زودجوش یا زود رو)

- در برخی درزها نیاز به هر دو خصویت پربازدهی و نفوذی بودن است.
- هنگامی که الکتروود نفوذی مورد نیاز است بهترین انتخاب رده Exx10 و Exx11 است.
- الکتروودی که دارای هر دو خاصیت پربازدهی و نفوذی بودن است، الکتروود Exx14 با روکش پودر آهن است که در همه وضعیت‌ها قابل استفاده است.
- این الکتروود دارای خاصیت زود پُر کنندگی به میزان نوع Exx24 نبوده و سرعت انجماد آن نیز به اندازه Exx10 نیست ولی خواص آن حد واسطه این رده می‌باشد.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای کم هیدروژن

- روکش آنها عملاً فاقد هیدروژن می باشند.
- جوش‌هایی عاری از ترک، زیرترک و ریزترک تولید میکنند.
- جوش حاصل دارای شکل‌پذیری بسیار عالی است.
- تخلخل حاصل از جوشکاری فولادهای گوگرددار را بر طرف کرده و جوش حاصل جوابگوی آزمایش پرتونگاری است.
- به علت کاهش نیاز به عملیات پیش‌گرمایش با این الکترودها، کاربرد ویژه آنها در جوشکاری فولادهای سخت جوش و پرمقاومت می باشد.
- الکترودهای Exx18 و Exx28 از این نوع هستند.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای متعارف

الکتروود E6010 (سلولزی) :

- الکتروود همه وضعیت‌ها و از نوع الکترودهای نفوذی است.
- یکی از بهترین الکتروودها برای جوشکاری‌های قائم و سقفی است.
- بیشتر برای فولاد نرمه بکار می‌رود. هرچند گاهی برای جوشکاری ورق گالوانیزه نیز استفاده می‌شود.
- در جوشکاری بدنه کشتی، ساختمان‌ها و پل‌ها، مخازن ذخیره، لوله‌ها و مخازن معمولی و تحت فشار بخصوص در پاس ریشه کاربرد دارد.
- فقط با جریان یکسو کار می‌کند.
- گل کم ضخامت با چگالی و درجه ذوب پایین

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای متعارف

الکتروود E6011 (سلولزی) :

- تمامی ویژگی‌های عملی، خواص مکانیکی و موارد کاربرد آن همانند E6010 است.
- با هر دو جریان یکسو و متناوب کار می‌کند.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای متعارف

الکتروده E6012 (روتیلی) :

- الکتروده همه وضعیت‌ها و از نوع نفوذی و پربازده است.
- اغلب برای درزهایی که خوب جفت نشده‌اند به کار می‌رود، بخاطر نفوذی و پربازده بودن، قابلیت پل زنی بالایی دارد.
- بخاطر اقتصادی بودن، سهولت کاربرد و سرعت بالای جوشکاری کاربرد وسیعی در کارهای فلزی کارخانه‌ای دارد.
- شکل‌پذیری فلز جوش بدست آمده از این الکتروده کمتر از E6010 و E6011 می‌باشد ولی مقاومت تسلیم بالاتری دارد.
- نفوذ کافی تا انتهای ریشه جوش و سایر درزها دارد ولی عمق نفوذ آن به میزان E6010 نیست.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای متعارف

الکتروود E6012 (روتیلی):

- گل حاصل از آن بسیار زیاد است و قسمت بیشتری از مواد مذاب را نسبت به E6010 می پوشاند.
- به دلیل انجماد سریع، گل جوش تولید شده بسار سخت تر از E6020 و E6030 است و به نوار جوش می چسبد.
- فلز مذاب روانی بیشتر نسبت به E6010 دارد ولی نه در حدی که قابلیت استفاده از آن را در همه وضعیت ها از بین ببرد.
- بنابراین E6012 بیشتر مناسب جوشکاری وضعیت تخت است و یک جوش تخت با تحدب کم و بدون بریدگی کناره جوش ایجاد می کند.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای متعارف

الکتروود E6013 (روتیلی):

- بسیار شبیه الکتروود E6012 است.
- تمیز کردن گل جوش (گل زنی) بسیار راحت تر انجام می شود (خصوصا با الکترودهایی با قطر کم ۱/۵ تا ۲/۵ میلی متر)
- عموما برای جوشکاری صفحات نازک و جوشکاری های رو به پایین طراحی شده اند.
- اندازه های بزرگتر آن برای کلیه موارد استفاده ی E6012 مناسب است.
- عمل قوس در جوشکاری با E6013 نرم تر بوده و سطح جوش صاف با موج های ریز و ملایم تری دارد.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای متعارف

الکتروده E7015 (کم هیدروژن) :

- مقدار هیدروژن، کربن، منگنز، گوگرد و فسفر آن پایین بوده ولی مقدار کلسیم آن بیشتر است.
- به نام الکتروده کم هیدروژن سدیم دار نیز شناخته می شود.
- میزان نفوذ آن متوسط و گل آن ضخیم و تُرد بوده و براحتی کنده می شود.
- باید جوشکاری با قوس کوتاه جهت افزایش کیفیت فلز جوش رعایت شود.
- با الکترودهایی تا قطر ۴ میلی متر در همه وضعیت ها جوش می شود.
- الکترودهای بزرگتر صرفاً در حالت تخت و افقی مورد استفاده قرار می گیرند.
- نیاز به پس گرمایش و پیش گرمایش معمولاً ندارد.
- برای جوشکاری فولاد پر کربن، گوگرد دار، لعاب دار و ... کاربرد دارد.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای متعارف

الکتروده E7016 (کم هیدروژن) :

- بسیار شبیه الکتروده E7015 است.
- امکان استفاده هم در جریان مستقیم و هم در جریان متناوب وجود دارد.
- علاوه بر ترکیبات موجود در E7015 مقداری سیلیکات پتاسیم دارد که آن را برای جریان متناوب قابل استفاده می سازد.

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای متعارف

الکتروده E7018 (کم‌هیدروژن + پودر آهن) :

- حاوی درصد زیادی پودر آهن است (۲۵ تا ۴۰ درصد).
- روکش آن دقیقاً همانند E7015 و E7016 ولی اندکی ضخیم‌تر است.
- گل حاصل ضخیم و ترد بوده و کندن آن بسیار راحت است.
- نوار جوش ظاهر تخت دارد و نسبت به جوش حاصل از E7015 بهتر است.
- تا قطر ۴ میلی‌متر در همه وضعیت‌های می‌توان جوشکاری کرد.
- قطرهای بزرگتر در موقعیت افقی یا تخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- رده E8018 و E12018 نیز وجود دارد.

الکترودهای جوشکاری


الکترودهای متعارف

الکتروده E7028 (کم‌هیدروژن + پودر آهن) :

- بسیار شبیه الکتروده E7018 می‌باشد.
- فقط در موقعیت افقی و تخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- روکش آن درصد زیادتری از پودر آهن (تا ۵۰ درصد) دارد.
- نرخ رسوب آن بالاتر است.
- ظاهر جوش تخت تا کمی مقعر با فلس‌های ریز و صاف است.

الکترودهای جوشکاری

تصاویری از الکترودها و بسته‌بندی آنها

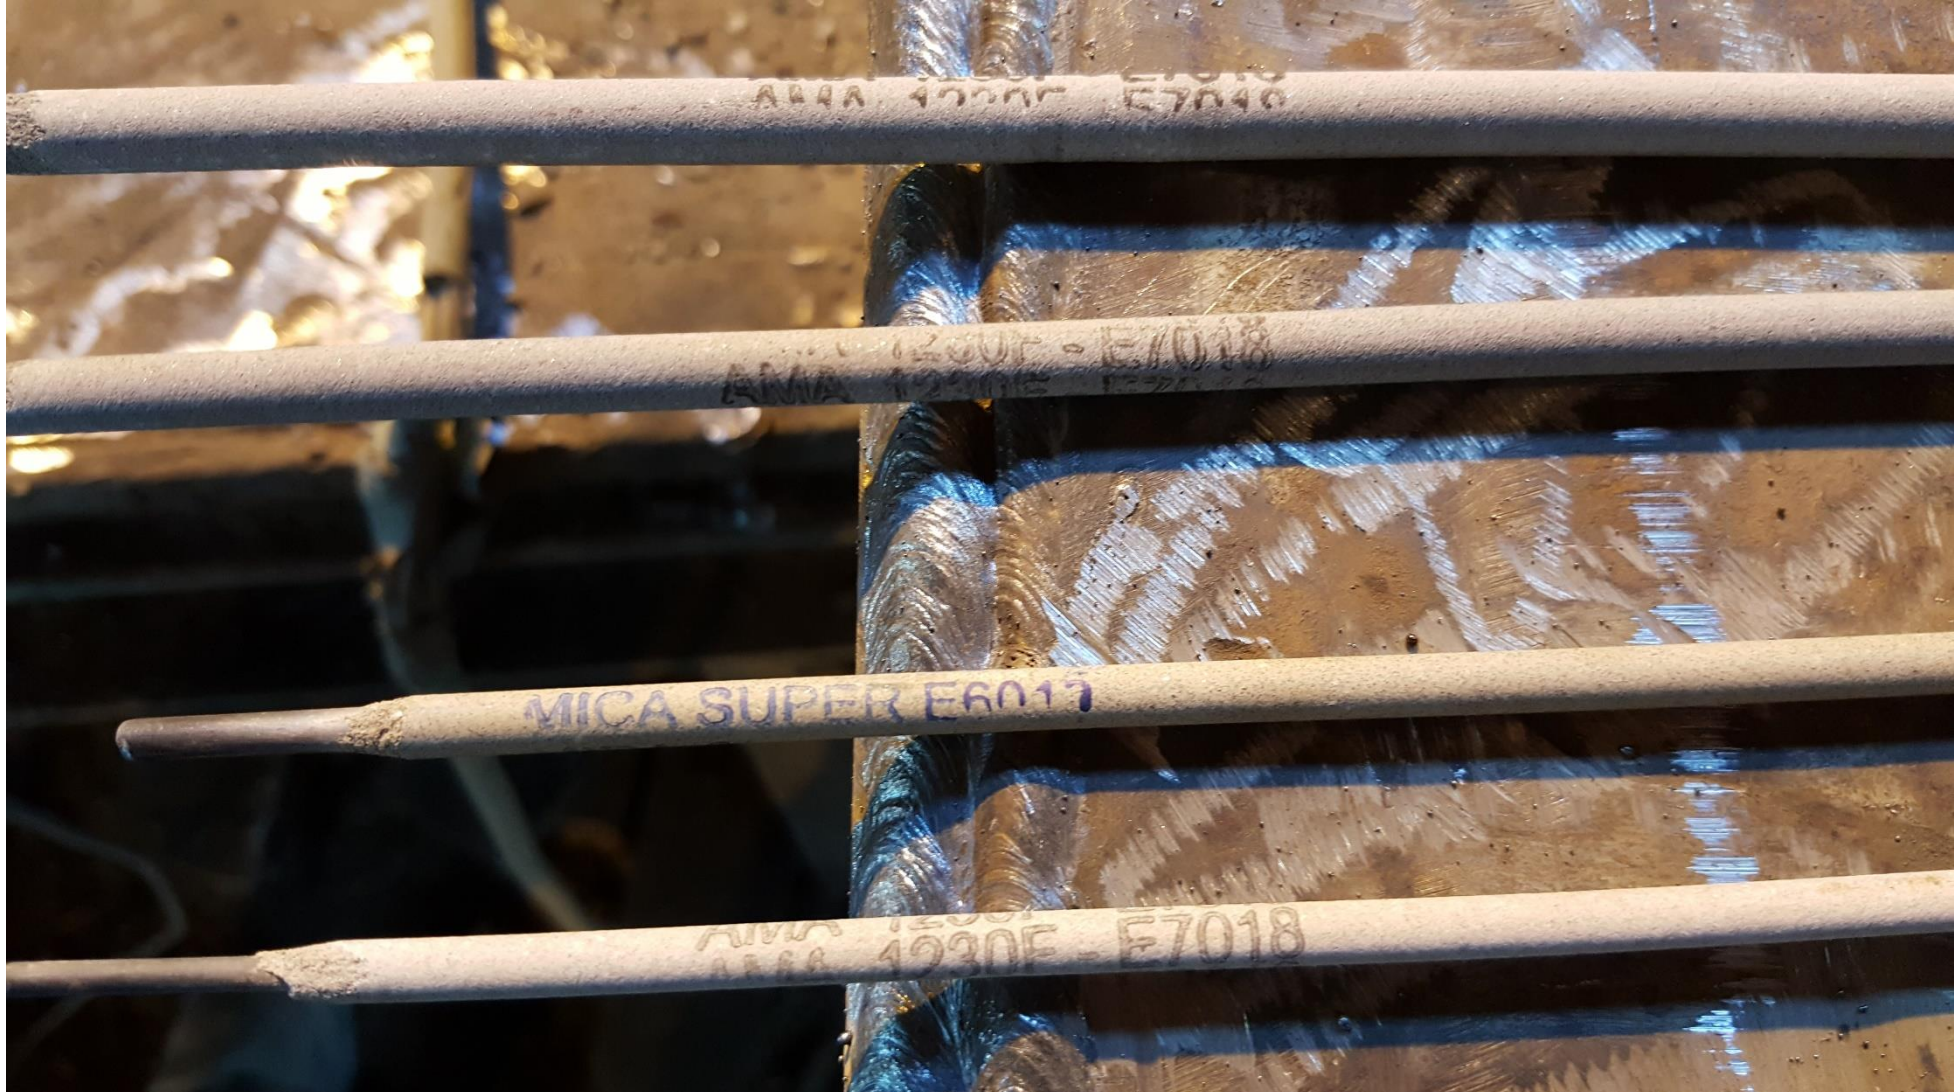

الکترودهای جوشکاری

تصاویری از الکترودها و بسته‌بندی آنها



الکترودهای جوشکاری

تصاویری از الکترودها و بسته‌بندی آنها



الکترودهای جوشکاری

تصاویری از الکترودها و بسته‌بندی



الکترودهای جوشکاری

تصاویری از الکترودها و بسته‌بندی آنها



الکترودهای جوشکاری

تصاویری از الکترودها و بسته‌بندی آنها



خصوصیات جوشکاری با الکترودهای فولاد نرمه

ازدیاد طول نسبی در ۵۰ میلی متر	نقطه تسلیم kg/cm ²	حداقل مقاومت کششی kg/cm ²	جدا شدن سرباره (گل)	پاشش	ظاهر نوار جوش	سرعت حرکت	نفوذ	نوع جریان	وضعیت جوشکاری	نوع روکش
22%	3500	4340	تقریباً آسان	متوسط	موجدار و تخت	متوسط	عمیق	DCRP	تمام وضعیت‌ها	پرسلولز - سدیمی
22%	3500	4340	تقریباً آسان	متوسط	موجدار و تخت	متوسط	عمیق	DCRP, a.c.	تمام وضعیت‌ها	پرسلولز - پتاسیمی
17%	3850	4690	آسان	کم	صاف و محدب	خوب	متوسط	DCSP, a.c.	تمام وضعیت‌ها	رونیلی [®] - سدیمی
17%	3850	4690	آسان	کم	صاف و تخت تا محدب	خوب	کم	DCRP, DCSP, a.c.	تمام وضعیت‌ها	رونیلی - پتاسیمی
17%	4200	4900	آسان	کم	صاف و تخت تا محدب	بالا	متوسط	DCRP, DCSP, a.c.	تمام وضعیت‌ها	رونیلی - پودر آهن
22%	4200	4900	تقریباً آسان	کم	صاف و محدب	خوب	کم تا متوسط	DCRP	تمام وضعیت‌ها	کم‌هیدروژن سدیمی
22%	4200	4900	خیلی آسان	کم	صاف و محدب	خوب	کم تا متوسط	DCRP, a.c.	تمام وضعیت‌ها	کم‌هیدروژن پتاسیمی
25%	3500	4340	خیلی آسان	کم	صاف و تخت تا مقعر	بالا	عمیق	d.c., a.c. تخت افقی DCSP, a.c.	تخت - افقی	اکسید آهن
17%	4200	5040	آسان	کم	صاف و کمی محدب	خیلی بالا	کم	DCSP, DCRP, a.c.	تخت - افقی	رونیل - پودر آهن
25%	3500	4340	آسان	کم	تخت تا مقعر	خیلی بالا	متوسط	d.c., a.c. تخت افقی DCSP, a.c.	تخت - افقی	پودر آهن - اکسید آهن
22%	4200	5040	خیلی آسان	کم	صاف و تخت تا محدب	بالا	کم	DCRP, a.c.	تمام وضعیت‌ها	پودر آهن - کم‌هیدروژن
22%	4200	5040	خیلی آسان	کم	صاف و کمی محدب	خیلی بالا	کم	DCRP, a.c.	تخت - افقی	پودر آهن - کم‌هیدروژن

الکترودهای جوشکاری

دائمه شدت جریان الکتریکی برای جوشکاری با الکترودهای فولاد نرمه و فولاد کم آلیاژ

قطر الکتروود اینچ (میلی متر)	دائمه شدت جریان (آمپر)								
	نوع الکتروود								
	E6010,E6011 DC+	E6012	E6013	E6020	E6027	E7014	E7015,E7016	E7018	E7024,E7028
1/16(1.6)	—	20-40	20-40	—	—	—	—	—	—
5/64(2)	—	25-60	25-60	—	—	—	—	—	—
3/32(2.4)	40-80	35-85	45-90	—	—	80-125	65-110	70-100	100-145*
1/8 (3.2)	75-125	80-140	80-130	100-150	125-185	110-160	100-150	115-165	140-190
5/32 (4)	110-170	110-190	105-180	130-190	160-240	150-210	140-200	150-220	180-250
3/16 (4.8)	140-215	140-240	150-230	175-250	210-300	200-275	180-255	200-275	230-305
7/32 (5.6)	170-250	200-320	210-300	225-310	250-350	260-340	240-320	260-340	275-365
1/4 (6.4)	210-320	250-400	250-350	275-375	300-420	330-415	300-390	315-400	335-430
5/16 (8)	275-425	300-500	320-430	340-450	375-475	390-500	375-475	375-470	400-525*

الکترودهای جوشکاری

الکترودهای آلومینیوم

- الکترودهای E1100 برای جوشکاری آلومینیوم بدون آلیاژ طراحی شده‌اند. دارای شکل‌پذیری زیاد، هدایت الکتریکی مناسب و حداقل مقاومت کششی معادل 840 kg/cm^2 می‌باشند.
- الکترودهای E3003 با شکل‌پذیری زیاد و حداقل مقاومت کششی معادل 980 kg/cm^2 .
- الکترودهای E4043 با مقدار سیلیکون بالا (حدود ۰.۵٪) که روانی فوق‌العاده‌ای در فلز جوش تأمین می‌کند. به این منظور این نوع الکتروود برای جوشکاری‌های معمولی ارجح است.

الکترودهای جوشکاری

قطر و طول استاندارد
الکترودها

طول استاندارد (mm)	قطر استاندارد مفتول الکتروود (mm)
225	1.5
225-300	2
300	2
350	3
350	4
350	4.5
330-450	5.5
450	6
450	8
450	10

عیب‌های جوش



عیب‌های اصلی جوش

- ذوب ناقص (Lack of Fusion – LOF)
- نفوذ ناقص (Lack of Penetration – LOP)
- تخلخل (Porosity)
- بریدگی کناره جوش (Undercut)
- ناخالصی‌های حبس‌شده (Slag Inclusion)
- سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه (Overlap)
- گرده اضافی در جوش (Excess Weld)
- لکه قوس (Arc Strike)
- انواع ترک‌ها (Cracks)
- عدم پرشدگی شیار (Under Fill)
- جرقه و پاشش (Scatter)

عیب‌های جوش

(۱) ذوب ناقص

ذوب ناقص عبارت است از عدم امتزاج کامل فلز پایه و فلز جوش مجاور آن و یا بین پاس‌های جوش.


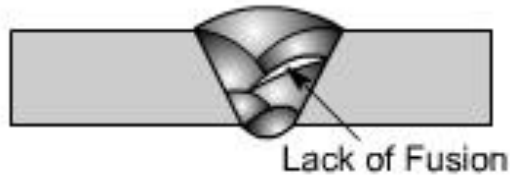
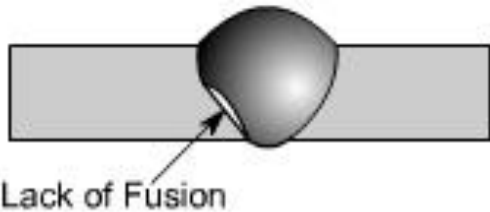


- کافی نبودن حرارت ورودی
- طرح اتصال نامناسب
- سطح آلوده ورق (پوسته ورق، روغن و ...)
- نوع یا اندازه نامناسب الکتروود (استفاده از الکتروود کوچک برای فولاد ضخیم)
- تنظیم نادرست جریان و سرعت جوشکاری در هر پاس

عیب‌های جوش

عیب‌های اصلی جوش


(۱) ذوب ناقص

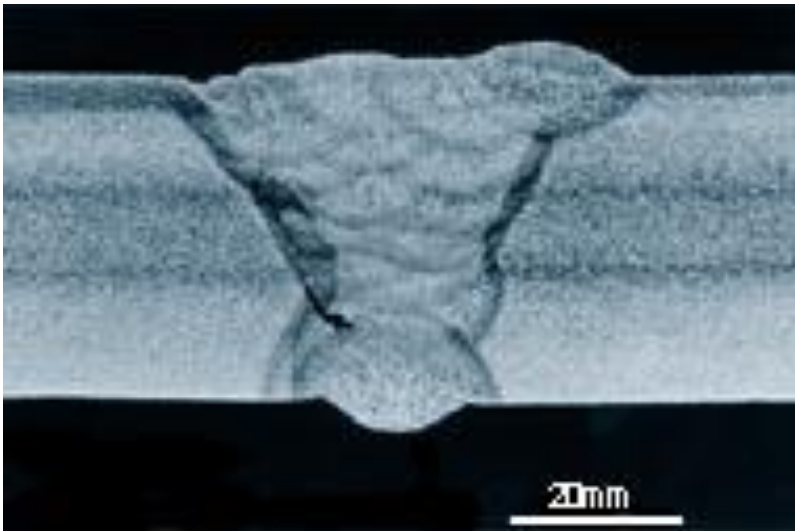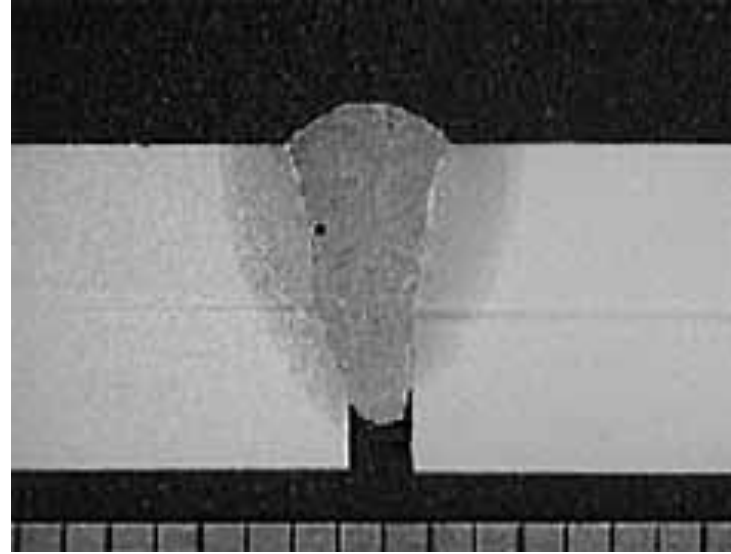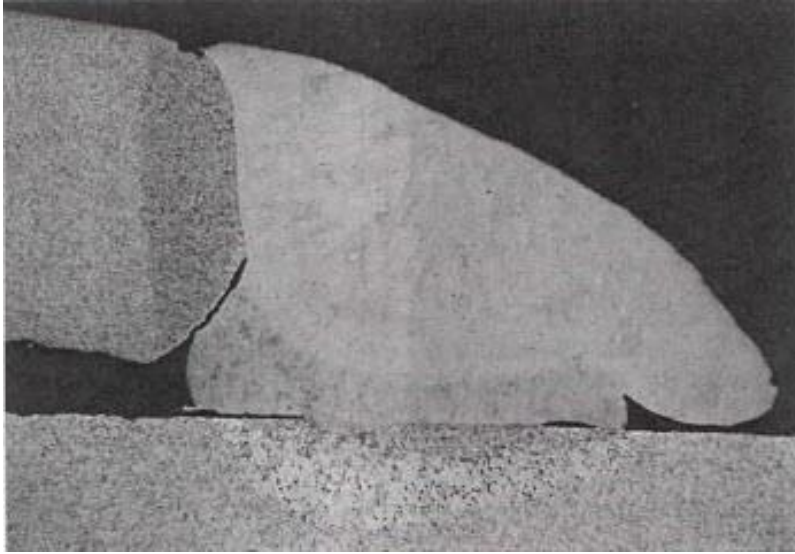

عیب‌های جوش

(۲) نفوذ ناقص

نفوذ ناقص یا کم یعنی اینکه فلز جوش تا عمق کمتری از آنچه در طراحی در نظر گرفته شده است در داخل درز یا شیار نفوذ می‌نماید.

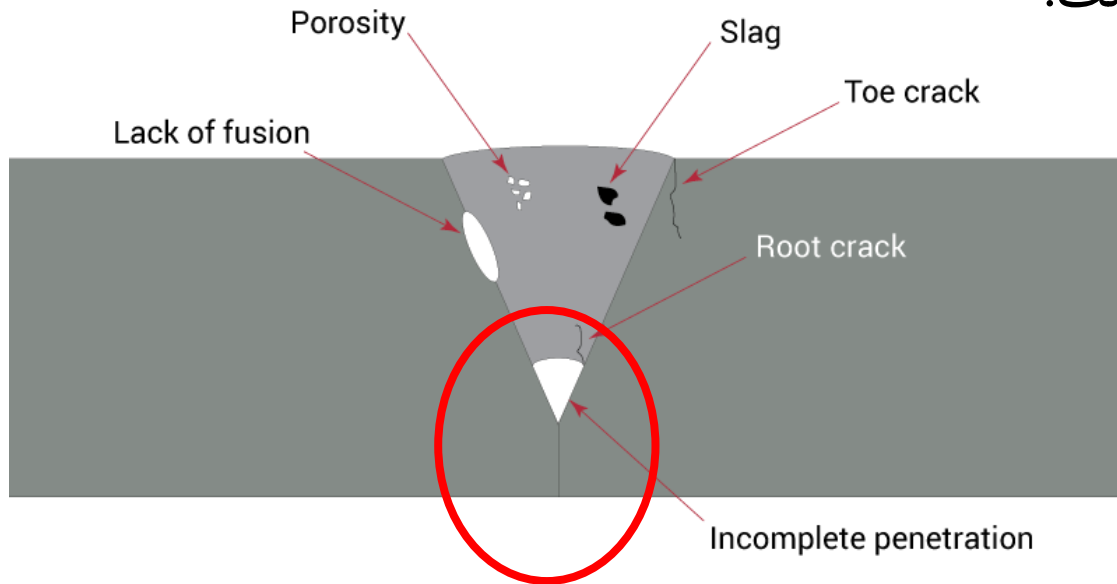

- ضخامت پیشانی ریشه بیش از نیاز دهانه ریشه است.
- دهانه ریشه خیلی کوچک باشد.
- زاویه پخی شیار V خیلی کوچک باشد.
- اندازه الکتروود خیلی بزرگ باشد.
- سرعت حرکت الکتروود خیلی زیاد باشد.
- شدت جریان جوشکاری خیلی پایین باشد.




عیب‌های جوش

(۲) نفوذ ناقص




Lack of Root Fusion

Lack of Root Penetration

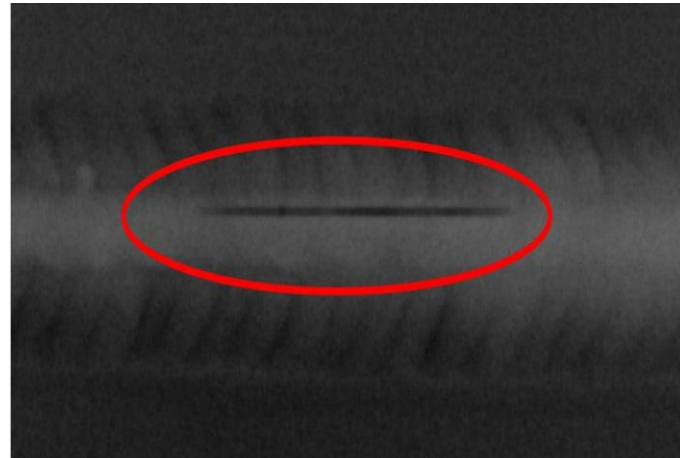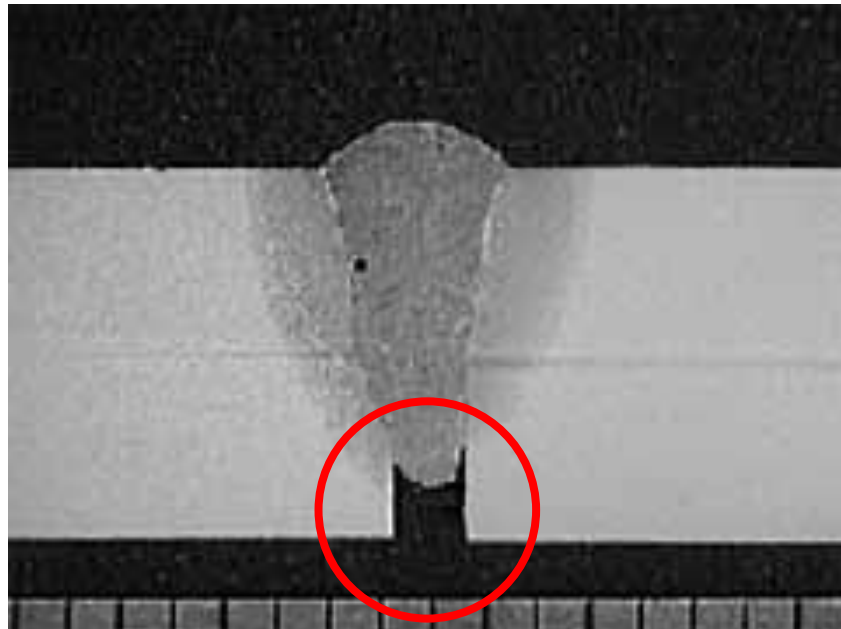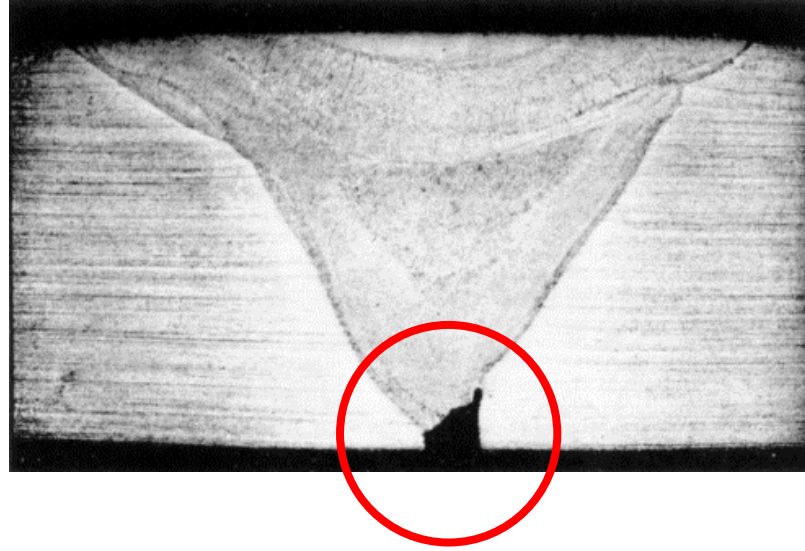


عیب‌های جوش

 (۲) نفوذ ناقص




عیب‌های جوش

(۲) نفوذ ناقص

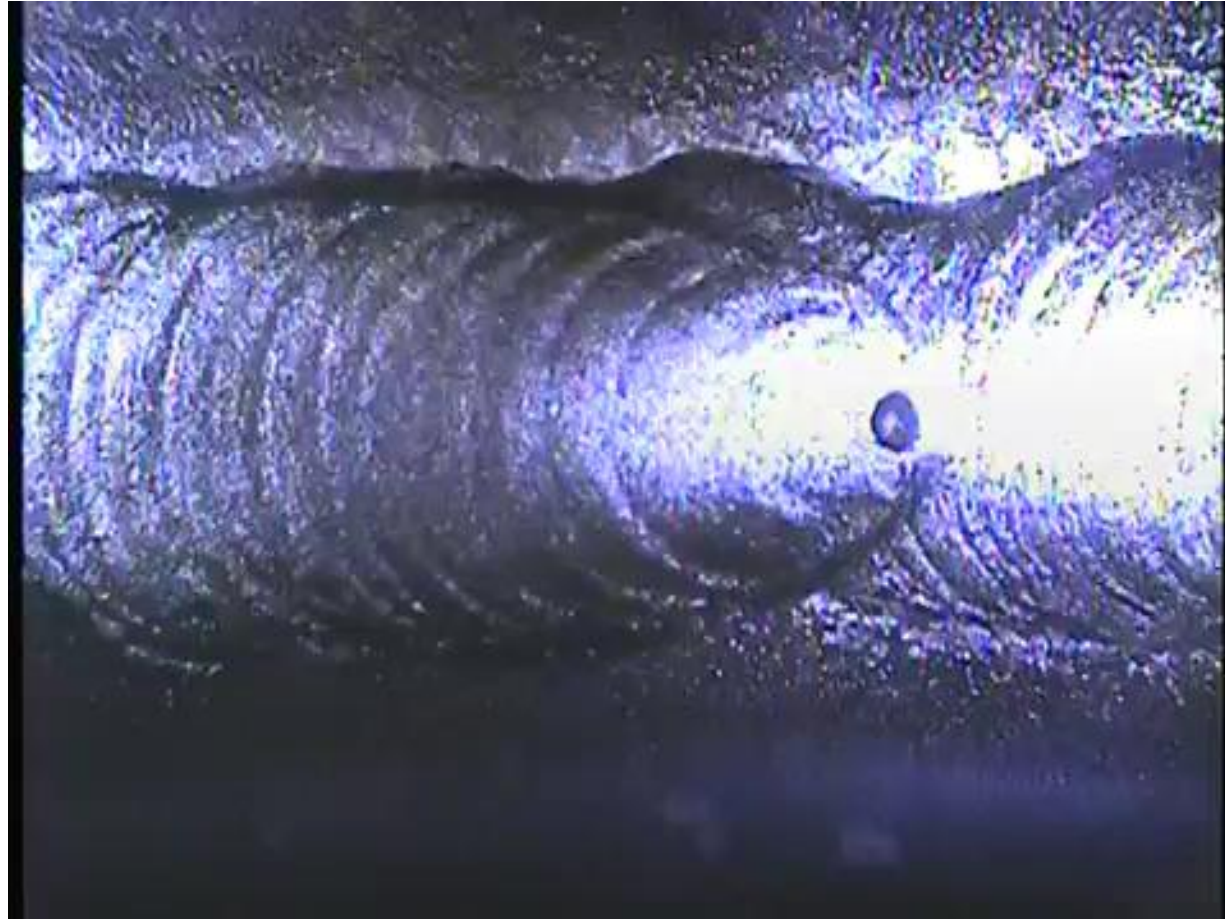

عیب‌های جوش

(۲) نفوذ ناقص

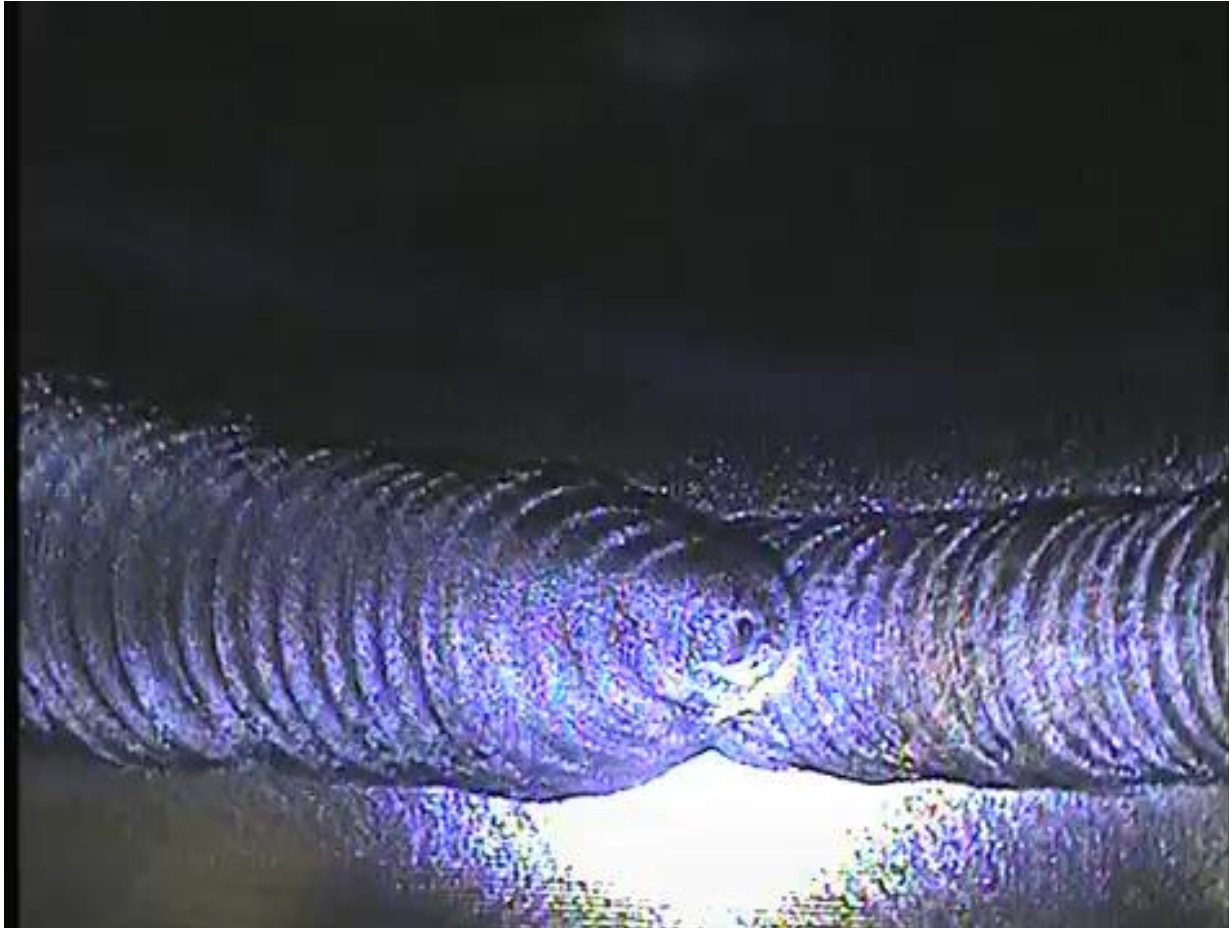

عیب‌های جوش

(۳) تخلخل (Porosity)

به تشکیل حفره‌های خالی و محبوس شدن گازها در فلز مذاب به هنگام سرد شدن و انجماد سریع تخلخل گفته می‌شود. تخلخل معمولاً به صورت سطحی است، اما در عمق جوش نیز بوجود می‌آید.

- سطح فلز پایه و پشت‌بند آلوده باشد. مثل روغن، غبار، لکه یا زنگ


- الکتروود نامرغوب (مثل الکتروود شکسته یا مرطوب)

- رطوبت بیش از حد در هنگام آماده سازی.

- عدم محافظت مناسب گاز و اختلاط آن با جوش.





- ریزش قطرات فلز و سرباره در ناحیه مذاب

- طول قوس خیلی زیاد.

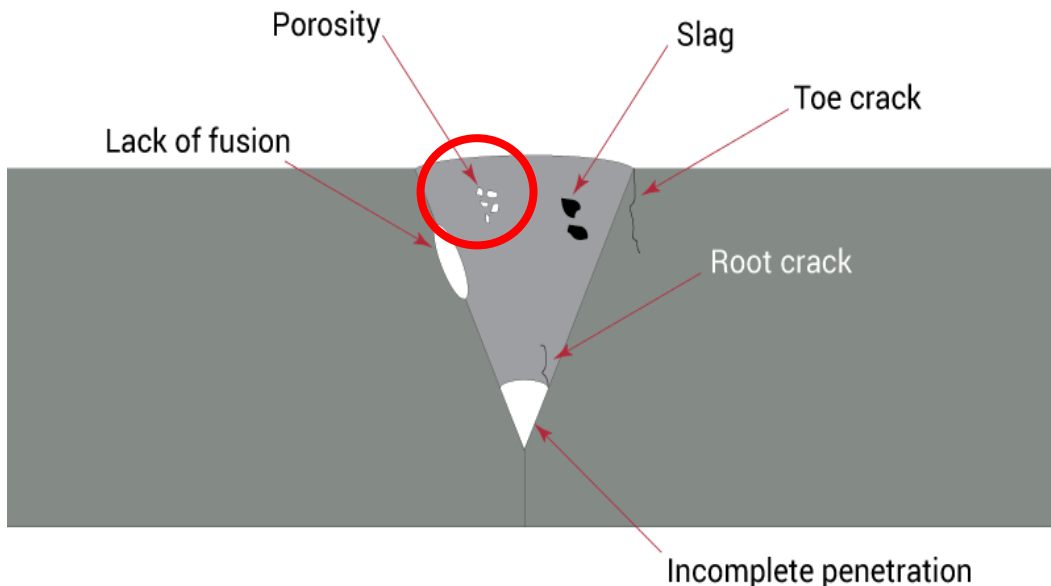




عیب‌های جوش

(۳) تخلخل (Porosity)

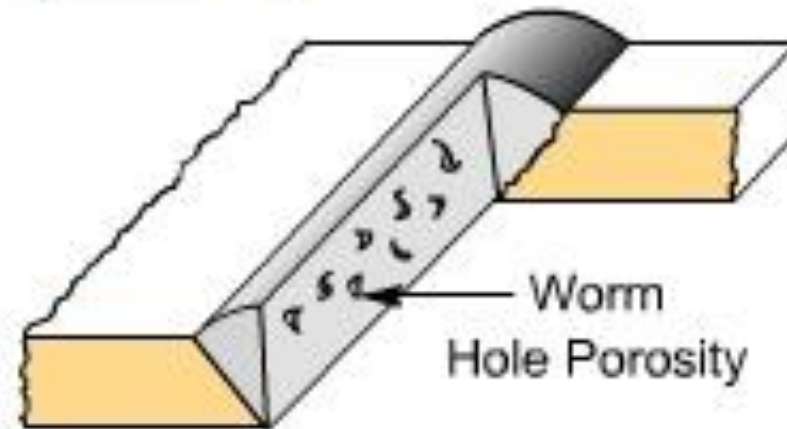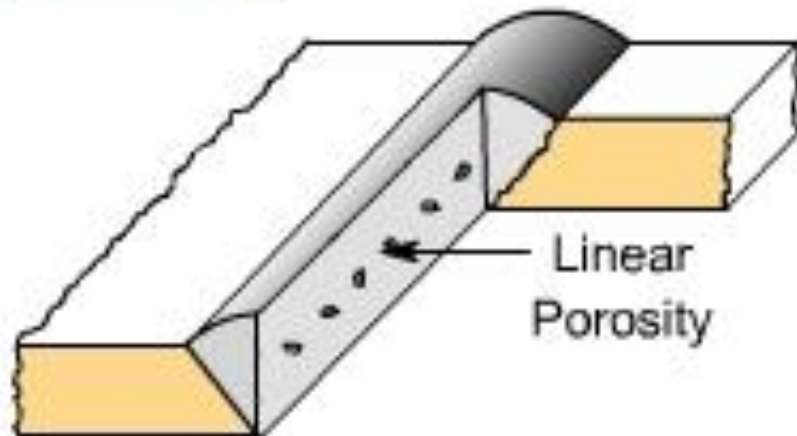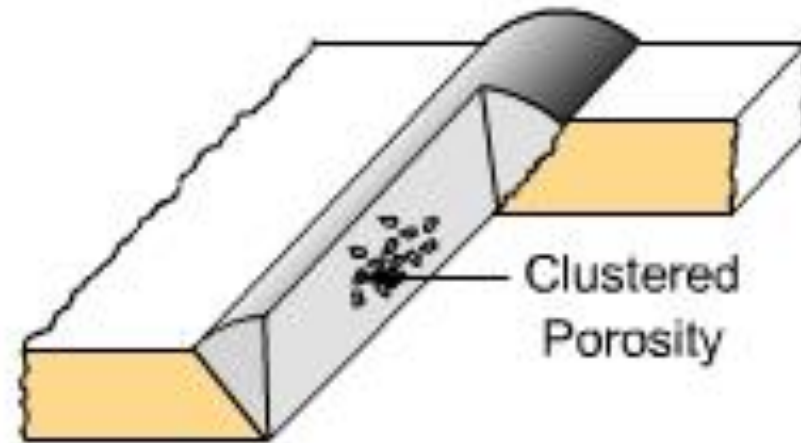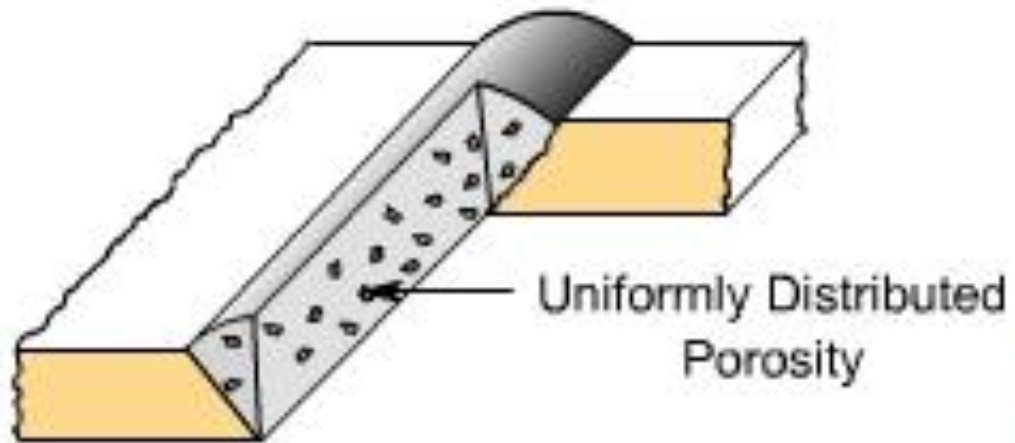

عیب‌های جوش




(۳) تخلخل (Porosity)

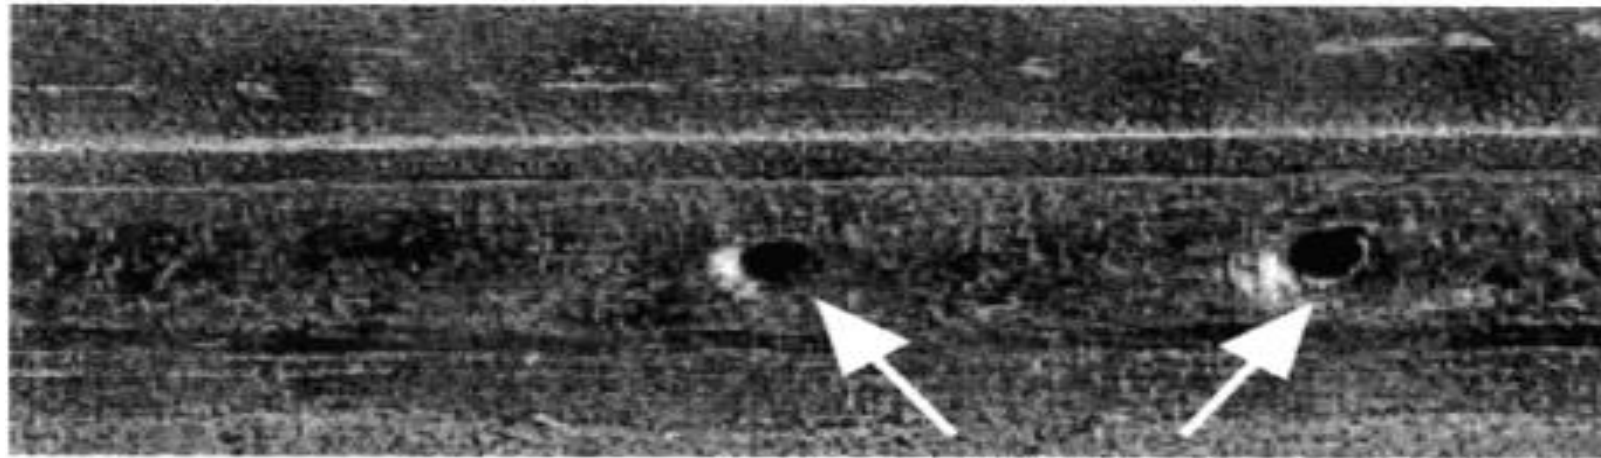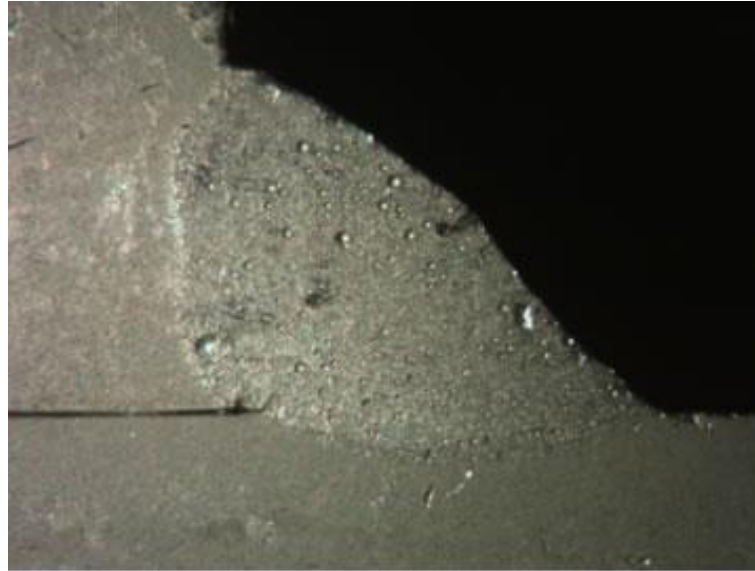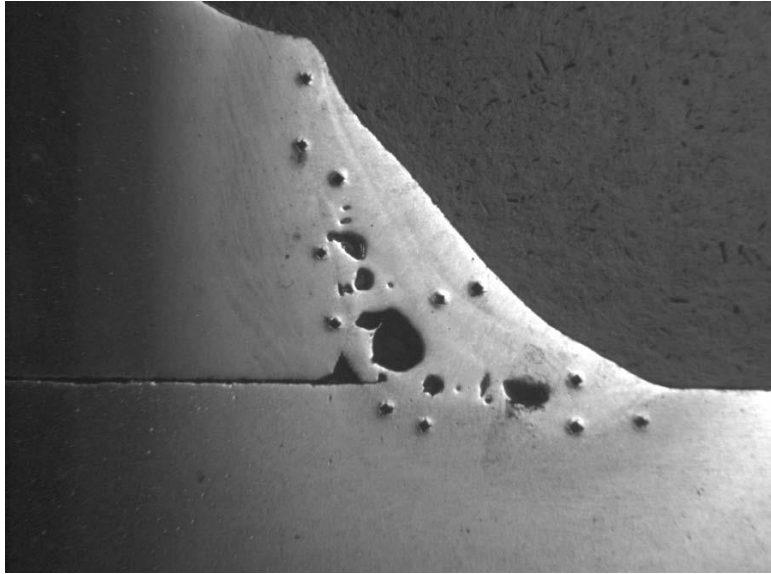

Porosity (pits) appeared in the surface of a weld bead

عیب‌های جوش


(۳) تخلخل (Porosity)

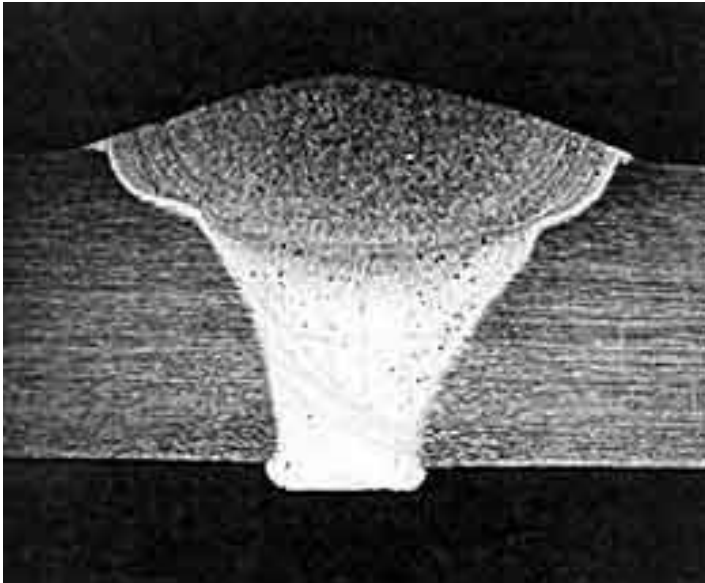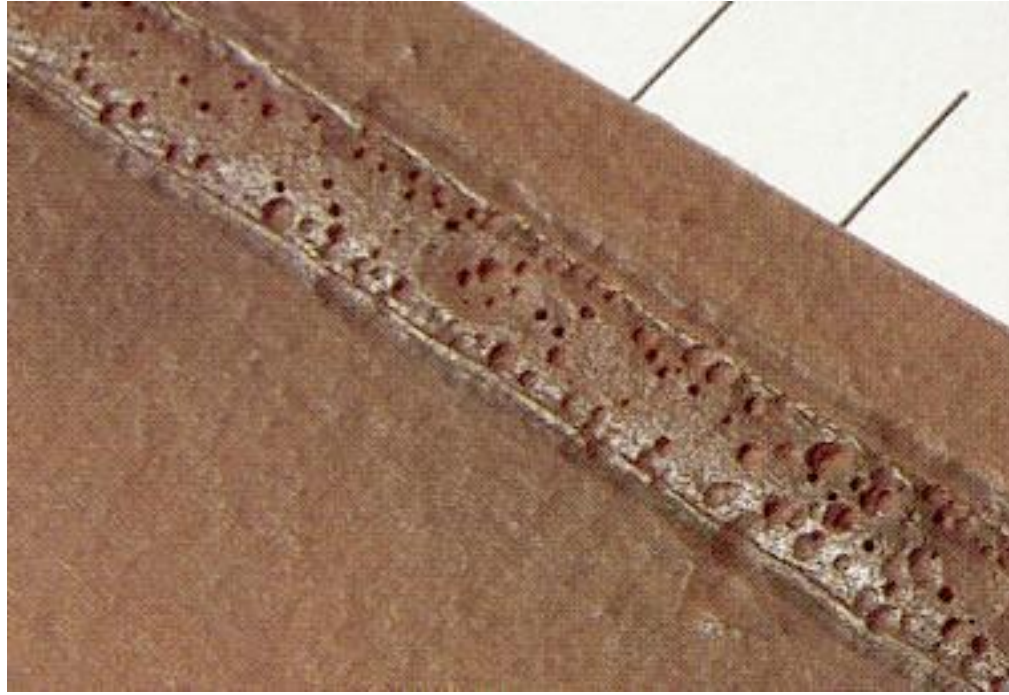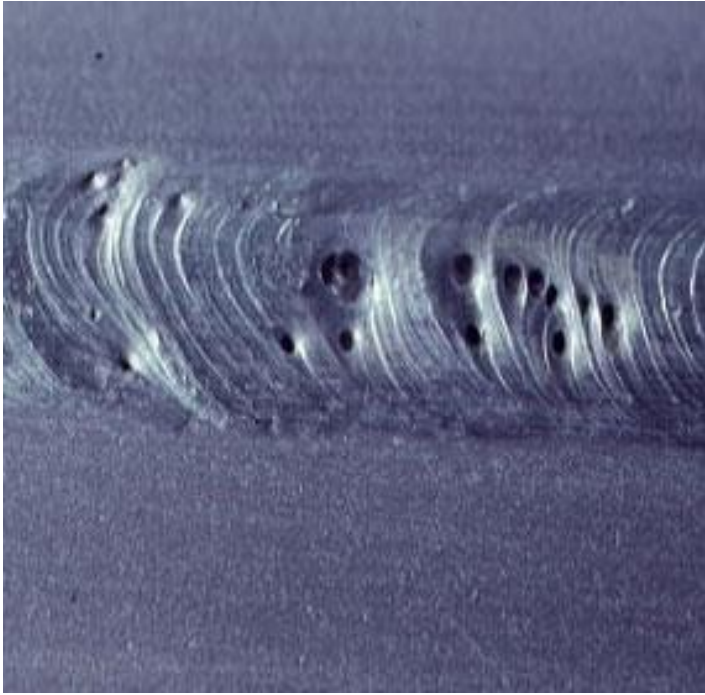

عیب‌های جوش

(۴) بریدگی کناره جوش (Undercut)

سوختگی کناره جوش و یا به عبارت دیگر وجود زبانه یا شکاف در اطراف منطقه جوش که به صورت منقطع یا پیوسته با عمق کم یا زیاد در سرتاسر مسیر جوش است را سوختگی یا بریدگی کناره جوش می‌نامند.

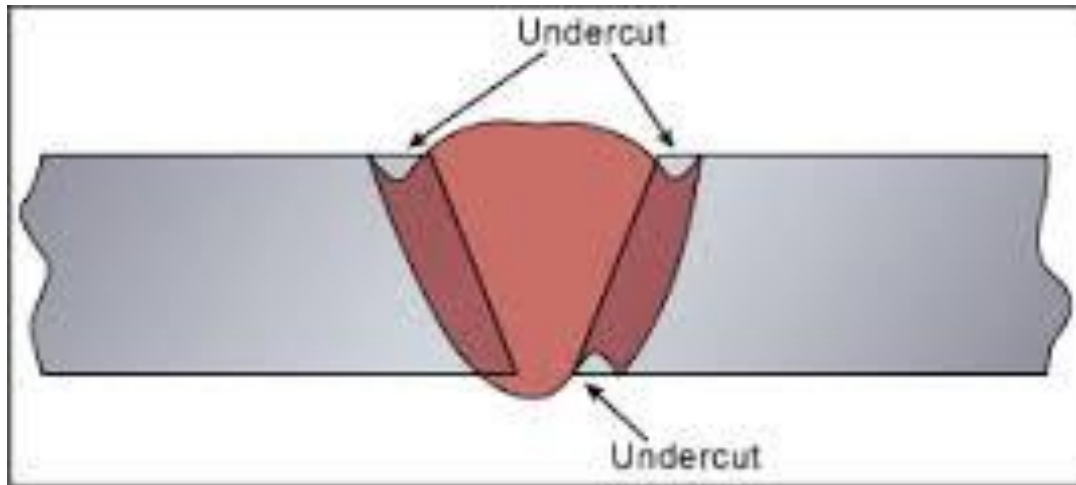

- استفاده از آمپر بالا (شدت جریان بیش از اندازه)
- بالا بودن طول قوس
- استفاده از الکترودهای قطور (نامناسب)
- حرکت موجی زیاد دست جوشکار
- متمایل بودن بیش از حد زاویه الکتروده به سطح ورق



عیب‌های جوش

(۴) بریدگی کناره جوش (Undercut)



عیب‌های جوش

(۴) بریدگی کناره جوش (Undercut)

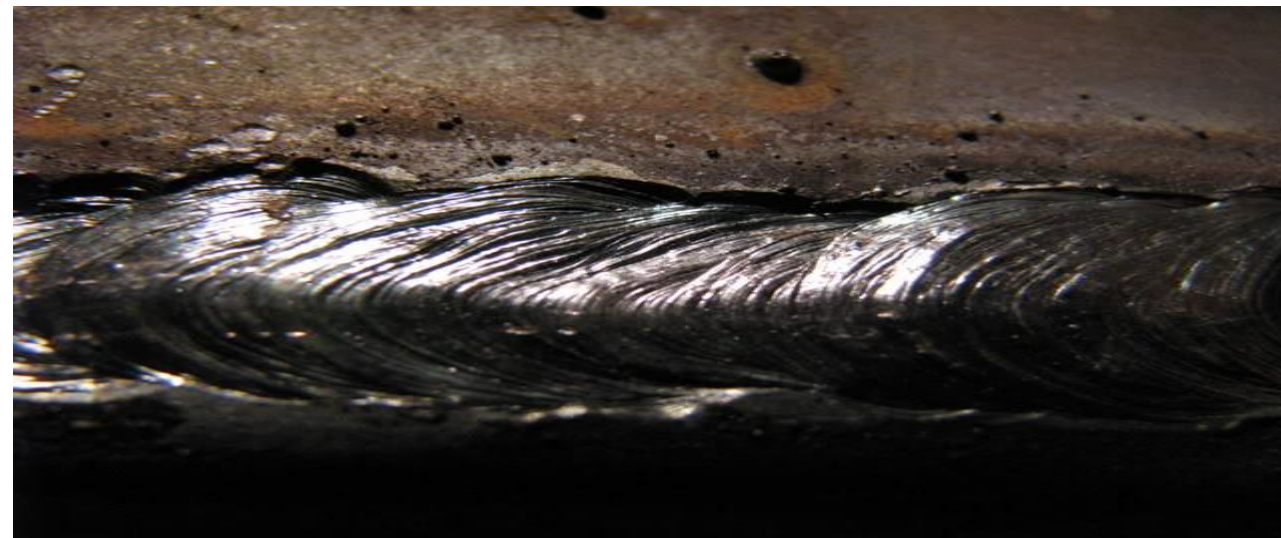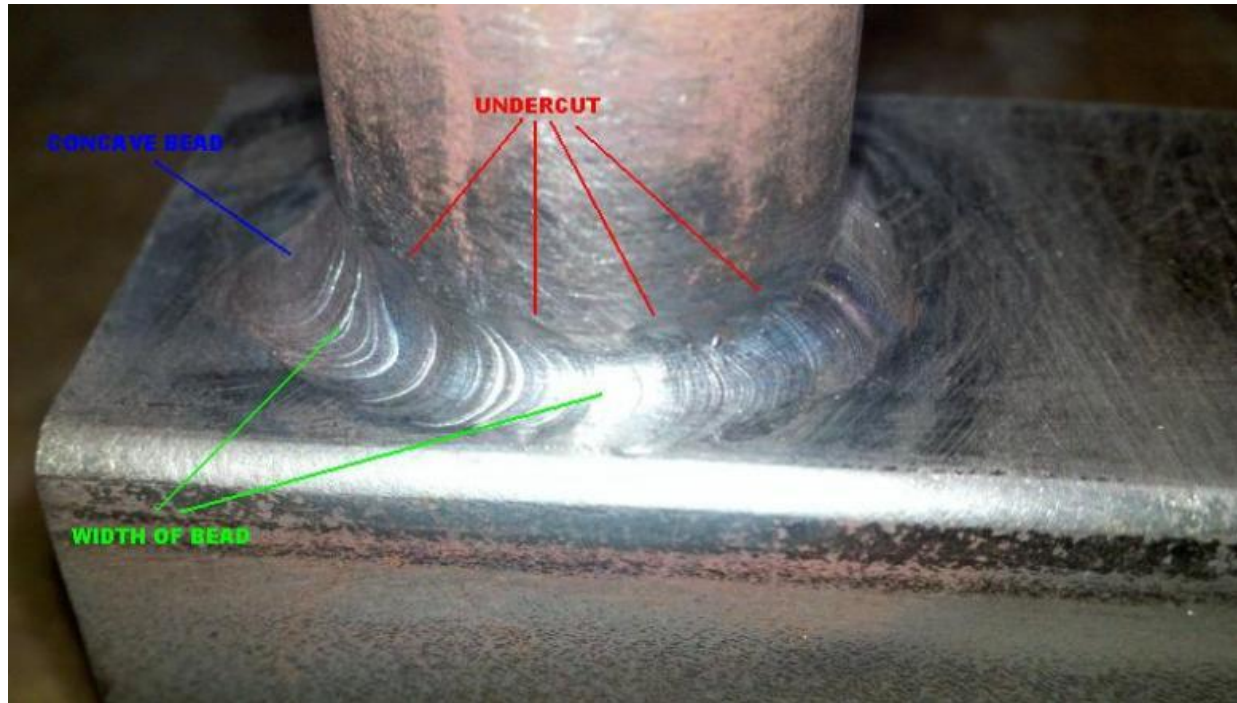

عیب‌های جوش

(۴) بریدگی کناره جوش (Undercut)


تأثیر سرعت حرکت جوشکار



عیب‌های جوش

(۵) ناخالصی‌های حبس شده (حبس سرباره – Slag Inclusion)

هر نوع ذرات غیرفلزی که در یک اتصال جوش بوجود بیاید را اصطلاحاً آخال می‌گویند. وجود چنین ذراتی در جوش به «حبس سرباره» معروف است، ولی دلیل آن صرفاً سرباره نبوده و ممکن است ناشی از واکنش شیمیایی گاز و فلز باشد.

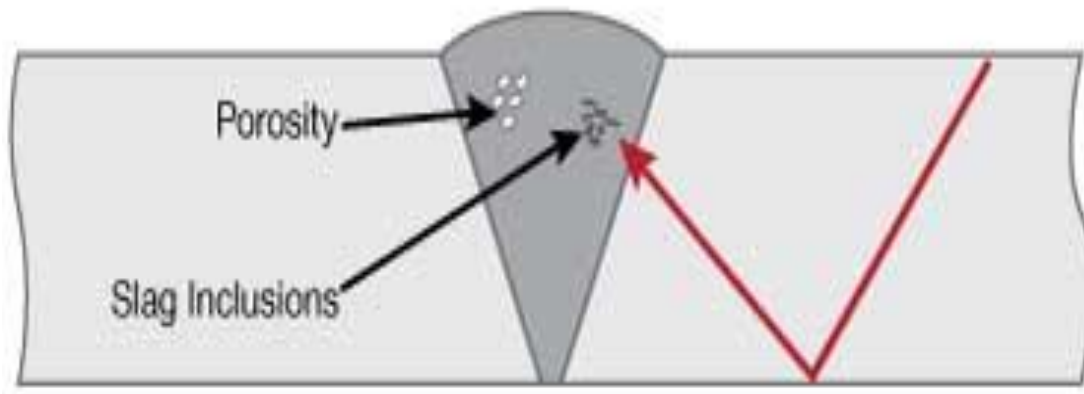


- پاک نشدن مناسب سرباره یا گل جوش پاس‌های قبل
- عدم استفاده از آمپرهای مناسب
- آماده‌سازی نامناسب قطعه برای جوشکاری
- ریخته شدن پوسته شکسته شده‌ی الکتروود به داخل ذوب
- ورود هوا در اثر سهل انگاری جوشکار در حرکات نامناسب الکتروود

عیب‌های جوش

(۶) سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه (Overlap)


لوچه یا سر رفتن مذاب عبارت است از جاری شدن فلز جوش روی فلز پایه بدون ذوب نمودن کامل آن که در اثر بکار گیری تکنیک نامناسب جوشکاری ایجاد می‌شود. در اثر ذوب سریع فلز الکتروود و مقدار زیاد آن، ماده مذاب بر روی فلز پایه که هنوز به اندازه کافی گرم نشده می‌ریزد.

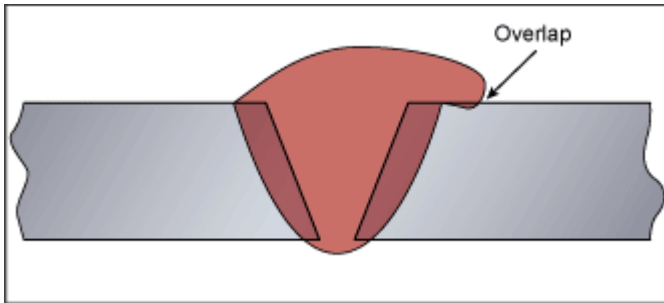

- سرعت حرکت نادرست جوشکار (سرعت کم)
- جوشکاری با زاویه نامناسب الکتروود نسبت به قطعه کار
- استفاده از الکتروود با قطر بالا
- آلوده و کثیف بودن سطوح قطعات به طوریکه مانع از ذوب فلز در زیر آلودگی شوند.

عیب‌های جوش

(۶) سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه (Overlap)

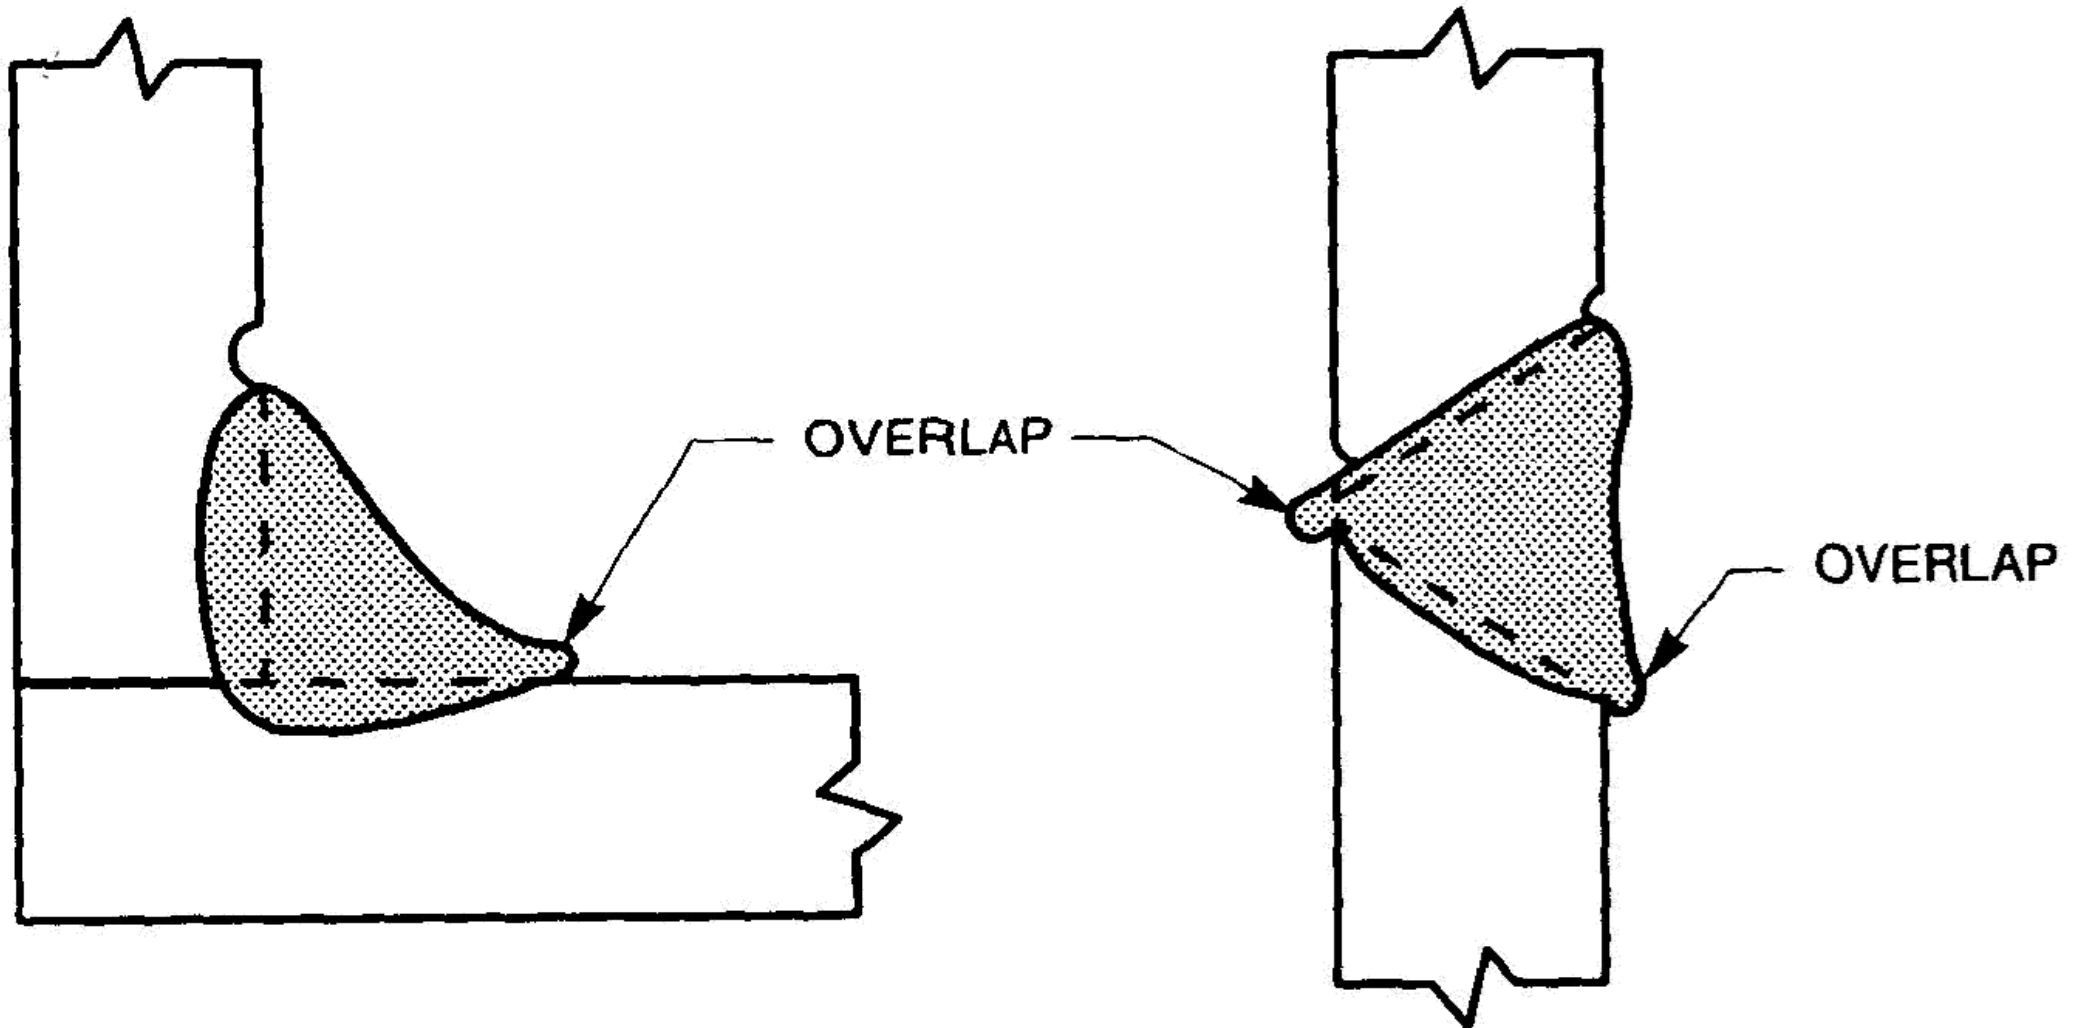

عیب‌های جوش

(۶) سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوجه (Overlap)




عیب‌های جوش

(۷) گرده اضافی در جوش (Excess Weld)

فلز جوش اضافه بر مقدار مورد نیاز برای پر کردن درز اتصال را گرده اضافی جوش می‌نامند. مشکل اصلی گرده جوش، امکان ایجاد گوشه‌های تیز در نواحی پنجه جوش است که با افزایش ارتفاع گرده، حساسیت بیشتری در این ناحیه ایجاد می‌شود.

گرده اضافی می‌تواند در پاس ریشه و یا پاس نهایی اتفاق بیافتد.

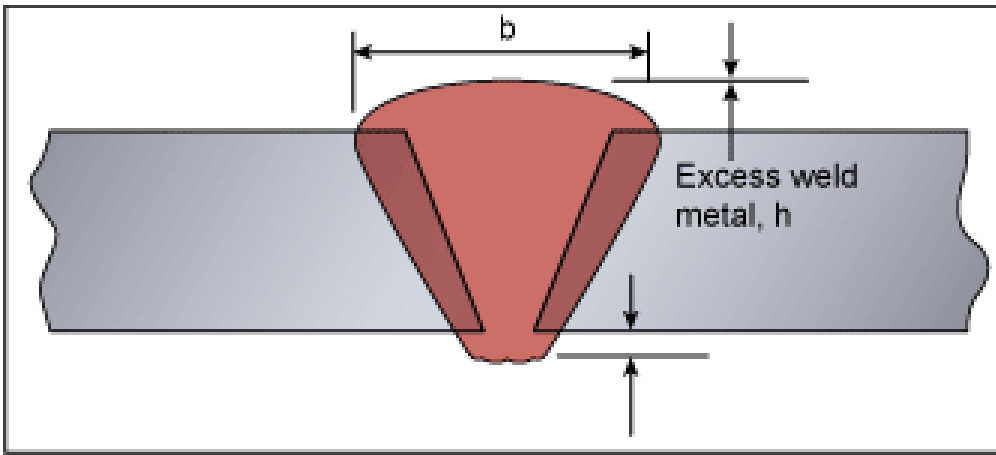

- به کار نبردن دقت لازم
- استفاده از الکتروود با قطر نامناسب (قطر بزرگتر از مورد نیاز)
- مسلط نبودن جوشکار به حرکت دست

عیب‌های جوش

(۷) گرده اضافی در جوش (Excess Weld)



عیب‌های جوش


(۸) لکه جوش (Arc Strike) – فلاش سرگردان (Stray Flash)

لکه جوش در اثر روشن کردن قوس روی سطح فلز پایه، خارج از درز اتصال به وجود می‌آید که در اثر آن، مناطق کوچکی روی سطح فلز پایه به طور سطحی ذوب شده و سریعاً سرد می‌گردد. لکه قوس قابل پذیرش نیست و وجود آن باعث ترک در فلز پایه می‌گردد.

- الکتروود به طور ناخواسته با فلز پایه برخورد نماید.
- نگه‌دارنده الکتروود که از عایق خوبی برخوردار نیست، قطعه کار را لمس کند.
- برای روشن کردن قوس از نقطه‌ای خارج از درز اتصال استفاده شود.

عیب‌های جوش


(۸) لکه جوش (Arc Strike) – فلاش سرگردان (Stray Flash)

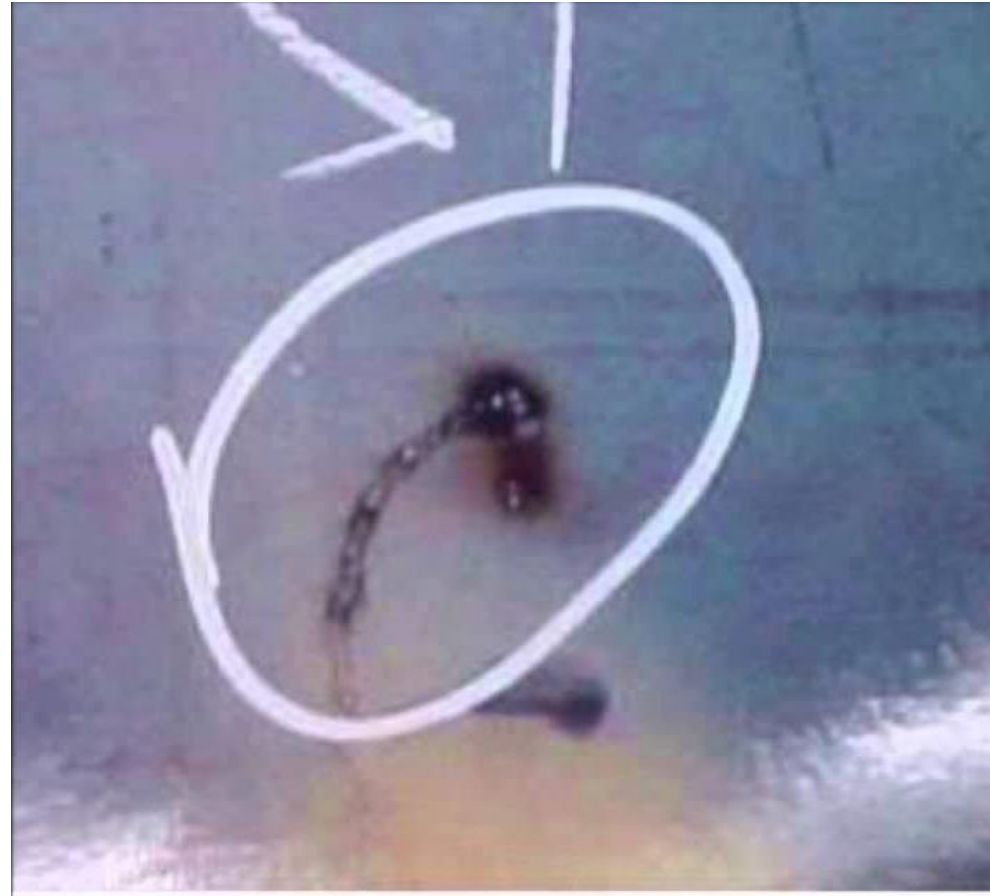

عیب‌های جوش

(۹) عدم پرشدگی شیار (Under Fill or Incompletely Filled Groove)




این عیب سطحی در اثر کمبود رسوب فلز جوش در مقطع جوش شیار رخ می‌دهد، به عبارتی عدم پر شدگی شیار، زمانی ایجاد می‌شود که فلز پرکننده رسوب داده شده جهت پر کردن شیار، کافی نباشد.

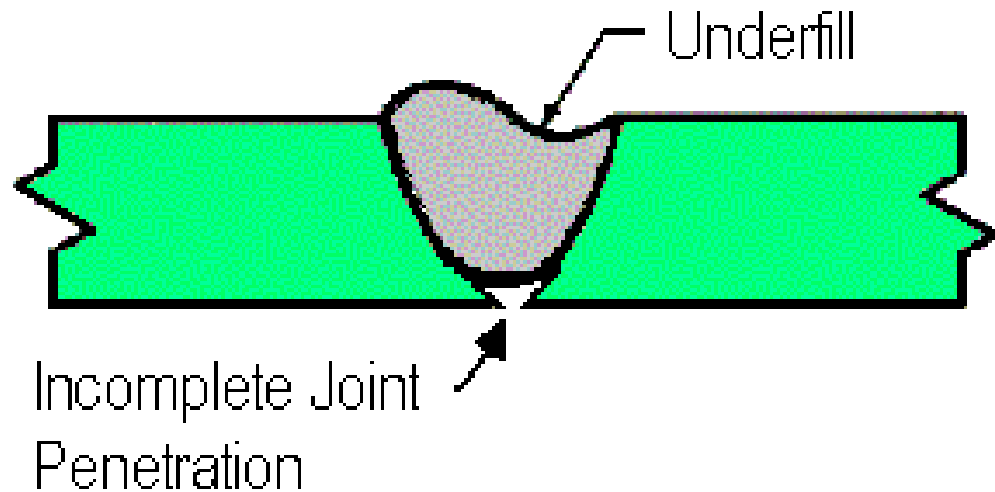

- ناکافی بودن فلز جوش وارد شده به حوضچه مذاب
- استفاده از الکتروود کوچکتر و سرعت زیاد جوشکار
- مناسب نبودن تکنیک جوشکاری


عیب‌های جوش

(۹) عدم پرشدگی شیار (Under Fill or Incompletely Filled Groove)

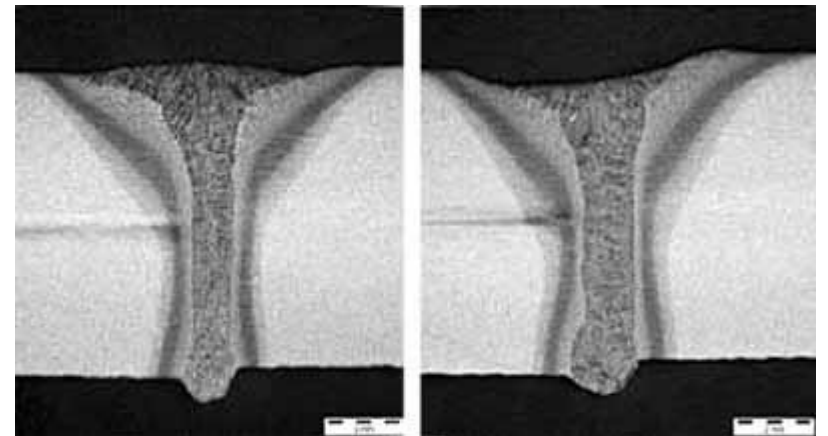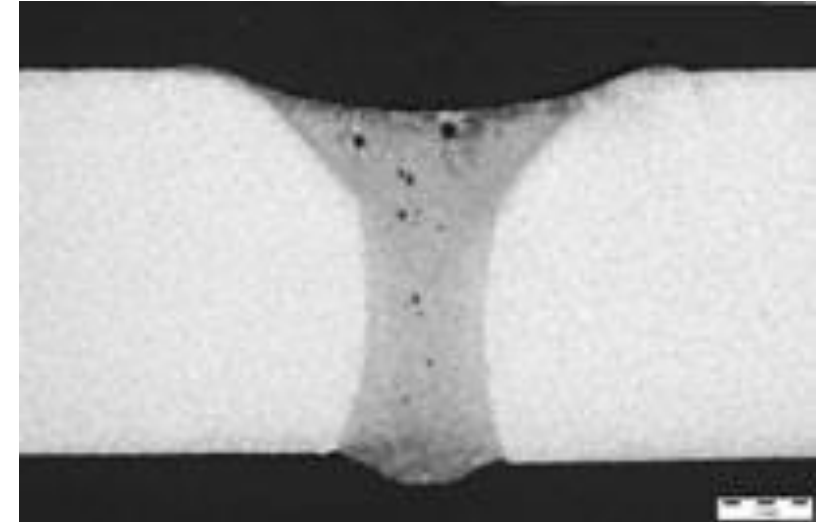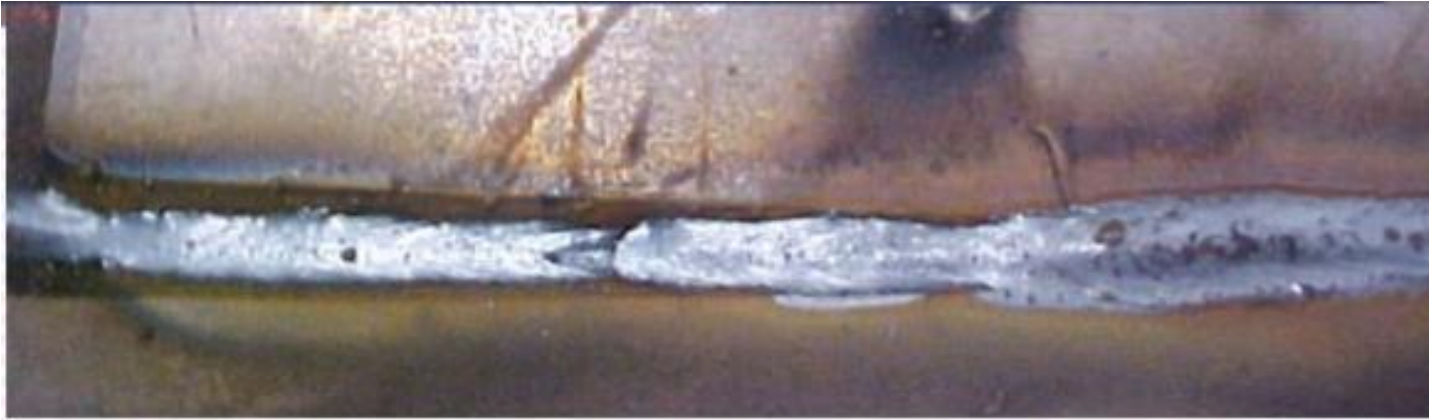

عیب‌های جوش

(۹) عدم پرشدگی شیار

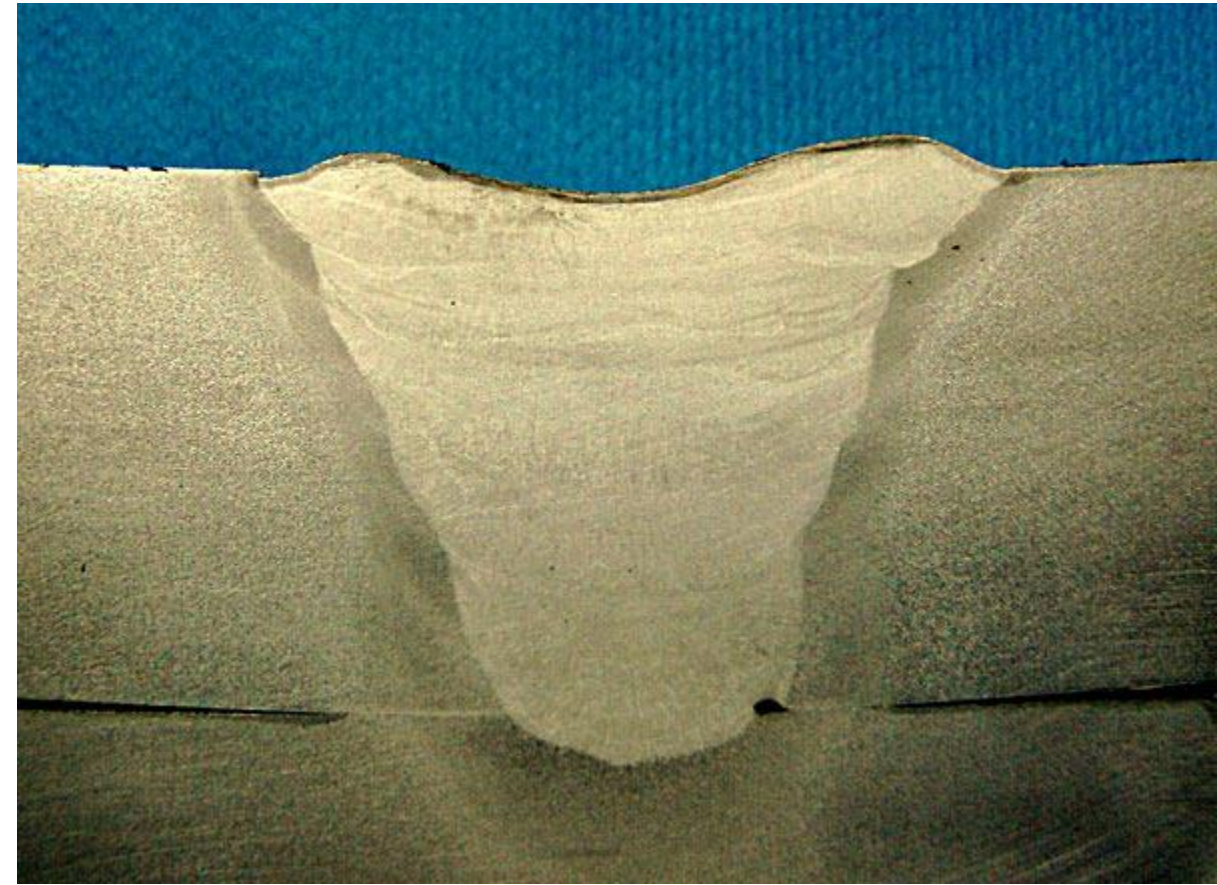

عیب‌های جوش

(۱۰) جرقه و پاشش (Spatter)

جرقه و پاشش عبارت است از ذرات فلزی که در حین جوشکاری ذوبی به اطراف پرتاب شده و به عنوان بخشی از فلز جوش محسوب نمی‌شوند..

- انرژی بیش از حد قوس
- طول بیش از حد قوس
- استفاده از الکتروود مرطوب
- وزش قوس (تغییر مسیر قوس در اثر بوجود آمدن میدان الکترومغناطیسی در اطراف قوس)


عیب‌های جوش

(۱۰) جرقه و پاشش (Spatter)



عیب‌های جوش

(۱۰) جرقه و پاشش

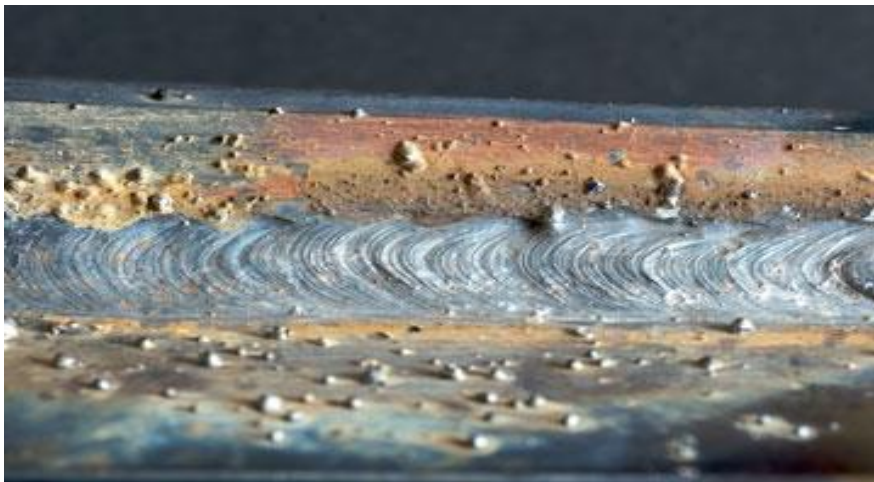

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

- **ترک خوردگی گرم:** در درجه حرارت زیاد و در خلال سرد شدن ناگهانی جوش پس از آنکه فلز جوش رسوب و شروع به انجماد نماید، اتفاق می‌افتد. اکثر ترک‌های جوشکاری ترک خوردگی گرم هستند.
- **ترک خوردگی سرد:** به ترک‌هایی اطلاق می‌شود که در دمای معمولی اتاق یا درجه حرارتی نزدیک به آن اتفاق می‌افتند. این ترک‌ها ممکن است ساعت‌ها و یا روزها بعد از سرد شدن جوش حادث شوند. وقوع ترک خوردگی سرد در فولاد در مقایسه با سایر فلزات، بیشتر است.
- **ترک‌های مویی:** از نوع ترک‌های سرد و گم هستند. این ترک‌ها به قدری ریز هستند که با چشم غیرمسلح قابل دیدن نیستند و برای اینکه قابل رویت باشند حداقل به ۱۰ مرتبه بزرگ‌نمایی نیاز دارند، این ترک‌ها معمولاً عمر مفید سازه‌های معمولی (تحت بارهای ایستا) را کاهش نمی‌دهند.

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

- **لکه قوس:** لکه‌هایی که از برخورد عامدانه یا تصادفی الکتروود با سطح کار به وجود می‌آید، حالتی آبله‌گونه روی سطح کار ایجاد می‌کند که ممکن است ترک‌های ریزی در اطراف آن ایجاد شود.
- **ترک طولی بریدگی:** اگر جوشکاری از لبه‌ی ورق شروع شده و روند آن به سمت داخل ورق باشد، یک ترک در طول لبه جوش در قسمت پنجه اتفاق خواهد افتاد. ترک‌ها ممکن است در نتیجه پدیده بریدگی جوش نیز اتفاق بیافتد.

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)


- علل اصلی ایجاد ترک در جوش:

- نفوذ هیدروژن
- نسبت عمق به عرض زیاد
- تعقر سطح جوش
- عدم پیش‌گرمایش مناسب درز جوش
- وجود چاله انتهای جوش پر نشده
- وجود رطوبت در الکتروود
- طرح نامناسب درز جوش

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

- ۱- ترک چاله جوشی
- ۲- ترک سطحی
- ۳- ترک در ناحیه تفتیده
- ۴- پارگی لایه‌ای
- ۵- ترک طولی
- ۶- ترک در پاس ریشه
- ۷- ترک در سطح پاس ریشه
- ۸- ترک گلوویی جوش
- ۹- ترک پنجه
- ۱۰- ترک عرضی
- ۱۱- ترک زیر سطح جوش
- ۱۲- ترک فصل مشترک جوش
- ۱۳- ترک فلز جوش

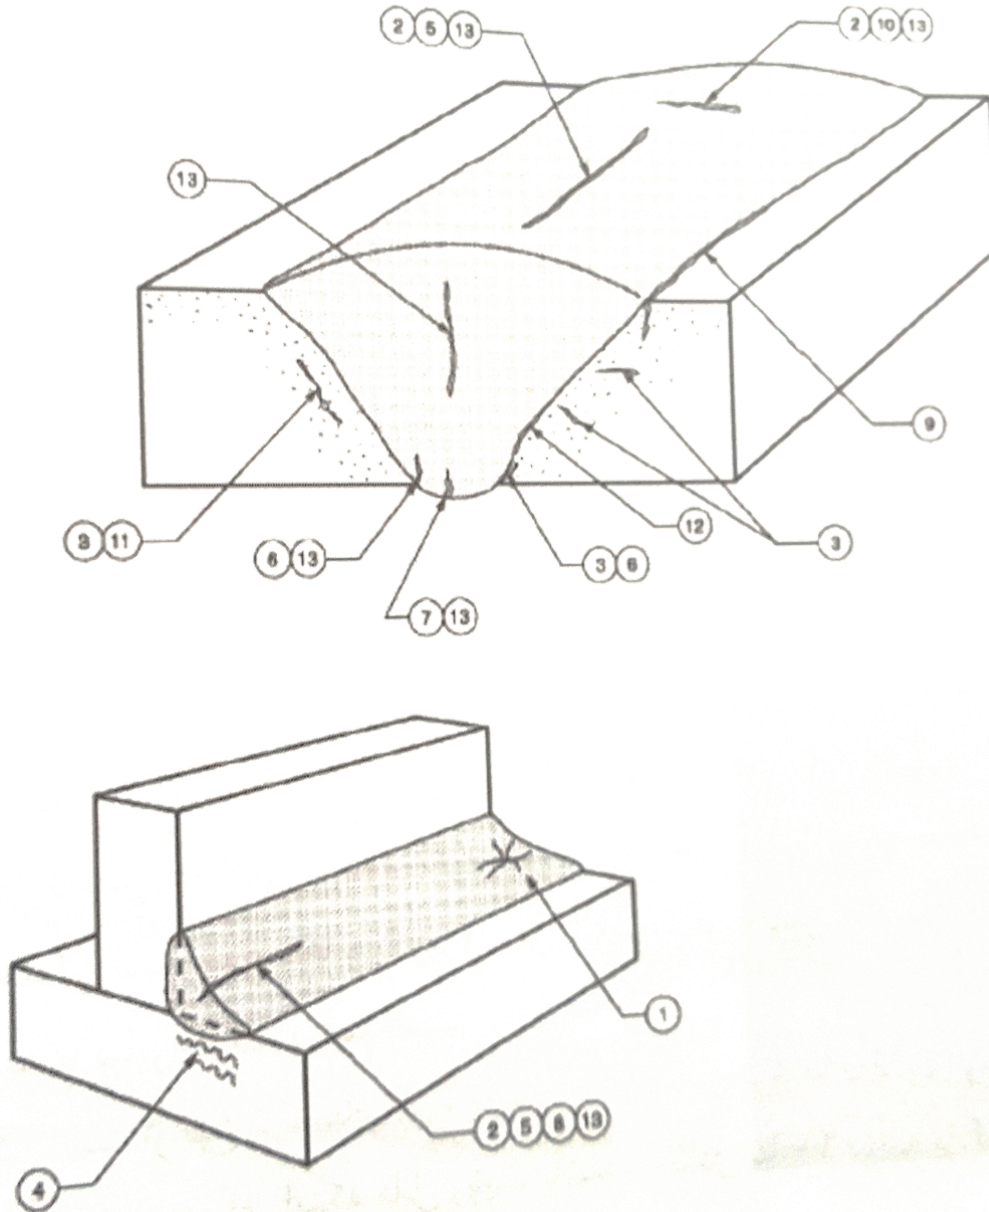

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

انواع ترک‌های محتمل در جوش بر اساس محل وقوع ترک و دلیل آن عبارتند از:

۱. وقوع ترک در نوار (زنجیره) جوش (به صورت ظاهری یا داخلی^۸)؛
۲. ترک در ناحیه‌ای از فلز پایه که تحت تأثیر دمای جوش، تغییر حالت متالورژیک می‌دهد. به این ناحیه، ناحیه تفتیده می‌گویند (ترک در زیر نوار جوش^۹)؛
۳. ترک در جوش در هنگام بهره‌برداری (ترک مقاومتی).

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

عواملی که باعث وقوع ترک در نوار جوش می‌شوند (به صورت ظاهری یا داخلی)

- ۱ - گیرداری درز که باعث به وجود آمدن تنش‌های انقباضی زیاد در جوش می‌شود.
- ۲ - هندسه مقطع نوار (زنجیره) جوش: با سرد شدن، جوش تمایل به انقباض پیدا می‌کند. جوش با سطح محدب در گلوی خود مصالح کافی برای مقابله با کشش‌های دو محوری را دارد. لیکن در نوار جوش با سطح مقعر، تنش‌های کششی عرضی قابل توجهی به وجود می‌آید که می‌تواند یک ترک طولی در زنجیره جوش به وجود آورد.
- در یک جوش با نفوذ زیاد که عمق آن بیش از عرضش باشد، در صورت گیرداری درز، وقوع ترک‌های داخلی محتمل می‌باشد.

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

- ۳ – میزان کربن و آلیاژها در فلز پایه. هرچه میزان کربن و آلیاژ در فلز پایه زیاد باشد، کاهش در شکل‌پذیری فلز جوش افزایش یافته و احتمال وقوع ترک بیشتر می‌شود.
- ۴ – دخول حفرات هیدروژن از روکش الکتروود در نوار جوش، باعث به وجود آمدن رطوبت در سطح فلز پایه شده و در نتیجه آلودگی این سطح می‌شود.
- ۵ – سرد شدن سریع جوش که آثار ۳ و ۴ را افزایش می‌دهد.

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

عواملی که باعث وقوع ترک در حوزه تأثیر حرارت (ناحیه تفتیده) در فلز پایه می‌شوند (ترک در زیر نوار جوش)

۱ - میزان کربن یا آلیاژ زیاد که باعث افزایش قابلیت سخت‌شدگی و کاهش شکل‌پذیری حوزه تأثیر حرارت می‌شوند. (در فولادی که قابلیت سخت‌شدگی ندارد، امکان وقوع ترک زیر نوار جوش وجود ندارد).

۲ - تردی هیدروژنی^{۱۱} ناحیه ذوب‌شده به علت دخول هیدروژن از فلز جوش.

۳ - سرعت سرد شدن که بر هریک از دو عامل ۱ و ۲ مؤثر است.

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

عواملی که باعث وقوع ترک در جوش در هنگام بهره‌برداری می‌شوند (ترک مقاومتی) تحت شرایط بهره‌برداری، جوش ترک^{۱۲} نمی‌خورد، لیکن در صورتی که به‌خوبی طرح نشده باشد، وقوع ترک مقاومتی در آن امکانپذیر است. وقوع دو نوع خرابی در جوش در هنگام بهره‌برداری محتمل است و باید توسط طراح مدنظر قرار گیرد:

- ۱ - تردی ناشی از زخم^{۱۳} که باعث شکست^{۱۴} جوش یا فلز پایه در حوزه تأثیر حرارتی، تحت بارهای ضربه‌ای بزرگ در درجه حرارت پایین می‌گردد.
- ۲ - ترک خستگی به‌علت اثر زخم ناشی از هندسه نامناسب درز. این نوع شکست تحت بارهای متناوب با تکرار و دامنه بزرگ به‌وجود می‌آید.

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

عواملی که باید کنترل گردند

۱. شکل نوار (زنجیره): سطح نوار جوش باید قدری محدب بوده و دارای نسبت عرض به عمق مناسب باشد. این مسئله باید در جوش‌های یک پاسه و جوش ریشه در جوش‌های چند پاسه مورد توجه قرار گیرد.

۲. گیرداری درز: در هنگام طراحی و اجرا باید گیرداری درز را به حداقل رساند.

۳. میزان کربن و آلیاژها: در هنگام انتخاب نوع فولاد باید دقت گردد که موازنه‌ای بین هزینه فولاد و هزینه جوش برقرار گردد. انتخاب فولادهای پرمقاومت هرچند که باعث کاهش هزینه فولاد می‌گردد،

عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

لیکن به علت وجود میزان کربن زیاد و یا آلیاژها، و به خصوص عناصری مثل سولفور یا فسفر، که تأثیر منفی بر کیفیت جوش دارند، افزایش قابل توجهی در هزینه جوشکاری وجود خواهد داشت. این دو هزینه باید قابل موازنه باشند.

۴. دخول هیدروژن: برای جلوگیری از دخول حباب‌های هیدروژن، از مصالح جوش کم‌هیدروژن استفاده گردد.


عیب‌های جوش


(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

۵. **حرارت ورودی :** باید کل حرارت ورودی کنترل گردد. این حرارت شامل پیش‌گرمایش، حرارت القایی به واسطه جوشکاری، گرمایش در حد فاصل پاس‌های مختلف، و پس‌گرمایش به منظور جلوگیری از سرد شدن سریع می‌باشد. حرارت القایی کمتر، باعث کاهش تنش‌های انقباضی، و کاهش سرعت سرد شدن که از تردی زیاد حوزه تأثیر حرارت^{۱۵} می‌کاهد، می‌گردد. این دو عامل از عوامل مهم بروز ترک در جوش می‌باشند.



عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

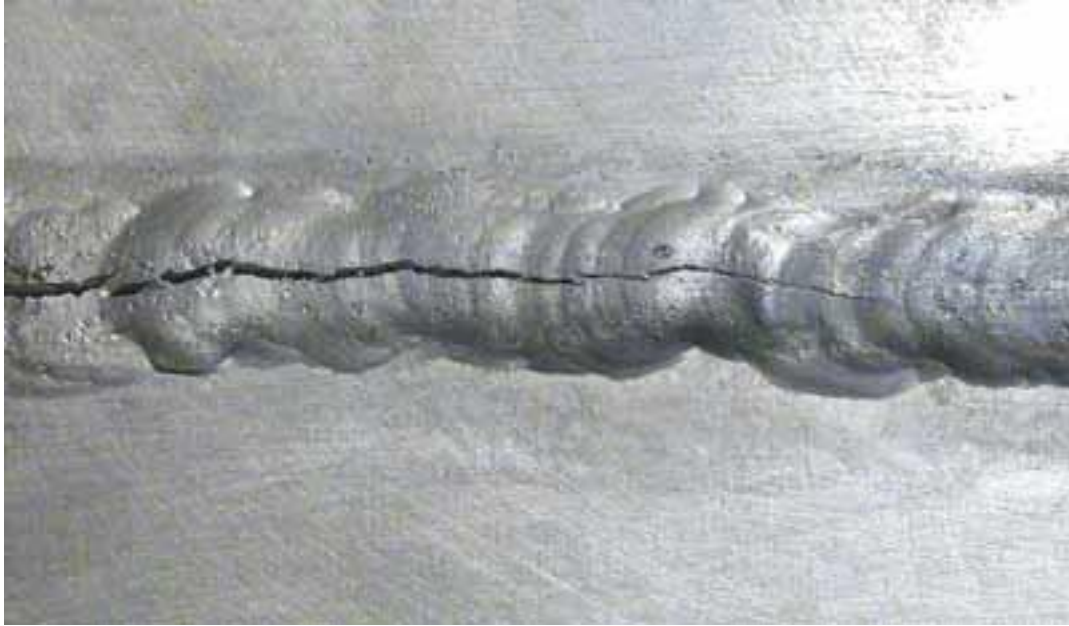


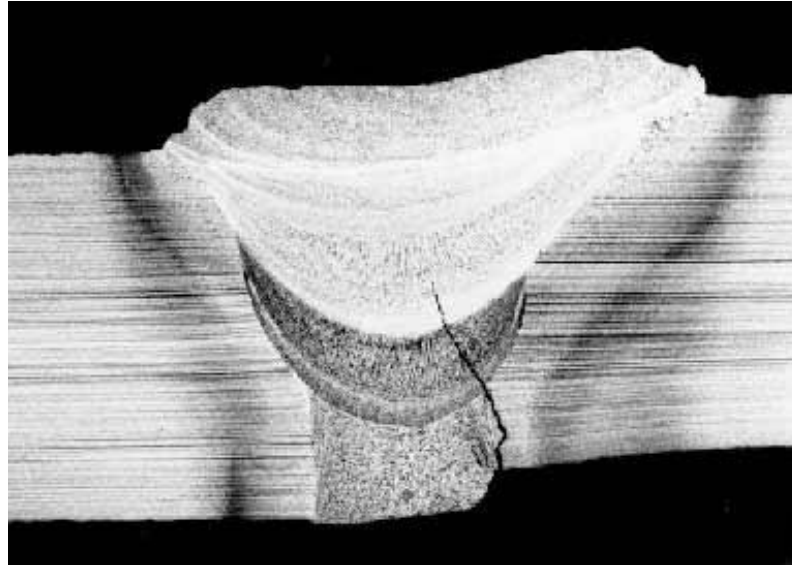


عیب‌های جوش
(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

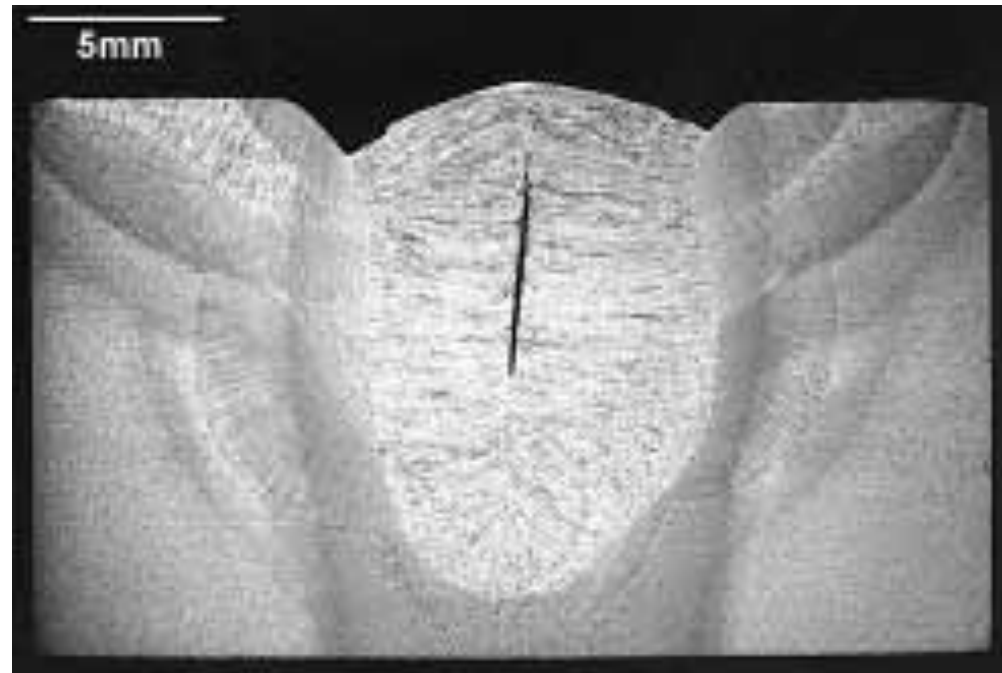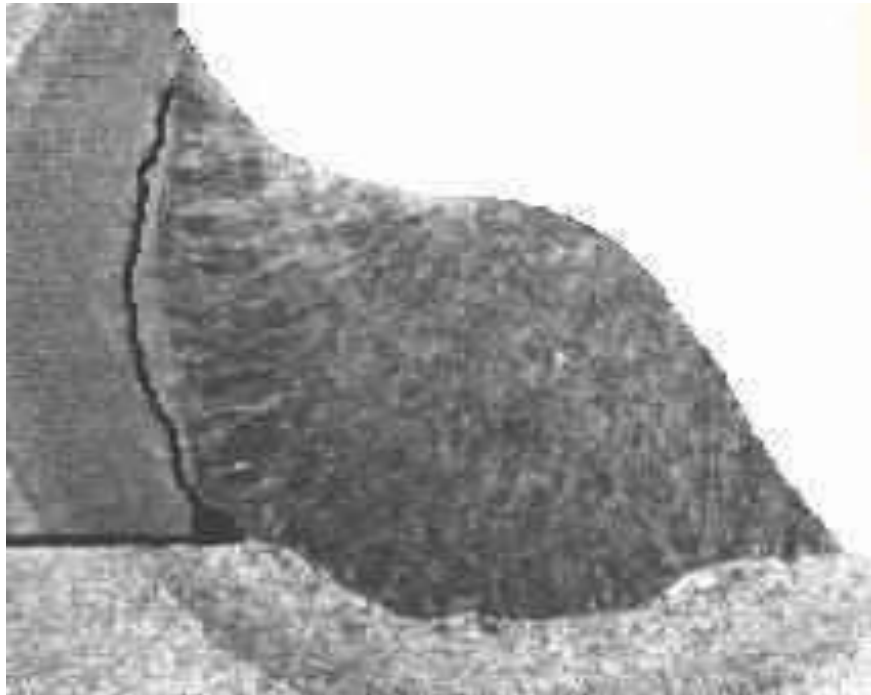



عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

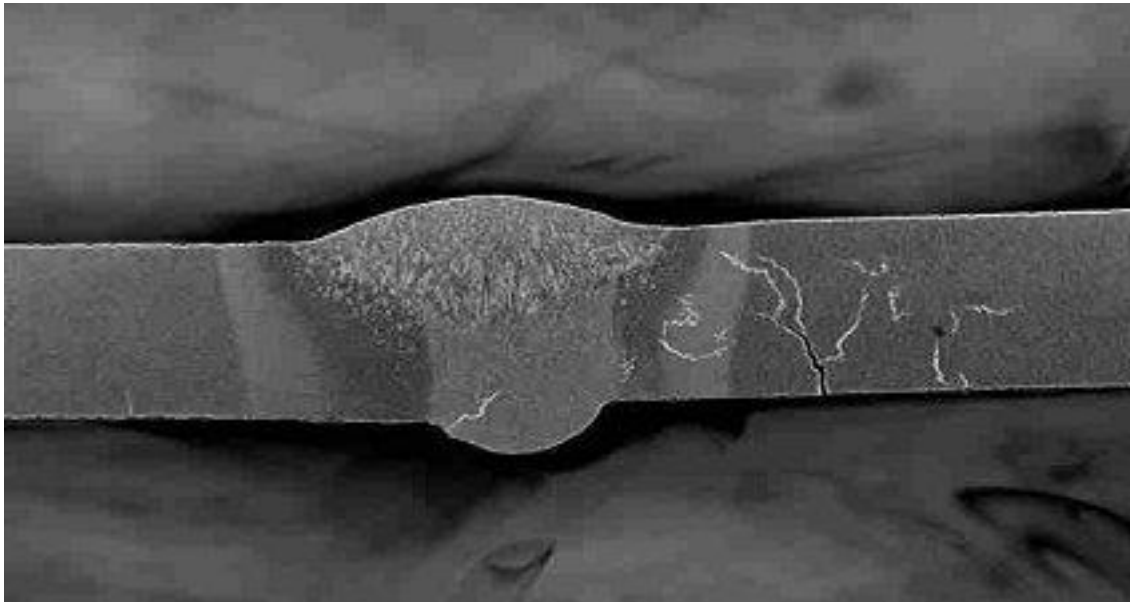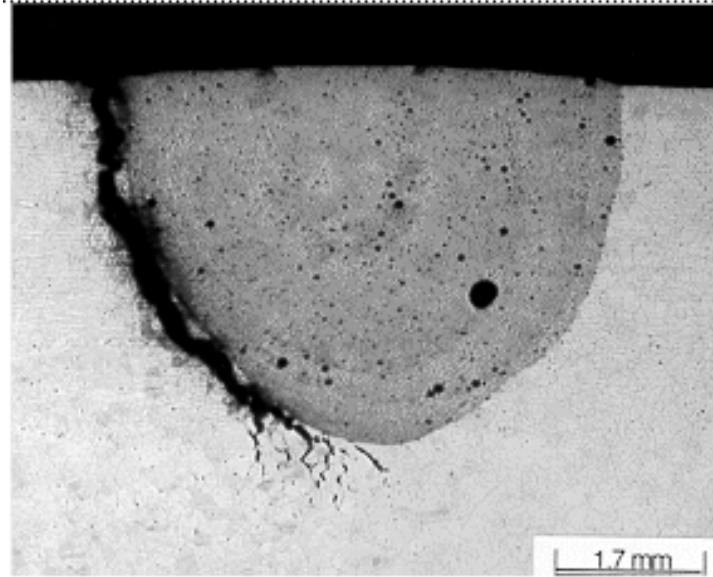


عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

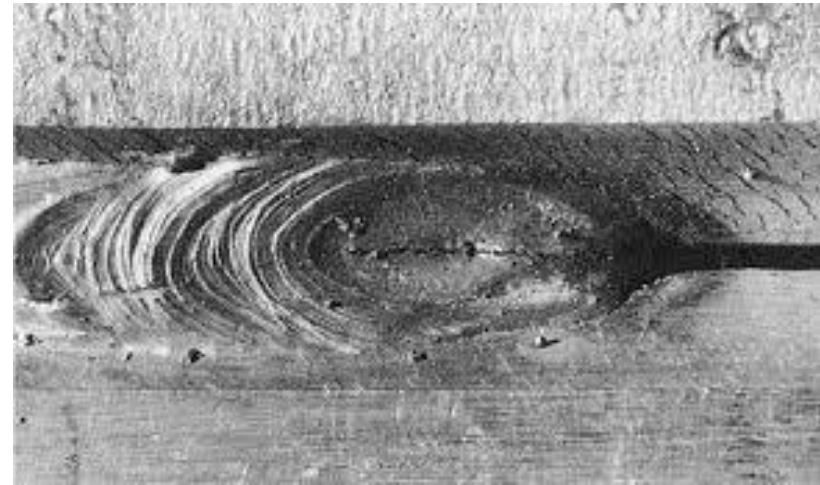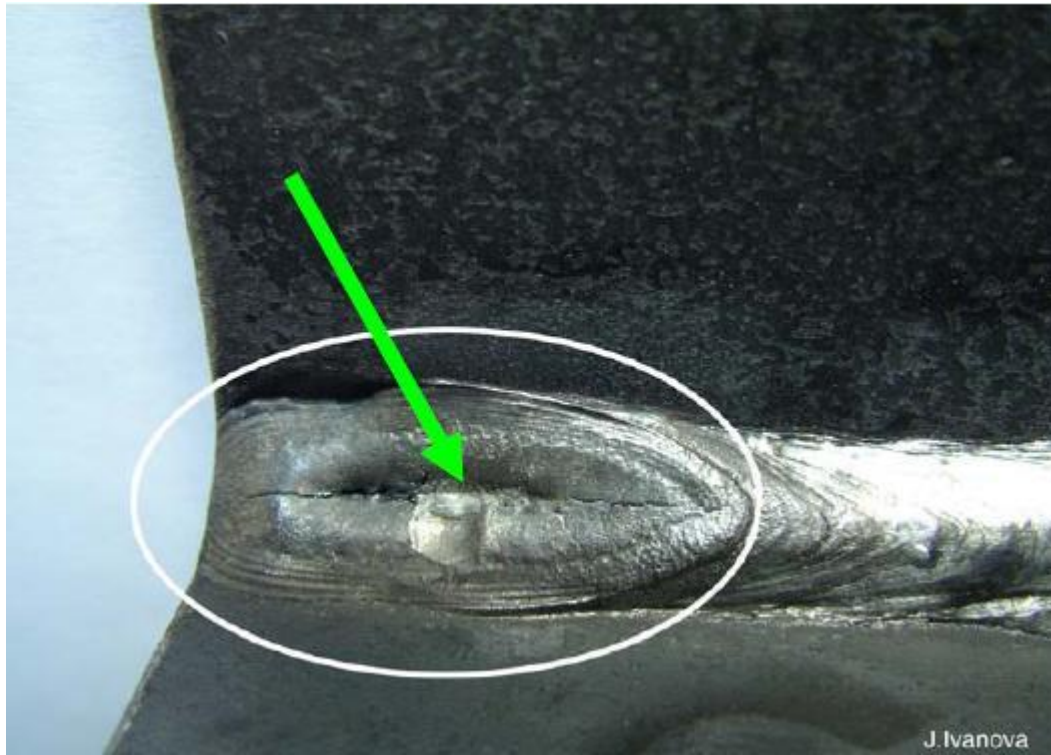

عیب‌های جوش

 (۱۱) ترک در جوش (Cracks)



عیب‌های جوش

(۱۱) ترک در جوش (Cracks)

