

به نام خدا



مرکز دانلود رایگان  
مهندسی متالورژی و مواد

[www.Iran-mavad.com](http://www.Iran-mavad.com)



# میل‌نگ



## Crankshaft

Introduction & Manufacturing methods

تهیه و تنظیم:

محسن آزاده- نیما بابایی- اشکان سزا- محسن محوی- محمدحسین یاری

## فهرست مطالب

۲	بخش اول: معرفی میل لنگ .....
۲	میل لنگ چیست؟ .....
۳	ساختمان میل لنگ .....
۴	عملکرد میل لنگ .....
۵	انواع میل لنگ‌ها .....
۵	روغن کاری میل لنگ .....
۵	لنگ گیری میل لنگ .....
۶	ارتعاش گیر یا ضربه گیر میل لنگ .....
۸	بخش دوم: تحلیل نیروهای وارد بر میل لنگ .....
۱۲	بخش سوم: روش‌های تولید میل لنگ .....
۱۲	فورجینگ .....
۱۹	ریخته گری .....
۱۹	ریخته گری با ماسه‌ی تر .....
۲۴	ریخته گری پوسته‌ای .....
۲۹	ریخته گری با فوم از بین رونده .....
۳۲	بیلت (ماشین کاری) .....
۳۵	بخش چهارم: مقایسه‌ی روش‌های تولید .....
۴۰	بخش پنجم: آلیاژهای تولید میل لنگ .....
۴۱	فولاد منگنز- مولیبدن .....
۴۱	فولاد کروم (۱٪)- مولیبدن .....
۴۱	فولاد نیکل (۲.۵٪)- کروم- مولیبدن .....
۴۱	فولاد کروم (۳٪)- مولیبدن .....
۴۲	چدن‌های گره دار (نودولار) .....

## بخش اول

### معرفی میل لنگ

#### ۱-۱ میل لنگ (Crankshaft) چیست؟

میل لنگ دارای شکل فضایی خاصی است که با توجه به تعداد لنگ‌هایش با یکدیگر تفاوت می‌کنند. ساده‌ترین میل لنگ، میل لنگ یک موتور تک سیلندر است. که دارای یک لنگ در وسط و دو تکیه گاه در طرفین است.

#### ریشه لغوی

میل لنگ یک کلمه فارسی است و بیانگر میله‌ای است که از حالت ضخم خارج شده است. معنای کاربردی میل لنگ عبارتست از یکی از قطعات موتور که باعث می‌شود قدرت چرخشی تولید شود.

برای آنکه تصویری از شکل فضایی میل لنگ داشته باشید. یک فیلتر دستی را تصور کنید. که قسمت دستگیره آن همان لنگ و طرفین آن (که در یک راستا قرار داند) تکیه گاه‌های میل لنگ می‌باشند. تعداد لنگ‌های میل لنگ متناسب با تعداد سیلندره‌های یک موتور است. بدین شکل که پیستون قرار گرفته در داخل هر سیلندر به یکی از لنگ‌های میل لنگ متصل می‌گردد. البته این حالت در موتورهای پیستونی که سیلندره‌های آنها به شکل ردیفی قرار گرفته‌اند صادق است.

در موتورهای پیستونی V شکل (موتورهای خورجینی) تعداد لنگ‌های میل لنگ معمولاً  $1/2$  تعداد سیلندره‌های موتور است. و به هر لنگ دو پیستون متصل می‌گردد. هدف از استفاده از میل لنگ در موتور اینست که حرکت دورانی تولید گردد. برای مثال همان فیلتر دستی را در نظر بگیرید. در حالیکه که دستگیره فیلتر با استفاده از دست چرخانده می‌شود. در این حالت دستگیره یک مسریر دایره‌ای شکل طی می‌کند. در حالیکه نوک متر در سر جایش در محل ایجاد سوراخ باقی مانده است و تنها در آنجا چرخش می‌کند (دستگیره بر روی محیط دایره سیر می‌کند و نوک متر در مرکز دایره قرار دارد).

در موتورهای پیستونی می‌توان نیروی پیستون را به نیروی دست تشبیه کرد که باعث به حرکت در آوردن قسمت لنگ می‌شود (البته اینکار به کمک شاتون انجام می‌پذیرد). هر چند که حرکت پیستون به شکل رفت و برگشتی است، لیکن به علت چرخش قسمت لنگ در میان سر بزرگ شاتون این حرکت به شکل چرخشی در می‌آید و در نهایت ما چرخش مطلوب خوبی را از سر میل لنگ می‌گیریم که می‌توان آنرا به نوک فیلتر تشبیه کرد.

## ۲-۱ ساختمان میل لنگ

اجزای میل لنگ از محورهای اصلی، لنگ‌ها یا محورهای اصلی لنگ، بازوهای لنگ، و وزنه‌های تعادل تشکیل شده است.

### لنگ‌ها

لنگ‌ها قسمت‌هایی از میل لنگ می‌باشند که بر روی خط محور اصلی میل لنگ قرار نگرفته‌اند (مثل دستگیره چتر) و انتهای بزرگ شاتون به آنها متصل می‌گردد. تعداد لنگ‌ها در موتورهای ردیفی برابر با تعداد سیلندرها و در موتورهای V شکل نصف تعداد سیلندرها است.

### محورهای اصلی

محورهایی از میل لنگ می‌باشد که با خط محوری اصلی میل لنگ هم‌مرکز می‌باشند این محورها در محفظه میل لنگ درون یا تاقان‌های ثابت قرار گرفته و با اتکا به آنها می‌چرخند هر یاتاقان ثابت از دو نیمه یا تاقان تشکیل شده است. که نیمه بالایی آن که نیمه ثابت نامیده می‌شود. با بدنه موتور و در محفظه میل لنگ بصورت یکپارچه ریخته‌گری شده است و نیمه پایینی بوسیله دو عدد پیچ و مهره در نیمه بالایی متصل می‌گردد. غالباً تعداد محورها ی اصلی میل لنگ در موتورهای مختلف (حتی با تعداد سیلندرها برابر) فرق می‌کند.

### بازوهای لنگ


قسمت‌هایی از میل لنگ می‌باشند که محورهای اصلی میل لنگ را به لنگ‌ها وصل می‌کنند البته بازوهای لنگ با وزنه‌های تعادل (که در بی‌خواهد آمد) بصورت یکپارچه هستند.

### وزنه‌های تعادل

در وزنه‌های تعادل به منظور ایجاد تعادل در برابر نیروهای پیستون و شاتون استفاده می‌شود وزنه‌های تعادل در مقابل لنگ‌ها قرار می‌گیرند.


### سایر متعلقات

به قسمت جلو میل لنگ چرخ دنده‌ای متصل است که معمولاً چرخ دنده، میل بادامک و یا سایر چرخ دنده‌های مورد لزوم را به حرکت در می‌آورد. در جلو این چرخ دنده یک پولی قرار می‌گیرد که برای به حرکت در آوردن ژنراتور (یا آلترناتور) و پمپ آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. و در انتهای پیشی میل لنگ صفحه‌ای وجود دارد که فلاپویل را بوسیله پیچ بر روی آن نصب می‌کنند.

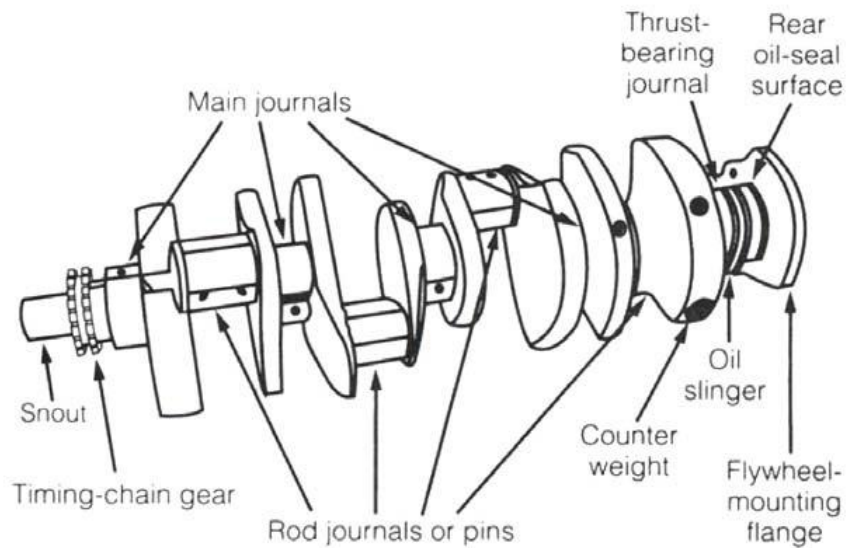

### ۳-۱ عملکرد میل لنگ

میل لنگ یک قطعه بزرگ در موتور ماشین است که وظیفه تبدیل حرکت کشویی پیستون و تبدیل آن به حرکت دورانی را دارد. زیرا حرکت رفت و برگشتی پیستون نمی‌تواند کاربردی باشد ولی حرکت دورانی قابلیت ورود به دیگر اجزای ماشین را دارد. از آنجا که حرکت پیستون ناشی از احتراق است به صورت یکنواخت نیست و ایجاد شک یا ضربه می‌کند، اگر این حرکت به همین شکل وارد دیگر سیستمها شود باعث صدمه به آنها می‌شود. بنابر این وظیفه میل لنگ تبدیل حرکت غیریکنواخت و خطی پیستون به حرکت دورانی و یکنواخت می‌باشد.


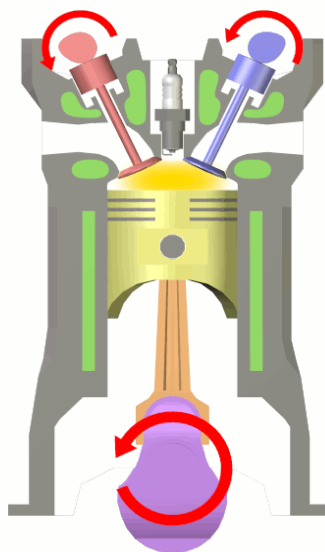


## ۴-۱ انواع میل لنگ ها

میل لنگها بر دو نوع هستند:

۱- میل لنگهای یک پارچه برای موتورهای چهارزمانه (Monolithic)

۲- میل لنگهای سر هم شده برای موتورهای دوزمانه (Assembled)

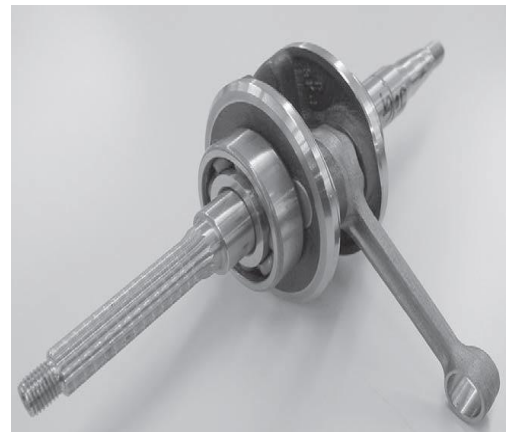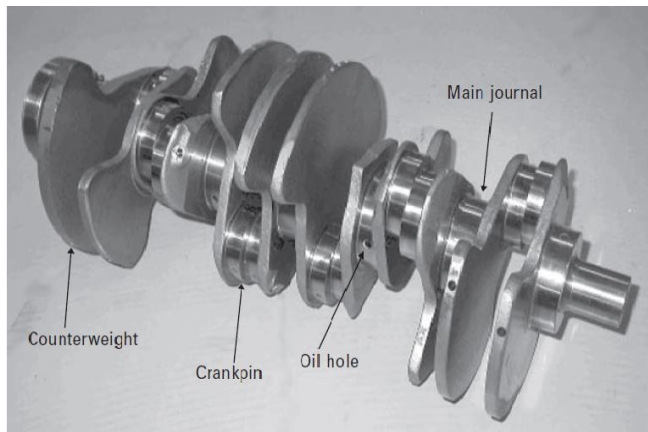

## ۵-۱ روغن کاری میل لنگ

میل لنگ دارای مجاری روغن بوده این مجاری تکیه گاههای ثابت میل لنگ به طور مستقیم با مجاری بلوک تماس داشته و بوسیله مجاری مورب مجاری ثابت به لنگ های متحرک وصل می شود روغن از لنگ های ثابت به لنگهای متحرک و از آنجا از سوراخ شاتون دیواره سیلندر و بوش گژن پین را روغن کاری می نماید سپس بوسیله رینگ روغن از جداره سیلندر جمع اوری و به کارتر برگردانده می شود.

## ۶-۱ لنگ گیری میل لنگ

بالانس کردن میل لنگ برای متعادل ساختن میل لنگ در مقابل هر لنگ وزنه ای به میل لنگ اضافه می شود و میل لنگ با نهایت دقت بلید متعادل گردد چون نیروهای نامتعادل سبب لرزش و فشارهای زیاد روی یاتاقانهای ثابت میل لنگ شده و باعث خمیدگی یا پیچیدگی میل لنگ می گردد برای جلوگیری از این وضع بایستی میل لنگ به طور استاتیکی و دینامیکی بالانس شود.

## ۷-۱ ارتعاش گیر یا ضربه گیر میل لنگ

میل لنگ در معرض نیروهای مختلف و متناوب قرار دارد و در آن ارتعاشات پیچشی به وجود می آید. ارتعاشات متناوب، باعث تاب برداشتن میل لنگ می شود. پیچش ناموزون در جلوی میل لنگ، در سرعت معینی اتفاق می افتد. مثلاً ممکن است در دوره‌های ۱۲۰۰، ۱۶۰۰ یا ۲۴۰۰ دور در دقیقه به حداکثر برسد. شدت ارتعاشات در دوره‌های بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ دور در دقیقه است و نیز در فاصله بین ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ ارتعاشات میل لنگ تشدید می‌گردد.

ارتعاشات میل لنگ را به وسیله ارتعاش گیر کاهش می دهند. ارتعاش گیر، از یک فلاپول کوچک که در جلوی میل لنگ به وسیله بوش‌های لاستیکی و صفحه اصطکاکی به پولی یا چرخ دنده اتصال دارد، تشکیل شده است و همراه آن می‌گردد. فلاپیوگیر، مانند فلاپول انتهای میل لنگ در موقع ازدیاد ناگهانی سرعت، مقداری از انرژی را جذب نموده، در موقع کاهش دور، انرژی خود را به میل لنگ تحویل می دهد. در جلوی میل لنگ عواملی مانند دینام، واتر پمپ پروانه و غیر قرار دارد که همواره به نگر داشتن جلوی میل لنگ تمایل دارند. بنابراین برای حذف تأثیرات عوامل کاهنده سرعت، ارتعاش گیر کمک چشم‌گیری در کار میل لنگ می‌کند.

دو نوع ارتعاش گیر برای میل لنگ طراحی شده است، که به شرح زیرند:

۱- ارتعاش گیر هیدرولیکی

۲- ارتعاش گیر وزنه‌ای


### ۱-۷-۱ ارتعاش گیر هیدرولیکی

این ارتعاش براساس اینرسی فلاپولی که در محفظه ی روغن شناور است، کار می کند. پوسته یا محفظه ی روغن به دنده سر میل لنگ بسته شده، همراه آن گردش می کند. فلاپول داخل روغن بر اثر نیروی اصطکاک روغن، دیرتر از میل لنگ، انرژی اخذ می کند. همچنین دیرتر از حرکت باز می‌ایستد و لذا ارتعاش میل لنگ را خنثی می‌کند.

### ۲-۷-۱ ارتعاش گیر وزنه‌ای

به پولی میل لنگ متصل می باشند. در شکل سمت چپ، بوش لاستیکی بزرگی در چند موضع روی فلاپول بسته می شود که از وسط لاستیک آن پیچ‌های اتصال دهنده عبور کرده، فلاپول ارتعاش گیر را به پولی متصل می سازد. در شکل وسط، فلاپول یک دیسک فولادی بزرگی است که به وسیله لاستیک‌های وسط از میل لنگ نیرو گرفته یا به آن نیرو وارد می‌کند.

در شکل فلایول به وسیله یک فلانچ لاستیکی و یک درپوش به سر میل لنگ بسته می‌شود. فلانچ لاستیکی مانند بوش‌های لاستیکی در دو نوع دیگر عمل می‌کند.

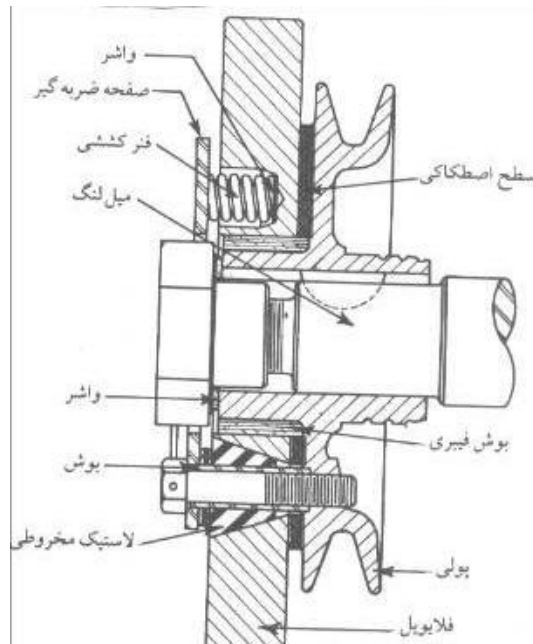

تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل لنگ / فیلم‌ها / روند تولید میل لنگ و لنگ گیری



تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل لنگ / فیلم‌ها / لنگ گیری و بالانس میل لنگ



تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل لنگ / فیلم‌ها / لنگ گیری و بالانس میل لنگ (۲)



## بخش دوم


### تحلیل نیروهای وارد بر میل لنگ

آشکار ترین منبع تامین کننده نیرو بر روی میل لنگ نیروی حاصل از احتراق درون محفظه میباش که با فشاری که به بالای پیستون وارد میکند تولید میشود.

اما نیروی اصلی دیگری نیز به میل لنگ وارد میشود که معروف به شتاب پیستون است.

### آزمایش فشار بر روی میل لنگ

در دو تصویر زیر انجام آزمایش فشار بر روی میل لنگ را به صورت واقعی و شماتیک مشاهده می کنید.

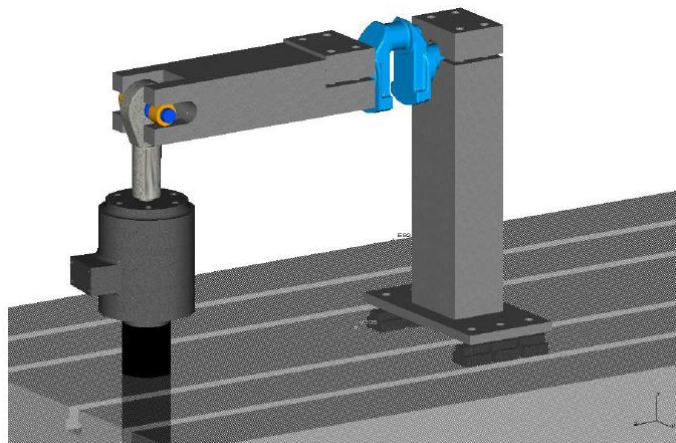

(a) Schematic of test set-up.



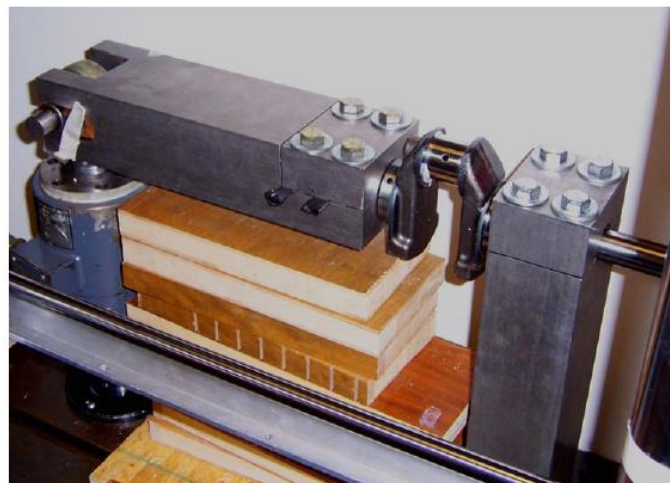


Figure 7 Test set-up for the crankshaft. (a) Schematic, and (b) Forged steel crankshaft

با انجام آزمایش بالا بر روی میل لنگ تولید شده به روش فورج و میل لنگ تولید شده به روش ریخته‌گری، نتایج زیر حاصل می‌شود.

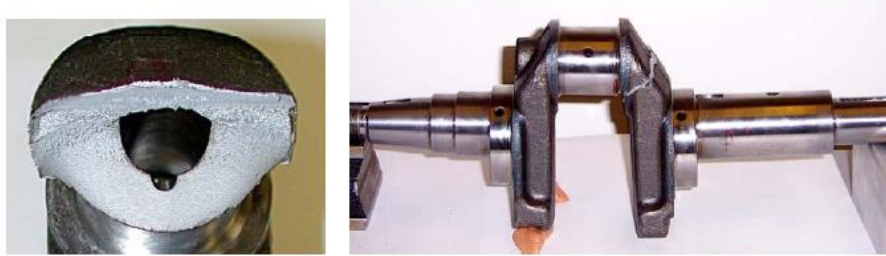


(a) Forged steel crankshaft

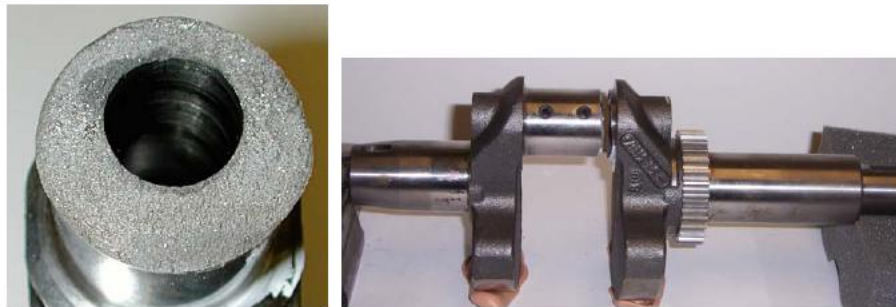


(b) Cast iron crankshaft

Figure 9 Typical fatigue fractures of the crankshafts.

نتایج حاصل از آزمایش فشار، بر روی میل لنگ ریخته‌گری و فورج، در نمودارهای زیر قابل مشاهده است.


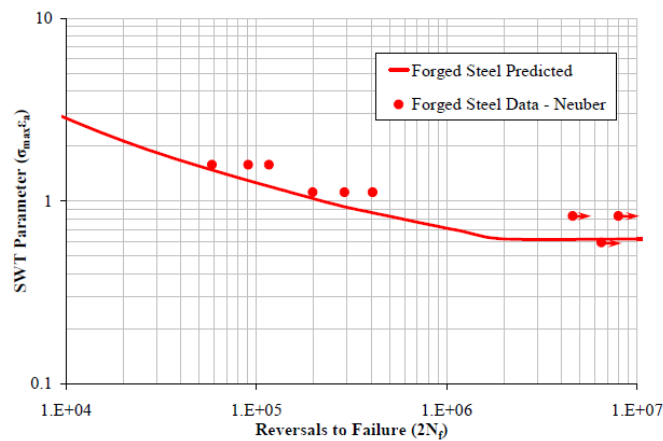


(a) Forged steel crankshaft

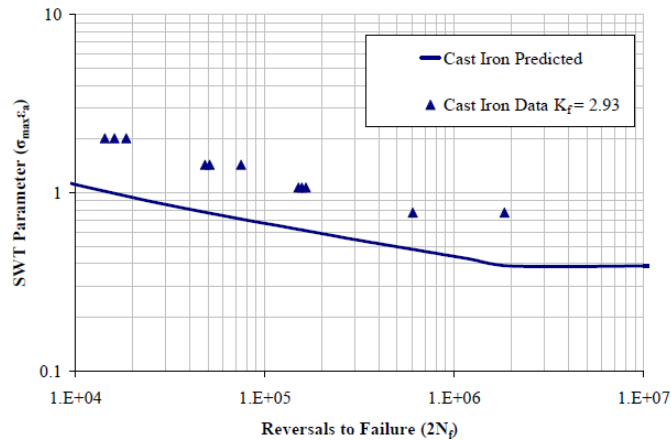


(b) Cast iron crankshaft

یکی دیگر از بحث‌های مربوط به تحلیل نیروهای وارد بر میل‌لنگ، تحلیل و بررسی نیروها با توجه به زوایای میل‌لنگ است. به همین منظور در سه نمودار پیش رو این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

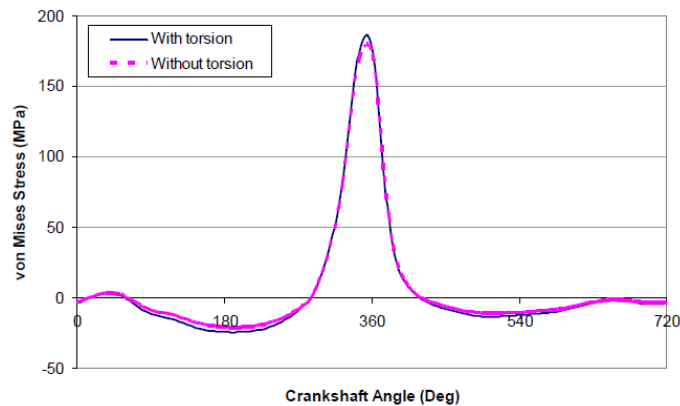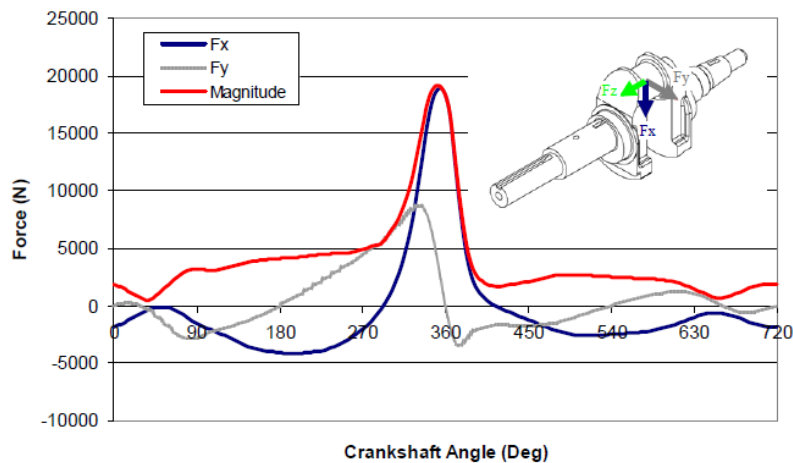


(a) Forged steel crankshaft

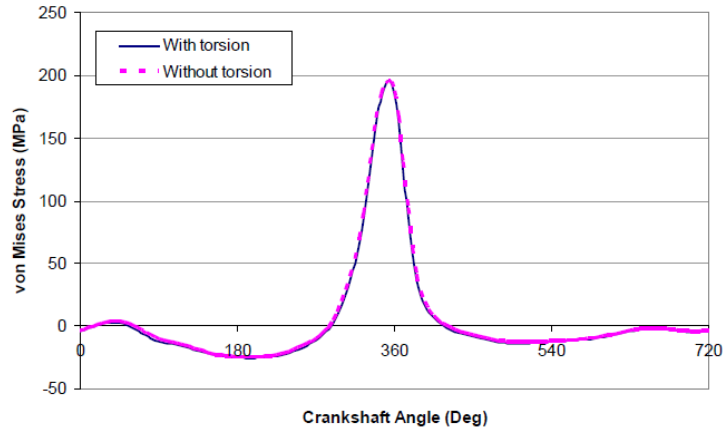


(b) Cast iron crankshaft

در پایان این بخش نیز، تمرکز تنش در دو میل لنگ فورج و ریخته‌گری را به شکل مدل سازی شده مشاهده می‌کنیم.

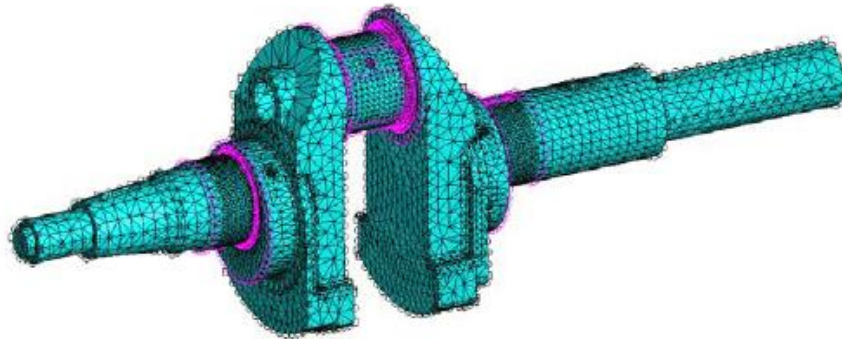

(b) Forged steel crankshaft

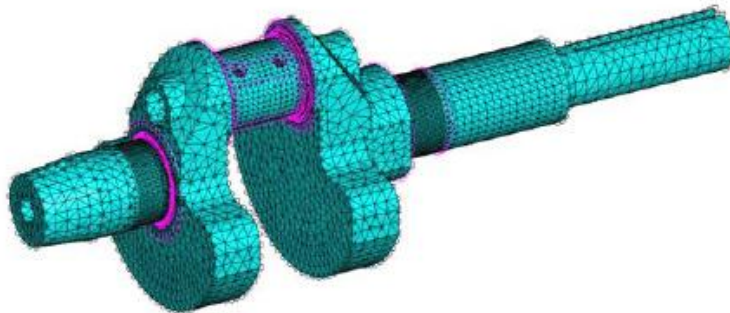

© Cast iron crankshaft

\* مناطق مشخص شده با رنگ بنفش، بیشترین میزان تنش را تحمل می‌کنند.

تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل لنگ / فیلم‌ها / تحلیل نیروهای وارد بر میل لنگ (شماتیک)



## بخش سوم

### روش‌های تولید میل‌لنگ

از زمان ساخت اولین میل‌لنگ تا کنون، شاهد تغییراتی در روش‌های تولید آن و استفاده از آلیاژهای مختلف برای تولید این قطعه بوده‌ایم. تمامی این تغییرات در روش‌های تولید در جهت بهبود خواص میل‌لنگ، صرفه‌ی اقتصادی و همچنین استفاده از میل‌لنگ برای کاربردهای مختلف بوده است.

اما هم‌اکنون به‌طور عمده، ۳ روش برای تولید میل‌لنگ بیان می‌شود که در هر کدام از این موارد از آلیاژهای ویژه‌ای هم استفاده می‌شود که در بخش بعدی به‌طور مفصل به این موضوع پرداخته می‌شود. باید توجه داشت که هر کدام از این روش‌های تولید، مزایا و معایب خاص خود را دارند. این روش‌ها عبارتند از:


۱- روش فورجینگ

۲- روش ریخته‌گری

۳- روش بیلت (ماشین‌کاری)

#### ۱-۳ فورجینگ

فورجینگ یکی از روش‌های شکل‌دهی فلزات بر پایه تغییر فرم پلاستیک است. شکل زیر نشان‌دهنده برخی فرآیندهای شکل‌دهی فلزات است.

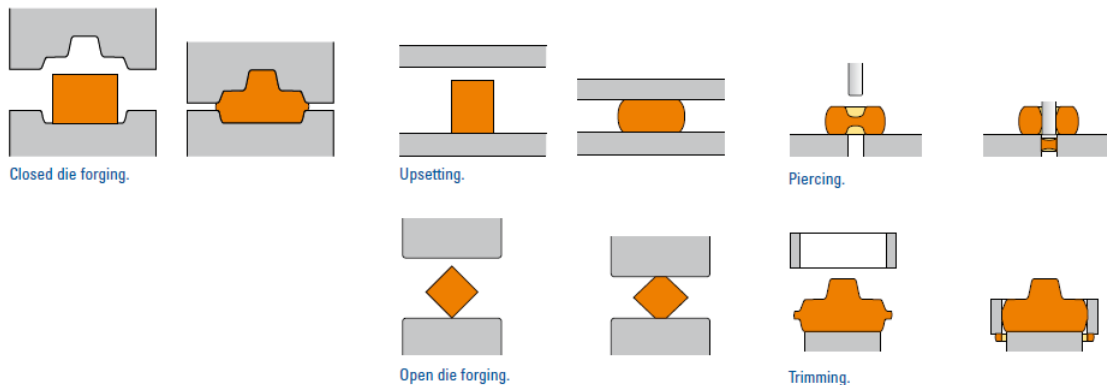

همچون دیگر روشهای شکل‌دهی فلزات، فرآیند فورجینگ از نظر دمای انجام شدن به شکل‌های زیر انجام می‌گیرد:

۱- cold forging

۲- semi hot forgigng

۳- hot forging

## Cold Forging


تغییر فرم پلاستیک در دماهای پایین تر از نقطه تبلور مجدد انجام می‌شود و با افزایش چگالی نابجایی‌ها به کارسختی منجر خواهد شد.

هنگامی که حین تغییر فرم ضخامت قطعه کم باشد، برای جلوگیری از گسیختگی از این روش استفاده می‌شود.

به علت رخ دادن کارسختی استحکام بالاتری نسبت به روش Hot Forging بدست می‌آید.

قطعات تولید شده با روش Cold Forging دارای صافی سطح بهتری نسبت به روش Hot Forging هستند و به علت انجام شدن در دماهای پایین خطر اکسیداسیون نیز کمتر است. به علاوه در این روش هزینه گرم کردن و سپس سرد کردن قطعه کاهش می‌یابد.

از جمله قطعات تولید شده با این روش می‌توان به تولید پیچ اشاره کرد که برای ایجاد قسمت ۶ ضلعی آن از این روش استفاده می‌شود.

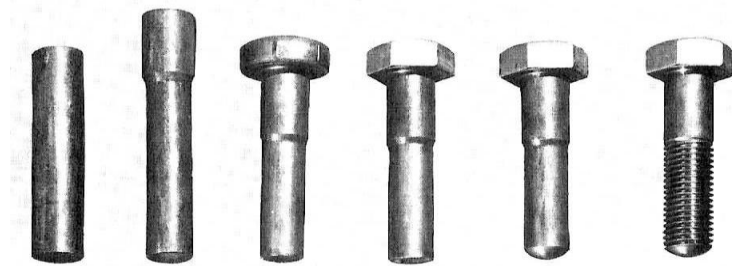

## Semi-hot or warm forging


در این گونه تغییر فرم دما کمتر از نقطه تبلور مجدد است اما به نسبت نوع اول دما بالاتر خواهد بود و تنش لازم برای شروع سیلان کاهش خواهد یافت.

## Hot Forging

تغییر فرم پلاستیک در دماهای بالاتر از نقطه تبلور مجدد انجام می‌شود و چون در قطعه بازیابی انجام می‌گیرد تغییر فرم آسان‌تر و تنش لازم برای شروع سیلان کمتر خواهد بود.


آهنگر با استفاده از پتک (Hammer) و سندان (anvil) شمش اولیه با دمای بالا را به شکل‌های مختلف تبدیل می‌کند، این روش نیازمند مهارت و قدرت بالای آهنگر است.

روشهای جدید که از قالب نصب شده روی یک پرس عظیم استفاده می‌کنند دارای نیرو و کارایی بسیار بالاتر هستند.


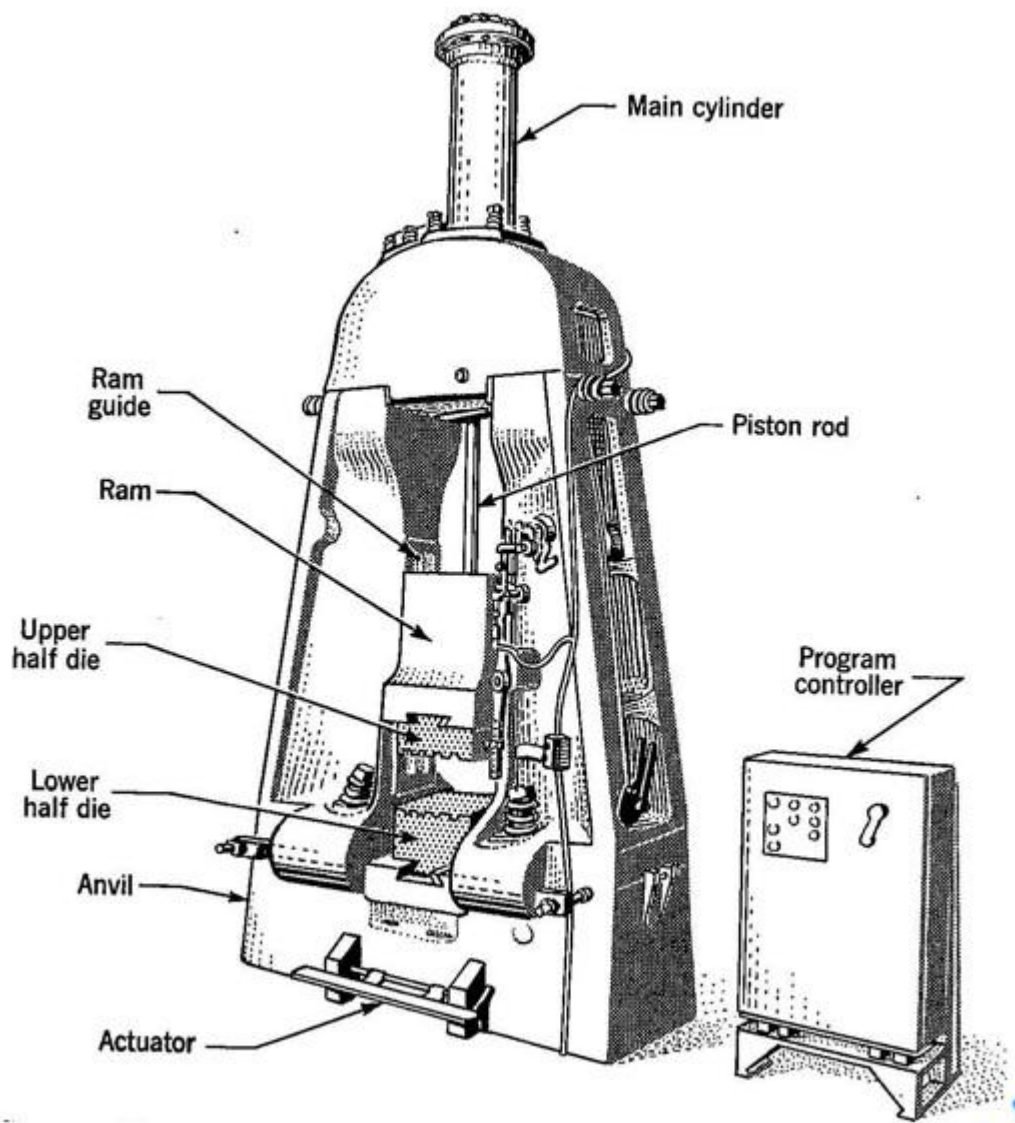




قالبها بلوکهای فولادی سختی هستند که با استفاده از ماشین کاری شکل مورد نظر روی آنها ایجاد می‌شود. قالب پایینی ثابت است در حالی که قالب بالایی می‌تواند به بالا و پایین برود. شباهت این روش با ریخته‌گری این است که در هر دو روش فلز به طور کامل محفظه قالب را پر می‌کند. اما تفاوت اساسی این دو روش این است که در ریخته‌گری فلز به صورت مذاب قالب را پر می‌کند ولی در فورجینگ با استفاده از فشار، فلز در حالت جامد قالب را پر می‌کند و این علت برتری ساختار داخلی قطعات ساخته‌شده به روش فورجینگ است.

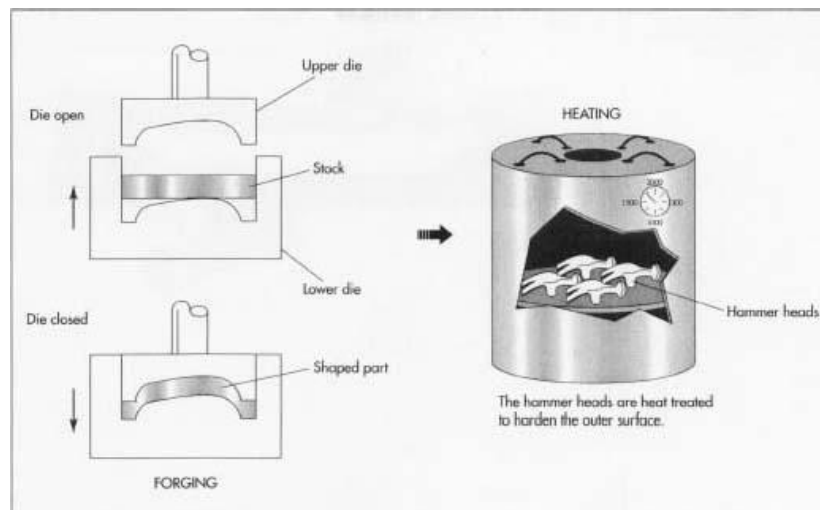

برای اطمینان از عدم وجود هیچ روزن و نقص در قطعه، همواره مقدار بیشتری فلز داخل محفظه قالب قرار داده می‌شود. بنابراین قطعه تولید شده دارای اضافه‌هایی است که Flash نامیده می‌شود و در ادامه باید بریده شود.

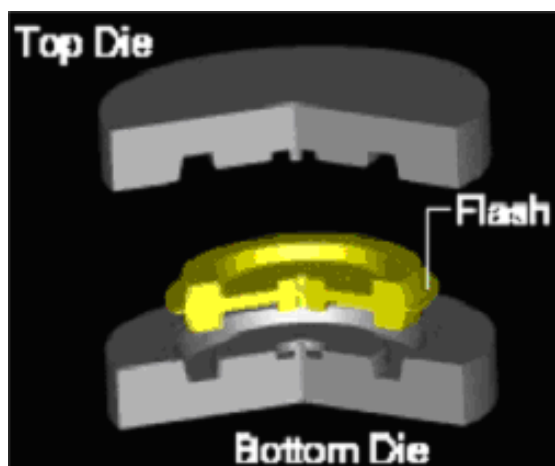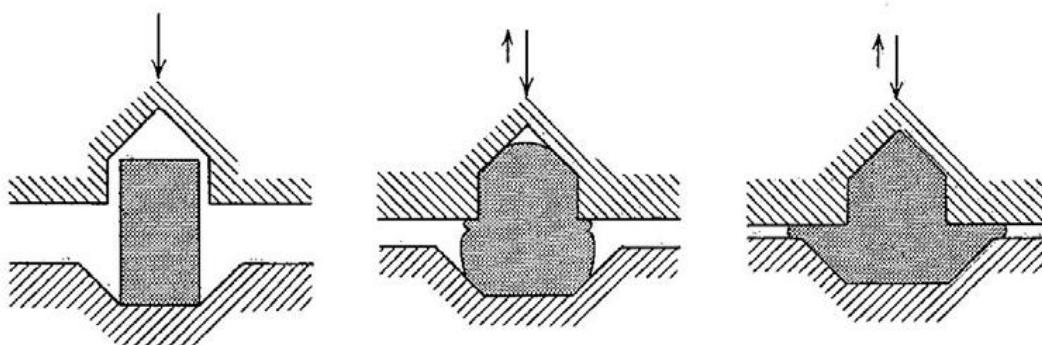


### تولید میل‌لنگ با روش فورجینگ

از آنجا که ضخامت میل‌لنگ زیاد بوده و نیاز به تغییر فرم زیادی دارد فرآیند فورجینگ برای تولید آن از نوع Hot Forging است.

این فرآیند از طریق روش closed impression die forging انجام می‌شود، که در آن قالبها به سمت هم می‌آیند و قطعه را درون خود جای می‌دهند.

بیلت با دمای اولیه  $1100^{\circ}\text{C}$  داخل قالب پایینی قرار می‌گیرد و پرس با چند ضربه آن را به شکل مورد نظر در می‌آورد.

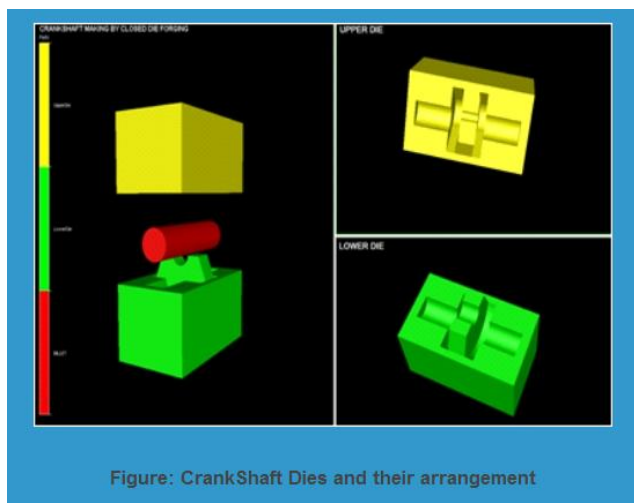

مشخصات چند نوع از پرس‌های مورد استفاده برای تولید میل‌لنگ:

#### OVERVIEW OF CRANK FORGING PRESS MODELS

Model	PK 1250	PK 2000	PK 3150	PK 4000	PK 5000	PK 6300
Nominal force [kN]	12,500	20,000	31,500	40,000	50,000	63,000
Stroke rate continuous [1/min]	70	65	60	60	50	40
Working capacity single [kJ]	180	320	550	750	1,000	1,300
Ram stroke [mm]	300	300	400	425	450	450
Ram adjustment [mm]	15	20	25	20	20	20
Shut height [mm]	850	1,100	1,500	1,600	1,700	1,700
Bed depth [mm]	1,050	1,500	1,390	1,450	1,500	1,600
Bed width [mm]	1,280	1,640	2,170	2,200	2,250	2,300

Subject to technical modifications.

با توجه به استحکام ماده، داکتیلیته، اصطکاک ماده، تغییر فرم زیاد بیل ت و کاهش دادن تنشها، فرآیند فورجینگ میل لنگ دارای

مراحل میانی زیر است:


۱- نورد با کالیبر اولیه

۲- نورد با کالیبر ثانویه

۳- فشردن سازی در قالب بسته

۴- فورج نهایی در قالب بسته

۵- ماشین کاری

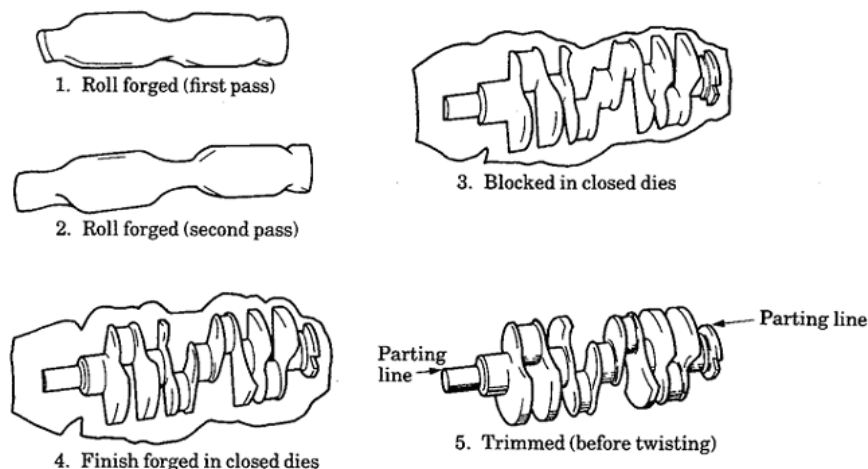

از مراحل بالا مرحله ۱ و ۲ نورد هستند و در واقع بیلت بعد از مرحله ۲ وارد پرس می‌شود.

مراحل ۳ و ۴ فورجینگ گرم هستند و ایجاد شدن Flash مشخص است.

قطعه تولید شده در مرحله ۴ با فرآیندهایی چون **Trimming** و ماشین کاری به قطعه نهایی تبدیل می‌شود. دقت به این نکته ضروری است که بعد از عملیات **Trimming** روی قطعه خط جدا کننده ای ایجاد می‌شود که همچون سطح جدایش در فرآیند ریخته‌گری است. بنابراین تشخیص روش تولید میل‌لنگ ممکن است گمراه کننده باشد.


سپس با روش‌های دیگر بالانس قطعه و عملیات حرارتی و سخت سازی سطحی روی آن انجام می‌گیرد.

Production stages of a drop-forged crankshaft form left to right:

- Steel blank
- Pre-formed blank
- Rough-forged part
- Finish-forged part
- Forging and trimmed flash
- Crankshaft



Lower rough forging die

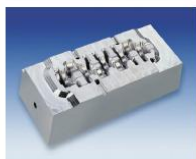

Lower finish forging die



Trimming tool



Trimming punch

تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل‌لنگ / فیلم‌ها / تولید میل‌لنگ به روش فورجینگ (واقعی)



تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل‌لنگ / فیلم‌ها / تولید میل‌لنگ به روش فورجینگ (شماتیک)







۲- سپس این ظرف متحرک به داخل کوره مخصوص انتقال می یابد تا قراضه‌ها به مذاب تبدیل شوند.  
در ضمن کوره، در این حالات دارای ده "بار" است.



۳- در این مرحله، تکنسین مربوطه دمای کوره را تنظیم می کند . این دما باید بین ۲۵۰۰ تا ۲۶۴۰ درجه‌ی فارنهایت باشد.



۴- حالا پس از گذشت مدت زمان مشخص، آهن مذاب از طریق سوراخی در کف کوره به یک آبشخور انتقال پیدا می کند . در همین مرحله، مسئول بخش به بازرسی آهن مذاب داخل آبشخور می پردازد تا از ذوب مناسب آهن اطمینان پیدا کند.



۵- این آبشخور، فلز مذاب را به درون یک محفظه‌ی متخلخل (که در شکل رو به رو نشان داده شده است ) انتقال می دهد. در درون این محفظه، مذاب در مواجهه با نیتروژن در سولفور می‌شود.



۶- در این مرحله، یک جرثقیل حمل فلز با حرارت بالا، مذاب را به سمت بخش ریختن مذاب حمل کرده تا در این بخش افزودنی‌های لازم را برای تبدیل شدن به یک آلیاژ مناسب برای میل‌لنگ دریافت کند. این افزودنی‌ها شامل مقادیر مختلفی از کربن، سیلیسیم، منیزیم و مس هستند.

در طول این مرحله، محفظه دارای حرارت بالاست.



۷- قدم بعدی، این است که آلیاژ مذاب ایجاد شده را به درون محفظه‌ای برای انتقال به قسمت بعدی، انتقال دهیم.



۸- بعد از پر شدن محفظه ی گرم توسط آلیاژ مذاب، جرثقیل، محفظه را به بخشی دیگر حمل می‌کند. در این بخش، مذاب از داخل محفظه به پاتیل باریک جهت بار ریزی انتقال می‌یابد.



۹- آهن مذاب از طریق این مجرای باریک انتقال، به درون یک ملاقه‌ی RMIP (چرخنده مکانیکی آهن ریز) انتقال یافته و سپس مذاب از طریق این ملاقه به درون قالب ماسه‌ای که در آن جای خالی میل‌لنگ طراحی شده ریخته می‌شود. در این جا چدن خاکستری در اثر مخلوط شدن با منیزیم تلقیح‌کننده در درون قالب به چدن کروی تبدیل می‌شود.



۱۰- میل لنگ ها به مدت ۱۵۰ دقیقه در درون قالب خنک شده تا به طور کامل منجمد شوند . سپس درجه ی بالایی برداشته شده و درجه ی پایینی نیز از جای خود خارج شده و میل لنگ ها به سمت یک محدوده نوسان گر معروف به " shake out area " میلغزند و در این قسمت نیز برای حدود ۹۰ دقیقه خنک می‌شود.



۱۱- حالا میل لنگ های تولید شده که دارای سطح خشنی هم هستند به نوار نقاله ی تفکیک کننده از جنس آهن سخت وارد می - شوند، جایی که در آن فلزات اضافی، که البته در فرآیند ریخته گری مورد نیاز بوده اند، از میل لنگ جدا می شوند. میل لنگ ها سپس به وسیله ی یک سطل حامل به واحد پردازش انتقال پیدا می کنند.



۱۲- در این مرحله تکنسین متخصص قطعات آهنی، میل لنگ های خرد شده و متلاشی را از روی نوار نقاله خارج می کند.



۱۳- میل لنگ‌های ضایعاتی به داخل محفظه ی یک جرثقیل ۱۰ تنی منتقل می شوند تا در ادامه مجددا ذوب شده و مورد استفاده قرار گیرند.




۱۴- در این زمان میل‌لنگ‌ها به داخل یک محفظه‌ی هوای پر فشار (shot-blast) هدایت شده تا مرحله‌ی تمیزکاری اولیه صورت گیرد. سپس مرحله‌ی دوم تمیزکاری در هواده‌ی در خط (in-line blast) انجام می‌گیرد.



۱۵- حالا پردازشگر قطعات ریختگی، میل‌لنگ‌ها را واریسی کرده و بر روی نوار نقاله، مواد اضافه را از قطعه جدا می‌کند. سپس او اقدام به انجام تست صدا می‌کند! یعنی چه؟ همان طور که از اسمش پیداست در این تست با چکش به میل‌لنگ ضربه وارد می‌شود و صدای تولید شده شنیده می‌شود. یک میل‌لنگ ریخته‌گری از جنس پدن کروی باید صدایی شبیه به زنگ تولید کند. در پایان این مرحله نیز، هر گونه فلزات اضافی باقی مانده بر میل‌لنگ با سنگ زنی دستی رفع می‌شوند.



۱۶- و بالاخره همان چیزی که انتظارش را می‌کشیدید... یک میل‌لنگ پردازش شده از جنس چدن کروی!

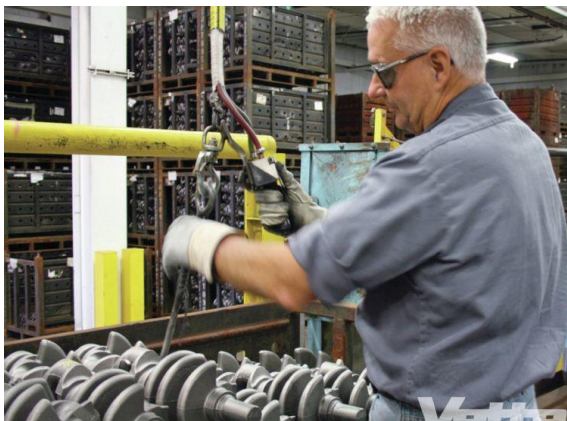


۱۷- اما اشتباه نکنید... این پایان کار نیست! در مرحله‌ی پایانی، یک کارگر، این میل‌لنگ‌های پردازش شده را از روی نوار نقاله به درون یک محفظه انتقال داده تا به سمت ف‌رآیندهای واسطه انتقال یابد. در این جا تکسین‌ها از قطر میله‌های لنگ و محورهای اصلی ۲ میلی‌متر می‌کاهند، سوراخ‌کاری‌های لازم را انجام می‌دهند، برای نصب فلاپویل سوراخ ایجاد می‌کنند، و وزنه‌های تعادل را برای ایجاد تعادل داخلی بر روی میل‌لنگ نصب می‌کنند.

حالا دیگر مطمئن باشید که میل لنگ آماده است و همه چیز برای عرضه‌ی آن فراهم است.  
\* شاید باورتان نشود! ولی این میل لنگ، حالا در درون این خودرو نصب شده است!



## ۲-۲-۳ ریخته‌گری پوسته‌ای

ریخته‌گری در قالب‌های پوسته‌ای به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن قالب از مخلوط ماسه بایک چسب رزینی (گرما سخت) به روی مدل فلزی گرم شده شکل می‌گیرد. این روش به عنوان یکی از روش‌های تولید، از اوایل دهه‌ی ۱۹۴۰ در آلمان شروع به توسعه کرد. این روش توسط دکتر Johannes Croning در شهر هامبورگ ابداع شد و در ابتدا به روش کرونینگ مشهور بود.

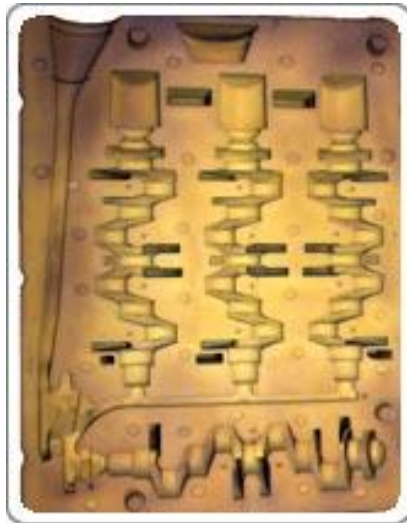

هنگامی که مخلوط ماسه در اثر تماس با مدل فلزی، گرم شده، رزین ذوب شده و اطراف ذرات ماسه را می‌گیرد و باعث چسبیدن ذرات ماسه به یکدیگر می‌شود بدین طریق یک نیمه‌ی قالب کاملاً سخت و مستحکم تهیه می‌شود. در این مرحله عملیات ماهیچه‌گذاری در قالب انجام شده و دو نیمه‌ی قالب توسط سیم به هم محکم می‌شوند.

روش قالبگیری پوسته‌ای به منظور تولید انبوه قطعات آهنی و غیرآهنی از چند گرم تا ۲۰۰ کیلوگرم به کار می‌رود. حتی در برخی موارد محدود، قطعاتی تا وزن ۵۰۰ کیلوگرم نیز به این روش تولید شده است.

## مزایا و محدودیتها:

## الف) مزایا:

- ۱- دقت ابعادی قطعات تولیدی شده به این روش درمقایسه با روش ریخته‌گری ماسه‌ای تربیشتر بوده لذا عملیات ماشین‌کاری کاهش میابد.
- ۲- صافی سطح نسبت به روش ماسه‌ای تر بیشتر می باشد.
- ۳- مصرف ماسه در این روش نسبت به فرایند ماسه‌ای ترکمتر است.

## ب) معایب:

- ۱- در اندازه ووزن قطعات ریخته‌گری محدودیت وجود دارد
- ۲- هزینه‌ی ساخت مدل در این روش زیاد بوده، چرا که بایستی مدل حتما از فلز ساخته و ماشین‌کاری شود.
- ۳- قیمت چسب در این روش بالا است.
- ۴- درسیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری در این روش محدودیت وجود دارد.
- ۵- این روش نیاز به تجهیزات گران قیمت دارد.

## اجزای مخلوط ماسه و خواص آن

مخلوط ماسه‌ی قالبگیری درروش پوسته‌ای همانند روشهای دیگر از چند جزء تشکیل شده است که ماسه، چسب و مواد روان‌کننده اجزای اصلی در آن میباشد.

۱- ماسه: ماسه‌ی مورد استفاده در فرایند پوسته‌ای سلیسی ویا زیرکونی با درجه‌ی خلوص زیاد و مواد آلی و خاک رس شسته میشود. این عمل سبب کم شدن مصرف چسب می شود. در صورتی که مواد آلی و خاک رس در ماسه زیاد باشد به منظور دستیابی به استحکام ماسه کافی مقدار مصرف رزین افزایش میابد.

به جز در مورد آلیاژهای آلومینیوم بهترین نتیجه هنگامی به دست می آید که اندازه‌ی دانه‌های ماسه یکنواخت‌تر باشد. در مورد قطعات ریختگی آلومینیوم اندازه‌ی دانه‌های ماسه بایستی چهار نوع باشد

ماسه در روش رزین سرد بایستی کاملا خشک شده باشد. رطوبت، باعث باد کردن رزین شده ودر نتیجه خاصیت پوششی رزین بر ماسه کاهش میابد در روش استفاده از رزین گرم، رطوبت یک مشکل بزرگ نبوده چراکه به هنگام گرم شدن ماسه رطوبت گرفته می شود.

۲- **رزینها:** رزینهای مصنوعی که در روش قالب گیری پوسته ای مورد استفاده قرار می گیرد از نوع رزینهای ترموپلاستیک بوده که به آن مواد اضافه میشود تا مشخصات گرما سخت را پیدا نماید.

رزینهای فنل فرمالیید با افزایش مقدار کمی هگزامین به آن حالت گرما سخت میبندد، این رزینها در فرایند قالب گیری پوسته ای بیشترین کاربرد را دارند، زیرا هنگامی که با ماسه مخلوط شوند بیشترین استحکام مقاومت به حرارت رطوبت را دارا میباشند.

۳- **مواد روان کننده:** از مواد روان کننده به منظور تسهیل در جدا شدن قالب از مدل ونیز بهبود بخشیدن به خاصیت روانی ماسه استفاده میشود. مواد روان کننده همچنین باعث افزایش استحکام کششی قالب می شوند، زیرامخلوط ماسه دارای چگالی بالاتری خواهد شد. این مواد معمولاً استیرات کلسیم و روی می باشد.

مقدار مورد نیاز مواد روان کننده معمولاً بین ۲ تا ۵ درصد رزین است، البته درحالت های خاص ممکن است مقدار آن به ۹ درصد رزین برسد.

#### **مخلوط ماسه ورزین برای قالب های پوسته ای به دو روش تهیه میشود:**

**الف) مخلوط کردن ماسه ورزین:** در این روش ماسه و رزین را به طریق معمول مخلوط کن ها به صورت خشک با هم مخلوط میکنند. اگر چه این روش ساده ودر دسترس می باشد ولی امکان جدا شدن رزین و ماسه در آن وجود دارد و به همین دلیل استفاده از مخلوط ماسه و رزین برای روشهایی که در آن توسط دمیدن ماسه قالب پر میگردد امکان پذیر نبوده و فقط برای تهیه قالبهای دامپ باکس استفاده می شود.

**ب) پوشش دادن ماسه با رزین:** در این روش ماسه توسط رزین پوشش داده می شود. این پوشش با مخلوط کردن ماسه، رزین هگزامین و مواد روان کننده توسط مخلوط کن انجام میشود. نحوه ی مخلوط کردن، متفاوت است. ممکن است بعضی اجزای مخلوط به صورت مایع باشد اما هنگامی که از مخلوط کن ماسه ی پوشش داده شده خارج می شود، بایستی کاملاً خشک و عاری از رطوبت باشد. لازم به یادآوری است که خشک بودن ماسه باعث روانی و تسهیل در قالب گیری میشود. پوشش دادن ماسه ممکن است به دو روش سرد و گرم انجام شود:

#### **روش های پوشش دادن**

**روش سرد:** در این روش ماسه همراه با رزین مایع در درجه حرارت محیط با اجزای دیگر مخلوط میشود. مهمترین مزیت این روش حذف تجهیزات مربوط به گرم کردن ماسه و نیز امکان کنترل ساده تر استحکام و نقطه ی ذوب ماسه ی پوشش داده شده میباشد. و از معایب آن نیاز به حمل مقدار زیادی رزین مایع و نیاز به خارج کردن مایعات از مخلوط ماسه ی تهیه شده و نیز امکان آتش سوزی میباشد.

در این فرایند تمام اجزاء ماسه هنگامی که به مخلوط کن اضافه می شوند در درجه ی حرارت محیط قرار دارند. اگر به هر صورت ماسه یا رزین خیلی سرد باشند امکان تهیه ماسه پوشش داده شده مناسب کاهش میابد. و برعکس اگر درجه حرارت مواد خیلی بالا رفته باشد رزین قبل از این که بتواند ماسه را پوشش بدهد سخت میشود.

**روش پوشش گرم:** در این روش ماسه و رزین در درجه حرارت بین ۱۲۰ تا ۱۳۵ درجه سانتی گراد با هم مخلوط میشوند. این روش حداقل سه مزیت نسبت به روش سرد دارند.


اول این که استحکام کششی ماسه ی پوشش داده شده حدود ۲۵٪ افزایش میابد.

دوم این که گرد و غبار در این روش کمتر است.

سوم این که که به دلیل عدم استفاده از الکل، امکان آتش سوزی در آن کمتر است.

### مراحل انجام فرآیند ریخته گری به روش پوسته‌ای

۱- اولین مرحله در این فرآیند، ایجاد یک پوسته ی محکم است. برای این کار مدل فلزی را ابتدا تا دمای ۳۵۰ الی ۷۰۰ درجه ی

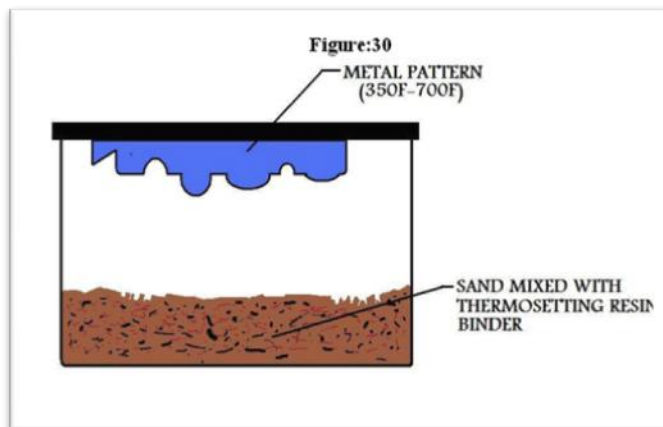

فارنهایت (۱۷۵ تا ۳۷۰ درجه ی سانتی گراد) گرم می

کنیم (این کار به این منظور انجام می شود که رزین


داخل ماسه به خوبی ذوب شده و مخلوط ماسه به مدل

بچسبند) و سپس از قسمت خط جدایش، در درون یک

محفظه نصب می کنیم.

۲- حالا مخلوط ماسه و رزین و ... که قبلا تهیه کردیم

را به درون این محفظه اضافه می کنیم.

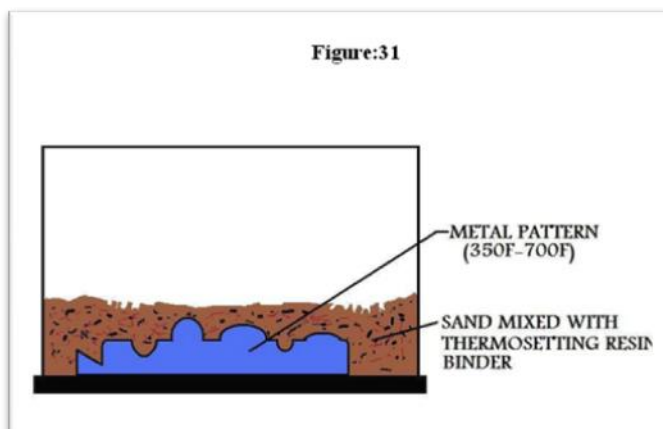

۳- در این مرحله با چرخش های محفظه بین ماسه و

مدل فلزی گرم ارتباط برقرار می کنیم . به دلیل وقوع

واکنش ها میان رزین گرما سخت شده و سطح گرم مدل

فلزی، در اطراف مدل لایه ای از ماسه تشکیل می شود .





میزان ضخامت مطلوب پوسته ی تشکیل شده به

چگونگی عمل ریخته گری بستگی دارد، اما به طور

معمول این ضخامت حدود ۷.۵ میلی متر است . این

ضخامت، با توجه به طول مدت ارتباط ماسه و مدل

تغییر می کند.

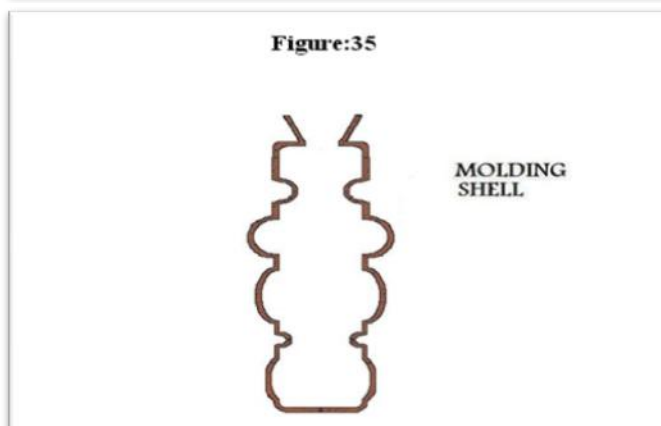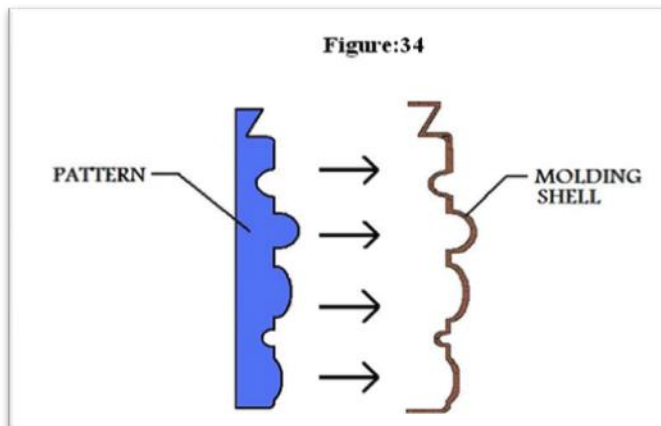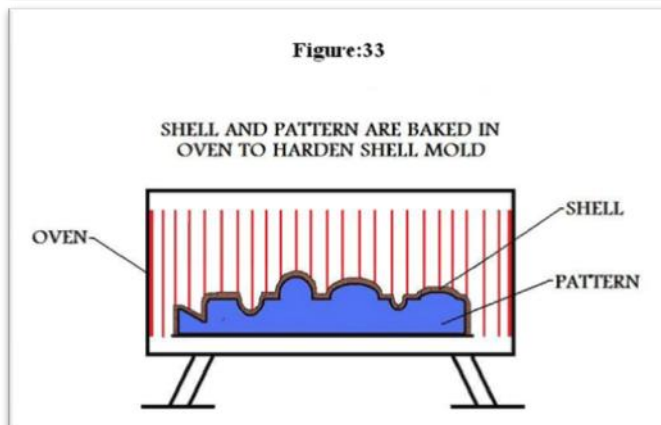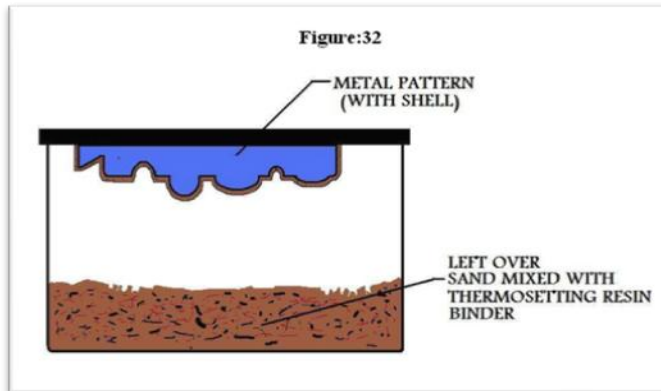


۴- حالا، پس از دست یابی به ضخامت مورد نظر از پوسته، محفظه به همان حالت اولیه بر می گردد و مخلوط ماسه‌ی اضافه به کف محفظه می ریزد و اطراف مدل نیز توسط مخلوط ماسه پوشش داده شده است.

۵- پس از انجام مراحل بالا برای هر دو نیمه‌ی قطعه، دو نیمه را برای مدتی (در حد چند دقیقه) در درون یک فر قرار می دهیم تا لایه‌ی ماسه‌ای اطراف مدل به اندازه‌ی کافی سخت شود.

۶- بعد از به پایان رسیدن مرحله‌ی پختن پوسته، زمان آن است که پوسته را از مدل فلزی جدا کنیم. این کار به وسیله‌ی پین‌های خارج کننده که در مدل تعبیه شده است، انجام می گیرد. حالا دو پوسته از دو نیمه‌ی مدل در اختیار داریم.

۷- حالا این دو نیمه پوسته‌ی ماسه‌ای سخت شده که هر کدام نیمی از قالب قطعه (میل لنگ) را تشکیل می دهند، به وسیله‌ی چسب یا سیم به هم متصل می شوند و فضای قالب گیری را ایجاد می کنند.

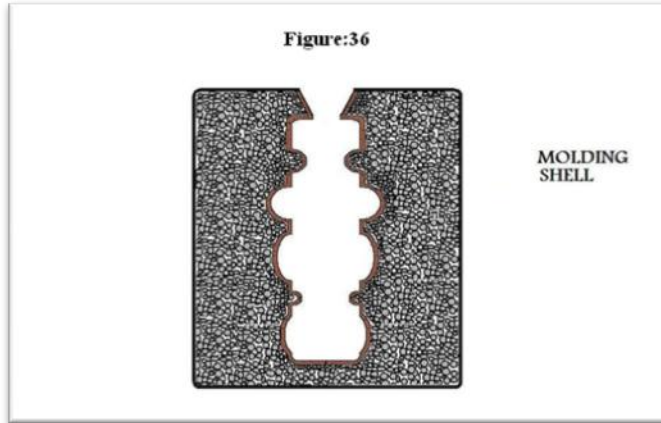

۸- در این جا عملیات ساخت قالب پوسته ای به پایان رسیده است و قالب برای ریختن مذاب آماده است . برای این منظور معمولا قالب پوسته ای را در درون محفظه ی ماسه قرار می دهند و مذاب را در داخل آن می ریزند.

۹- بعد از سرد شدن مذاب، قطعه ی مورد نظر به همراه پوشش ماسه ای به دست می آید، حالا با انجام عمل شیک اوت (shake out) پوسته را از قطعه جدا کرده و به قطعه (میل لنگ) پایانی دست می یابیم.

\* یادمان باشد میل لنگ تولید شده به این روش، با توجه به کیفیت سطح بالا، دقت ابعادی مناسب و ظرافت در اجراء نیاز زیادی به ماشین کاری ندارد.

### ۳-۲-۳ ریخته‌گری با فوم از بین رونده

تاریخچه ی فرایند ریخته‌گری با فوم از بین رونده (LFC) به سال ۱۹۵۸ برمی‌گردد، زمانی که H.F.Shroyer حق امتیاز روش انحصاری Cavity-less را در اختیار گرفت، او در این روش ریخته‌گری را با استفاده از قرار دادن فوم پلی استایرن در درون ماسه-ی تر انجام داد. اساس این روش به این صورت است که این فوم پلی استایرن به واسطه ی تجزیه توسط فلز مذاب، از دورن ماسه ی تر خارج می‌شود. حالا فلز مذاب جایگزین مدل می‌شود و دقیقا همان جاهایی را پر می‌کند که مدل قبل از آن اشغال کرده بود.

#### مراحل انجام فرایند ریخته‌گری با فوم از بین رونده

۱- ابتدا یک مدل از جنس پلی استایرن دارای قابلیت انبساط ساخته می‌شود. مدل در نهایت تقریبا شامل ۹۷.۵ درصد هوا و ۲.۵ درصد پلی استایرن می‌باشد.


۲- حالا فوم، با یک پوشش سرامیکی پوشانده می‌شود. این پوشش که به پوشش دیر گداز نیز مع روف است از طریق فرو بردن، آغشته کردن، پاشیدن یا اسپری کردن بر روی فرم ایجاد می‌شود. این پوشش، یک حایل میان سطح نرم فرم و سطح زمخت ماسه ایجاد می‌کند. این پوشش همچنین، نفوذ پذیری را کنترل می‌کند و در حقیقت گاز های حاصل از تبخیر فوم را به سمت بیرون هدایت می‌کند. در ضمن این پوشش سرامیکی مانعی است برای نفوذ مذاب فلز به داخل ماسه و همچنین سایش ماسه‌ها.

۳- بعد از خشک شدن پوسته بر روی مدل فومی، خوشه‌ی بدست آمده به داخل درجه انتقال یافته و توسط ماسه احاطه می‌گردد. در پایین این مرحله این ماسه‌ها به وسیله‌ی میز لرزان، فشرده می‌گردند. یک بار انجام عمل لرزش برای تراکم کاسه‌ها کافی است و مدل آماده‌ی ریختن مذاب می‌گردد.

۴- در این مرحله، مذاب فلز به محل حضور مدل ریخته می‌شود و دائماً با تبخیر مدل فومی، جای آن را در قالب می‌گیرد. در این مرحله، ونت (vent) های موجود در اطراف قالب، اجازه‌ی خروج گازهای ایجاد شده را می‌دهند.

۵- در نهایت نیز، پوشش سرامیکی حول قطعه جدا می‌شود و قطعه‌ی نهایی بدست می‌آید.

\* در شکل زیر مراحل گفته شده در بالا را به شکل خلاصه شده مشاهده می‌کنید.

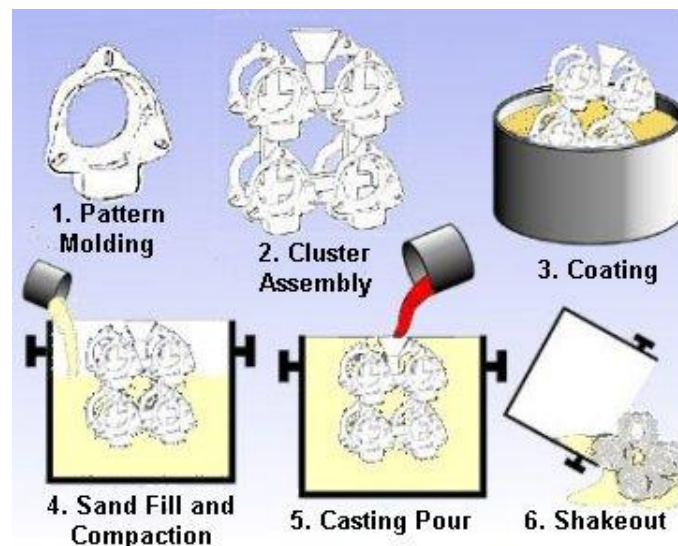

### مقایسه‌ی روش‌های ریخته‌گری میل‌لنگ

#### روش ریخته‌گری با ماسه تر:


بخش عظیمی از میل‌لنگ‌ها در قالب‌های با ماسه‌ی تر ریخته‌گری می‌شوند. در این فرآیند ماسه به همراه رس (چسب)، آب و دیگر افزودنی‌های لازم در اطراف دو تکه‌ی مدل میل‌لنگ فشرده می‌شوند. این روش به دلیل آن که کم‌هزینه است در کارخانه‌های با تولید بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این روش در مقایسه با دو روش دیگر ریخته‌گری یعنی ریخته‌گری پوسته‌ای و ریخته‌گری با فوم از بین رونده دارای سطح خشن تری بوده و پس از ریخته‌گری نیاز بیشتری به ماشین‌کاری دارد. از آنجایی که عموماً میل‌لنگ‌ها در خود حفرات و سوراخ‌هایی ندارند، از تهیه کردن و قرار دادن هرگونه ماهیچه در داخل قالب میل‌لنگ در هر کدام از این روش‌ها اجتناب می‌شود.

## روش ریخته‌گری پوسته‌ای:


ریخته‌گری پوسته‌ای تلورانس ابعادی محدودتر و زوایای دقیق تری را نسبت به ریخته‌گری با ماسه ی تر به ارمغان می‌آورد که این موضوع باعث می‌شود قسمت‌های اضافی کمتری را به همراه میل‌لنگ ریخته‌گری شده داشته باشیم و در نتیجه به ماشین کاری کمتری نیازمند باشیم و در ضمن دقت ابعادی مناسبی در اختیار خواهیم داشت، چرا که در این روش دانه‌های ماسه حول حفره‌ی ایجاد شده توسط مدل به وسیله‌ی گرما به هم می‌چسبند.

علاوه بر این، سطح میل‌لنگ در این روش نسبت به روش ریخته‌گری با ماسه تر دارای کیفیت مطلوب تری است. اما از آن‌جا که در این روش از پوشش دهی به وسیله‌ی ماسه‌های با کیفیت و رزین استفاده می‌شود، این روش نسبت به روش قبل دارای هزینه‌ی بالاتری است.

یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی میان قطعات ریخته‌گری شده با روش ماسه تر و قطعات ریخته‌گری شده به روش پوسته‌ای، تفاوت میان ریز ساختار آن‌هاست، به گونه‌ای که ساختار میکروسکوپی یک میل‌لنگ به روش پوسته‌ای به مراتب منظم‌تر از ساختار میکروسکوپی میل‌لنگ به روش ماسه تر است. شکل زیر بیانگر همین موضوع است.

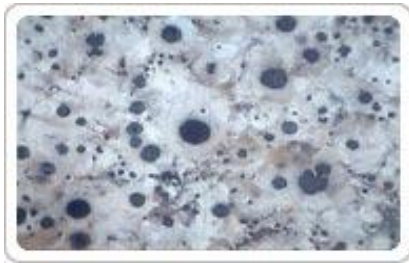

ریزساختار میل‌لنگ تولید شده به روش ماسه تر

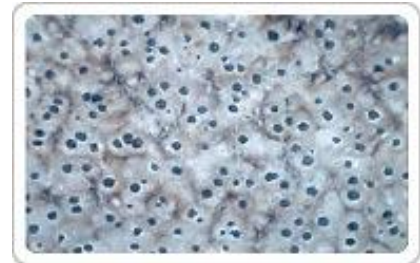

ریز ساختار میل‌لنگ تولید شده به روش پوسته‌ای

## روش ریخته‌گری با فوم از بین رونده:

روش سوم، روش ریخته‌گری با استفاده از فوم از بین رونده است. اگر چه این روش پر هزینه‌ترین فرآیند در بین ۳ روش گفته شده است، اما مزایای آن بعد از بدست آمدن قطعه‌ی ریخته‌گری نهایی قابل درک است. در این روش که با استفاده از ماسه‌ی شل انجام می‌گیرد، فلز مذاب جای فوم پلی‌استایرن را می‌گیرد. در این روش، ابعاد قطعه نسبت به دو روش دیگر تکرار پذیرترند و به طور کلی دقت ابعادی بالاتر است، که همین موضوع زمان انجام ماشین کاری را کاهش می‌دهد.

در مورد ریخته‌گری میل‌لنگ‌ها به این روش، سوراخ‌ها می‌توانند در درون بلبرینگ‌ها ریخته‌گری شوند تا باعث کاهش جرم شود.


تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل‌لنگ / فیلم‌ها / تولید میل‌لنگ به روش ریخته‌گری (شماتیک)



### ۳-۳ بیلت (ماشین کاری)


#### اولین فرایند جهت شکل دهی قطعه

این فرایند، با تراش بخش‌های اضافی، میله‌های اتصال را ایجاد می‌کند، در حالی که حاشیه‌ای را تا سطح نهایی مورد نظر لحاظ می‌کند.

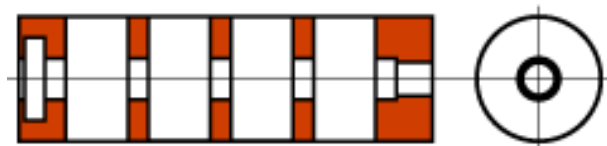

#### اولین فرایند برای شکل دهی به میله‌های اتصال

این فرایند وزنه‌های تعادل و میله‌ها را تراش داده، حاشیه‌ای تا سطح نهایی لحاظ می‌کند.

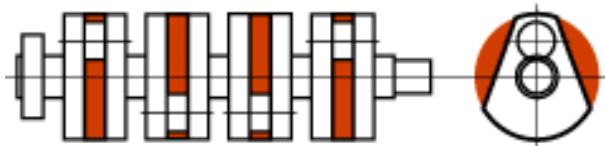


#### فرایند شکل دهی به وزنه‌های تعادل

برای اینکه قطعه را به شکل یک میل‌لنگ در بیاوریم، بخش بیرونی اضافی وزنه‌های تعادل را تراش می‌دهیم.



#### با کیفیت سازی و گلوله زنی

تنش داخلی قطعه حذف، ساختار پایدار شده و سختی به HRC 28-32 می‌رسد.

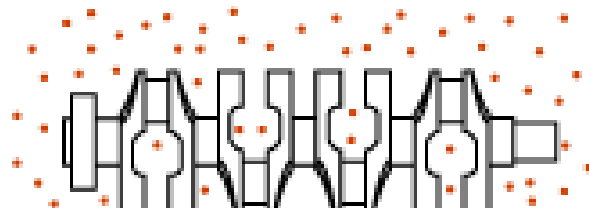

### دومین فرایند جهت شکل دهی به قطعه

این فرایند ژورنال‌ها را تراش داده و حاشیه‌ای برای عملیات پولیشش باقی می‌گذارد.




### دومین فرایند جهت شکل دهی به میله‌های اتصال

این فرایند میله‌های اتصال را تراش داده و حاشیه‌ای برای عملیات پولیش حفظ می‌کند.



### ایجاد سوراخ روغن کاری و سوراخ پیچ‌ها

این فرایند سوراخ روغن کاری، سوراخ‌های پیچ پولی و فلای ویل را ایجاد می‌کند.

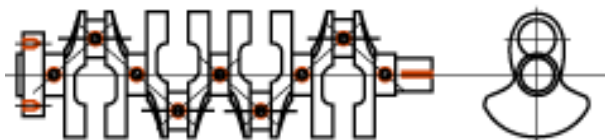

### فرایند پولیش میله‌ها و ژورنال‌ها

این فرایند ژورنال‌ها و میله‌های اتصال را پولیش می‌کند.



### فرایند تنظیم تعادل دینامیکی

برای حذف نوسانات میل‌لنگ تا جای ممکن، این عملیات بالانس، صورت می‌گیرد.

## فرایند پیچش میله و ژورنال‌ها

این فرایند برای بهبود میزان گردی دایره‌ها و زبری سطوح جهت رسیدن به گردش ملایم و کاهش اصطکاک صورت می‌گیرد.

## فرایند عملیات سطحی

استحکام سطح، مقاومت در مقابل اصطکاک و تنش خستگی قطعه بهبود می‌یابد. سطح قطعه در اثر این فرایند، سیاه می‌شود.

## چرخش نهایی، اصلاح تاب و بازدید

بعد از چرخش، تاب قطعه که موجب لرزش می‌شود، اصلاح شده و قطعه بعد از اصلاح تاب مجدداً مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل‌لنگ / فیلم‌ها / تولید میل‌لنگ به روش ماشین‌کاری (واقعی)



تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل‌لنگ / فیلم‌ها / تولید میل‌لنگ به روش ماشین‌کاری (شماتیک)



## بخش چهارم

### مقایسه‌ی روش‌های تولید

#### مقایسه روش فورجینگ و فرآیند ریخته‌گری

برتری روش فورجینگ نسبت به ریخته‌گری در خواص قطعه تولید شده‌است.

جهت‌گیری دانه‌ها، در ریزساختار فلز، با هندسه قطعه به طور مسقیم روی مقاومت کششی، سختی و مقاومت به خستگی آن اثرگذار است.



تصویر مقطع میل‌لنگ تولید شده به روش فورجینگ نشان‌دهنده جهت‌گیری دانه‌ها

در روش فورجینگ شکل دانه‌ها تحت تاثیر تغییر فرم شمش اولیه به قطعه نهایی است در حالی که در تولید همان قطعه با روش ریخته‌گری به علت ویژگی‌های فرآیند انجماد جهت‌گیری دانه‌ها به صورت تصادفی است. همچنین در روش ماشین‌کاری به علت براده‌برداری شدید دانه‌های روی سطح قطعه شکسته می‌شوند و در بهترین حالت جهت‌گیری دانه‌ها مانند شمش اولیه است. در روش فورجینگ به علت جهت‌گیری بهتر دانه‌ها خواص مکانیکی نسبت به فرآیند ریخته‌گری بهتر است.

جدول زیر، نشان‌دهنده مقایسه خواص مکانیکی میل‌لنگ در این دو روش است:

### COMPARISON OF FORGED VERSUS CAST CRANKSHAFTS\*

Property	Casting	Forging						
Ultimate tensile strength, psi	36,400	102,900						
Yield strength, psi	36,400	78,000						
Elongation, %	0	38.0						
Reduction of area, %	0	63.6						
Charpy V-notch impact, ft-lb								
test @ room temperature	1.5	103.0						
@ -40° F	-	19.0						
@ 300° F	3.0	-						
<b>Chemical analysis, wt. %</b>								
Element	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo
Cast	3.97	.27	.033	.014	.65	.08	.01	.01
Forged	.45	.66	.019	.049	.24	.12	.24	.09


\* Forged 1045 steel/ductile iron

**Table 1** Summary of monotonic and cyclic properties for the two materials.

Monotonic Properties	Forged Steel		Cast Iron		Ratio
Average Hardness, HRC	23		18		0.8
Average Hardness, HRB	101		97		0.96
Modulus of elasticity, E, Gpa (ksi)	221	(32,088)	178	(25,838)	0.81
Yield Strength (0.2%offset), YS, MPa (ksi)	625	(91)	412	(60)	0.66
Ultimate strength, $S_u$ , MPa (ksi)	827	(120)	658	(95)	0.80
Percent elongation, %EL	54%		10%		0.19
Percent reduction in area, %RA	58%		6%		0.10
Strength coefficient, K, MPa (ksi)	1316	(191)	1199	(174)	0.91
Strain hardening exponent, n	0.152		0.183		1.20
True fracture strength, $\sigma_f$ , MPa (ksi)	980	(142)	658	(95)	0.67
True fracture ductility, $\epsilon_f$	87%		6%		0.07
Cyclic Properties	Forged Steel		Cast Iron		Ratio
Fatigue strength coefficient, $\sigma'_f$ , MPa (ksi)	1124	163	927	(134)	0.82
Fatigue strength exponent, b	-0.079		-0.087		1.10
Fatigue ductility coefficient, $\epsilon'_f$	0.671		0.202		0.30
Fatigue ductility exponent, c	-0.597		-0.696		1.17
Cyclic yield strength, YS', MPa (ksi)	505	73	519	(75)	1.03
Cyclic strength coefficient, K', MPa (ksi)	1159	168	1061	(154)	0.91
Cyclic strain hardening exponent, n'	0.128		0.114		0.89
$S_f = \sigma'_f (2N_f)^b$ at $N_f = 10^6$ , MPa (ksi)	359	(52)	263	(38)	0.73
Average E' Gpa (ksi)	204	(31,437)	174	(25,229)	0.85

Note: Forged steel taken as the base for all ratio calculations

در عین حال هزینه تولید میل لنگ با روش فرجینگ بسیار بیشتر از فرآیند ریخته‌گری آن است، و تنها برای تولید زیاد می‌تواند به‌صرفه باشد. بنابراین ممکن است در تولیدات کم و یا مواردی که به استحکام بالا نیاز نیست از روش ریخته‌گری استفاده کنیم.

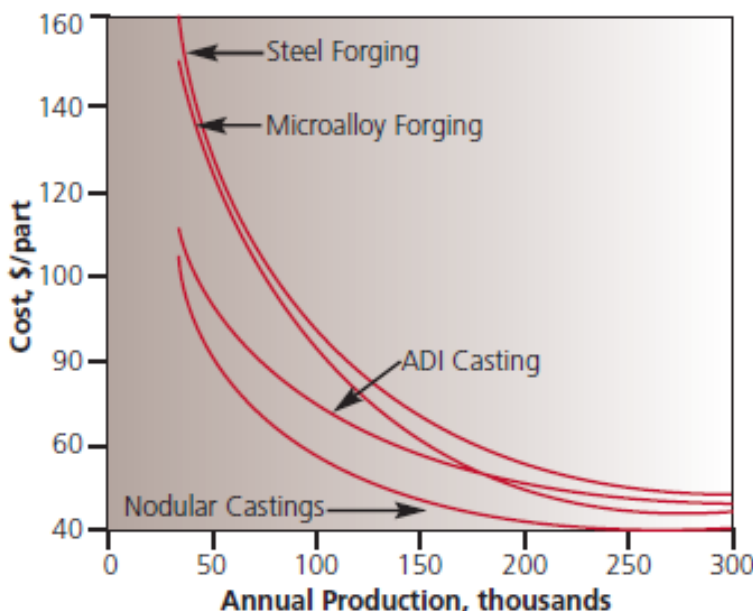

### مقایسه میان هر ۳ روش

امروزه میل لنگ‌های ریخته‌گی شده، دارای کیفیت‌های مناسبی هستند، اما ممکن است تفاوت‌هایی ما بین آنها در کیفیت وجود داشته باشد که مرتبط با فرآیند ریخته‌گری است.

روش فرجینگ نسبت به روش کستینگ، میل لنگ‌های مستحکم‌تری به ما می‌دهد که دلیل آن جهت‌گیری دانه‌ها (در ساختار ماده) مطابق با شکل کلی میل لنگ است.

برای کارایی بالا، مانند ماشین‌های مسابقه از میل لنگ‌های ماشین‌کاری شده استفاده می‌کنند. این میل لنگ‌ها دارای استحکام عالی و مقاومت بالا در برابر فرسودگی هستند. از دیگر مزایای این میل لنگ‌ها تحمل فشار زیاد ناشی از احتراق و تحمل سرعت‌های بالای موتور است.

فرجینگ، یکی از انواع روش شکل‌دهی به فلزات است که با وارد کردن نیروی زیاد به قطعه به آن شکل می‌دهد.

همه میدانند، میل لنگ‌هایی که به روش فرجینگ تولید شده‌اند از نوع ریخته‌گری شده‌ی آن‌ها قوی‌ترند. اما چه مقدار قوی‌تر؟ از مزایای روش ریخته‌گری این است که از مقدار کار ماشین‌کاری انتهایی می‌کاهد که این امر موجب پایین آمدن هزینه ساخت می‌شود.

هم چنین تجهیزاتی که در روش ریخته‌گری برای تولید میل لنگ استفاده میشود نسبت به روش دیگر ارزان تر تمام می شود، به همین دلیل در بسیاری از موتورها که از میل لنگ ریخته‌گی استفاده شده قطعه به قیمت پائینی به فروش میرسد . از طرفی در روش فرجینگ، فرایندهای زیادی درگیر کار هستند . در ابتدا با یک شمش بزرگ از آلیاژی فلزی روبرو هستیم که برای شکل دادن به آن باید به اندازه ۲۰۰ تن به آن وارد کنیم که همین کار حداقل ۱۰۰۰۰۰ دلار هزینه دارد. علاوه بر این ها، در جایی که شکل میل لنگ برای ما اهمیت داشته باشد، روش فرجینگ به اندازه روش ریخته‌گی دقیق نیست در نتیجه فرایند بیشتری از ماشین کاری نیاز است تا بتوانیم به دقتی که در عمل ریخته‌گری است برسیم.

پس در نتیجه طبق دلایلی که ذکر شد، قیمت یک قطعه فرجینگ ۳ تا ۴ برابر یک قطعه ریخته‌گی در می آید.


پس چه دلیلی موجب استفاده از میل لنگ های تولید شده به روش فرجینگ نسبت به ریخته‌گی می‌شود؟


دلیل این است که میل لنگ فرج شده فوق العاده مستحکم تر از میل لنگ ریخته‌گی است.


امروزه تولید کنندگان به دلیل وزن کم، ابعاد فشرده و مرطوب شدن ذاتی قطعه فرجینگ تمایل بیشتری به استفاده از این روش دارند.


روش دیگر برای تولید میل لنگ روش ماشین کاری است که همانند روش فرجینگ ابتدا به یک قطعه بزرگ فلزی نیاز داریم . تفاوت اصلی این است که قطعه مورد نیاز برای ماشین کاری از قبل فرج شده است و به جای اینکه شکل اصلی از وارد شدن فشار هیدرولیکی تولید شود از عملیاتهای ماشین کاری تولید می‌شود.

به هر حال از مزایای روش ماشین کاری این است که برای تولید یک قطعه از آن مقدار هزینه‌ای که برای اعمال فشار در روش فرجینگ مصرف میشد خبری نیست. علاوه بر این در این روش پس از تهیه وسایل لازم هزینه‌های دیگری برای تولید انبوه وجود ندارد.

تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل لنگ / فیلم‌ها / مقایسه‌ی میل لنگ ریخته‌گی و فورج (۱) 

تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل لنگ / فیلم‌ها / مقایسه‌ی میل لنگ ریخته‌گی و فورج (۲) 

تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل لنگ / فیلم‌ها / مقایسه‌ی میل لنگ ریخته‌گی و فورج (۳) 

تصاویر و فیلم‌های مرتبط با میل لنگ / فیلم‌ها / مقایسه‌ی میل لنگ ریخته‌گی و فورج (۴) 

## بخش ششم

## آلیاژهای تولید میل‌لنگ

این مواد باید شکل پذیر باشند و به سادگی ماشین کاری و عملیات حرارتی شوند و خصوصیتی از جمله استحکام و مقاومت کافی، سختی و سفتی بالا داشته باشند. میل‌لنگ فولادی به دو روش فورج و ریخته‌گری تولید می‌شود. بلبرینگ (یاتاقان) اصلی و آستری بلبرینگ میله‌ی اتصال از آلیاژ بابت (آلیاژی از قلع و سرب) تولید می‌شود. میل‌لنگ‌های فورج مستحکم‌تر از میل‌لنگ‌های ریخته‌گری هستند اما هزینه‌تر هم هستند. میل‌لنگ فورج راز آلیاژ فولاد (اس-آ-ای ۱۰۴۵) و یا فولاد‌های مشابه می‌سازند. از طریق فرایند فورجینگ میله‌ی محکم و متراکم با یک نقطه‌ی متحرک به موازات جهت تنش اصلی تولید می‌شود. میل‌لنگ‌های ریخته‌گری از جنس فولاد، چدن گره‌دار (نودولار) و چدن چکش‌خوار هستند. مزیت اصلی روش ریخته‌گری این است که در این روش هزینه‌های مربوط به مواد و ماشین کاری کاهش می‌یابد به این علت که ممکن است میل‌لنگ تولیدی به شکل و اندازه‌های اصلی نزدیک و شامل (وزنه‌های تعادل یا پارسنگ) باشد. میل‌لنگ‌های ریخته‌گری می‌توانند بارگذاری از تمام جهات را تحمل کنند چراکه ساختار دانه‌ای ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌شان سرتاسر یکسان است. وزنه‌های تعادل در میل‌لنگ‌های ریخته‌گری کمی بزرگتر از وزنه‌های تعادلی میل‌لنگ‌های فورج هستند زیرا فلز ریخته‌گری از تراکم و چگالی کمتری برخوردار است و تا اندازه‌ای سبکتر است.

عموماً میل‌لنگ‌های خودرو در گذشته فورج می‌شدند تا تمام خصوصیات مرغوب را داشته باشند. به هر حال همراه با سیر تکامل چدن‌های گره‌دار ریخته‌گری و بهبود تکنیک‌های ریخته‌گری، امروزه میل‌لنگ‌های ریخته‌گری برای تولیدات محدود ارجحیت دارند و میل‌لنگ‌های فورج فقط برای کار سنگین کاربرد دارند. انتخاب مواد میل‌لنگ و عملیات حرارتی آن برای کاربرد‌های مختلف در زیر آمده است.

در جدول زیر، آلیاژهای مناسب برای تولید میل‌لنگ را به همراه جزئیات مشاهده می‌کنید:

Chemistry of Crankshaft Alloys								
Nominal Percentages of Alloying Elements								
Material	AMS	C	Mn	Cr	Ni	Mo	Si	V
4340	6414	0.40	0.75	0.82	1.85	0.25		
EN-30B		0.30	0.55	1.20	4.15	0.30	0.22	
4330-M	6427	0.30	0.85	0.90	1.80	0.45	0.30	0.07
32-CrMoV-13	6481	0.34	0.55	3.00	<0.30	0.90	0.25	0.28
300-M	6419	0.43	0.75	0.82	1.85	0.40	1.70	0.07
Key:	C = Carbon		Mn = Manganese		Cr = Chromium			
	Ni = Nickel		Mo = Molybdenum		Si = Silicon			
	V = Vanadium		AMS = Aircraft Material Spec Number					

## ۱-۶ فولاد منگنز-مولیبدن

این مورد یک فولاد نسبتاً ارزان در روش فورج است که برای تعدیل میل لنگ موتور بنزینی استفاده می‌شود. ترکیب این آلیاژ شامل ۰.۳۸٪ کربن، ۱.۵٪ منگنز و ۰.۳٪ مولیبدن و زمینه‌ی آهن است. فولاد از طریق کوئنچ شدن در روغن از دمای ۱۱۲۳ کلوین و حرارت دادن تا دمای ۹۷۳ کلوین عملیات حرارتی شده که موجب سختی سطحی تا ۲۵۰ برینل می‌شود. با این سختی میله برای بلبرینگ‌هایی با روکش قلع-آلومینیم و سرب-مس مناسب است.

## ۲-۶ فولاد کروم(۱٪)-مولیبدن

این فولاد فورج نیز برای کار سنگین و متوسط در میل لنگ موتورهای بنزینی و دیزلی استفاده می‌شود. ترکیب آن شامل ۰.۴٪ کربن، ۱.۲٪ کروم، ۰.۳٪ مولیبدن و زمینه‌ی آهن است. در این مورد فولاد برای عملیات حرارتی شدن، از دمای ۱۱۲۳ کلوین در روغن کوئنچ می‌شود و سپس در دمایی کمتر از ۹۵۳ کلوین حرارت داده شده و به سختی ۲۸۰ برینل می‌رسد. به منظور استفاده از بلبرینگ‌های سخت‌تر، می‌توان با حرارت بیشتر میله با سختی ۴۸۰ برینل را تولید کرد. برای کارهای بسیار سنگین می‌توان از طریق پروسه‌ی نیتريدینگ سختی میله را تا ۷۰۰ دی پی ان افزایش داد که این میله برای تمامی بلبرینگ‌ها با روکش‌های قلع-آلومینیم و برونز مناسب است.

## ۳-۶ فولاد نیکل(۲.۵٪)-کروم-مولیبدن

این فولاد فورج برای کار سنگین در موتورهای دیزلی کاربرد دارد. ترکیب آن شامل ۰.۳۱٪ کربن، ۲.۵٪ نیکل، ۰.۶۵٪ کروم، ۰.۵۵٪ مولیبدن و زمینه‌ی آهن است. شیوه‌ی عملیات حرارتی این فولاد بدین صورت است که ابتدا از دمای ۱۰۰۳ کلوین در روغن کوئنچ شده و سپس در دمایی مناسب (کمتر از ۹۳۳ کلوین) حرارت داده می‌شود. بدین ترتیب سختی آلیاژ به مح دوده‌ی ۳۰۰ برینل می‌رسد. این فولاد از فولادهای منگنز-مولیبدن و کروم-مولیبدن گرانتر است اما خواص مکانیکی بهتری نسبت به آنها دارد.

## ۴-۶ فولاد کروم(۳٪)-مولیبدن و یا کروم(۱.۵٪)-آلومینیم-مولیبدن

این فولادهای فورج که در میل لنگ موتورهای دیزلی استفاده می‌شوند برای بلبرینگ‌هایی از جنس مواد سخت با سفتی بالا مناسبند. ترکیب آنها بدین شرح است: اولی شامل ۰.۱۵٪ کربن، ۳٪ کروم و ۰.۵٪ مولیبدن و دومی شامل ۰.۳٪ کربن، ۱.۵٪ کروم

، ۱.۱٪ آلومینیوم و ۰.۲٪ مولیبدن است. عملیات حرارتی آنها به ترتیب شامل کوئنچ و حرارت در ۱۱۹۳ کلوین و ۸۸۳ کلوین و یا در ۱۱۶۳ کلوین و ۹۶۳ کلوین است. سخت‌سازی آنها به روش نیتريدینگ به این صورت است که نیتروژن جذب لایه‌های سطحی آنها می‌شود. اگر این فرایند به درستی در بخش‌های مختلف و درونی میله انجام شود، سفتی میل لنگ حداقل ۳۰٪ افزایش در مقایسه با حرارت دادن سطحی، خواهد داشت. فولاد شامل ۳٪ کروم دارای سختی در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دی پی آن است. از طرف دیگر فولاد دارای ۱.۵٪ کروم کمی شکننده تر است اما دارای سختی بیشتر (حدود ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ دی پی آن) است.

## ۵-۶ چدن‌های گره‌دار (نودولار)

این چدن‌ها به نام‌های چدن اسفرویدال - گرافیت (گرافیت کروی) و چدن داکتیل نیز شناخته شده‌اند. این چدن‌های خاکستری حدود ۳ تا ۴٪ کربن و ۱.۸ تا ۲.۸٪ سیلیس دارند و گره‌های گرافیت در یک ساختار پرلیتی پراکنده شده‌اند. برای رسیدن به این ساختار ۰.۰۲٪ سزیم یا ۰.۰۵٪ منیزیم و یا حتی هردو را به مذاب اضافه می‌کنیم تا گوگرد از آن خارج شود و کرات بسیار زیاد و ریز (گرافیت) در ماده‌ی جدید (آ-اس-کاست) تشکیل شود. سختی این ماده (۲۵۰ تا ۳۰۰ برینل) بیشتر از سختی فولاد‌هایی با سفتی مشابه (۲۰۰ تا ۲۵۰ برینل) است. که این سختی با روش حرارت می‌تواند به ۵۵۰ تا ۵۸۰ برینل برسد. البته روش نیتريدینگ نیز در صورت لزوم قابل استفاده است.

چدن گره‌دار مزیت‌هایی نسبت به چدن خاکستری دارد (نقطه‌ی ذوب پایین، سیالیته و قابلیت ریخته‌گری مناسب، قابلیت ماشین‌کاری خوب و مقاومت و دوام)، همچنین خواص مکانیکی فولاد (شامل سفتی، سختی، استحکام و تنش تسلیم بالا و...) را نیز داراست. امروزه تعداد کثیری از میل‌لنگ‌ها برای موتورهای دیزلی و بنزینی، به جای فولاد فورج گران‌قیمت، از جنس چدن گره‌دار ساخته می‌شوند. برای برطرف کردن نامرغوبیت اندک این چدن‌ها از منظر تنش تسلیم و سفتی، از مقاطع بزرگتر و حداکثر تعداد میله‌های اصلی استفاده می‌شود.

## منابع و مآخذ

### مقالات

- 1- Authors: Fred Durek and Michael Oddi, GM Powertrain, and Alfred Spada, Metal Casting Design & Purchasing magazine.
- 2- Fatigue Performance Evaluation of Forged Steel versus Ductile Cast Iron Crankshaft: A Comparative Study, Jonathan Williams, Farzin Montazersadgh and Ali Fatemi, Great Designs in Steel, Livonia, Michigan, august, 2007.
- 3- A modified version of an article by Jack Kane which appeared in issue 033 of RACE ENGINE TECHNOLOGY MAGAZINE
- 4- Deformation Processing & Forging Introduction- ver. 1 - Prof. Ramesh Singh, Notes by Dr.Singh/ Dr. Colton
- 5- Journal of Industrial and Systems Engineering - Vol. 3, No. 1, pp 27-37 - Spring 2009 - Quality Tools to Reduce Crankshaft Forging Defects: An Industrial Case Study
- 6- Advances in 3-D Forging Process Modeling - W J Slagter, C J L Florie and A C J Venis - MSC.Software Corporation, Groningenweg 6, 2803 PV Gouda, The Netherlands

## وبسایت‌ها

- 1- [www.vetteweb.com](http://www.vetteweb.com)
- 2- [www.darcast.com](http://www.darcast.com)
- 3- [www.afsinc.org](http://www.afsinc.org)
- 4- [www.thelibraryofmanufacturing.com](http://www.thelibraryofmanufacturing.com)
- 5- [www.achfoam.com](http://www.achfoam.com)
- 6- [www.sfsa.org](http://www.sfsa.org)
- 7- [www.junauto.co.jp](http://www.junauto.co.jp)
- 8- [www.what-when-how.com](http://www.what-when-how.com)
- 9- [www.schulergroup.com](http://www.schulergroup.com)
- 10- [www.emtc.lt](http://www.emtc.lt)
- 11- [www.east-engineering.eu](http://www.east-engineering.eu)
- 12- [www.precisionenginetech.com](http://www.precisionenginetech.com)
- 13- [www.alfing.de](http://www.alfing.de)